

## Deux ans d'essais de champ Risycor.

Analyse de qqs cas problématiques de corrosion anormale.

## Twee jaar veldtesten Risycor.


Analyse van enkele typische probleem gevallen van abnormale corrosie

Karl Willemen

20/11/2013



Een gepatenteerde corrosiedetector volgens een totaal nieuw, goedkoop en zeer nauwkeurig meetprincipe

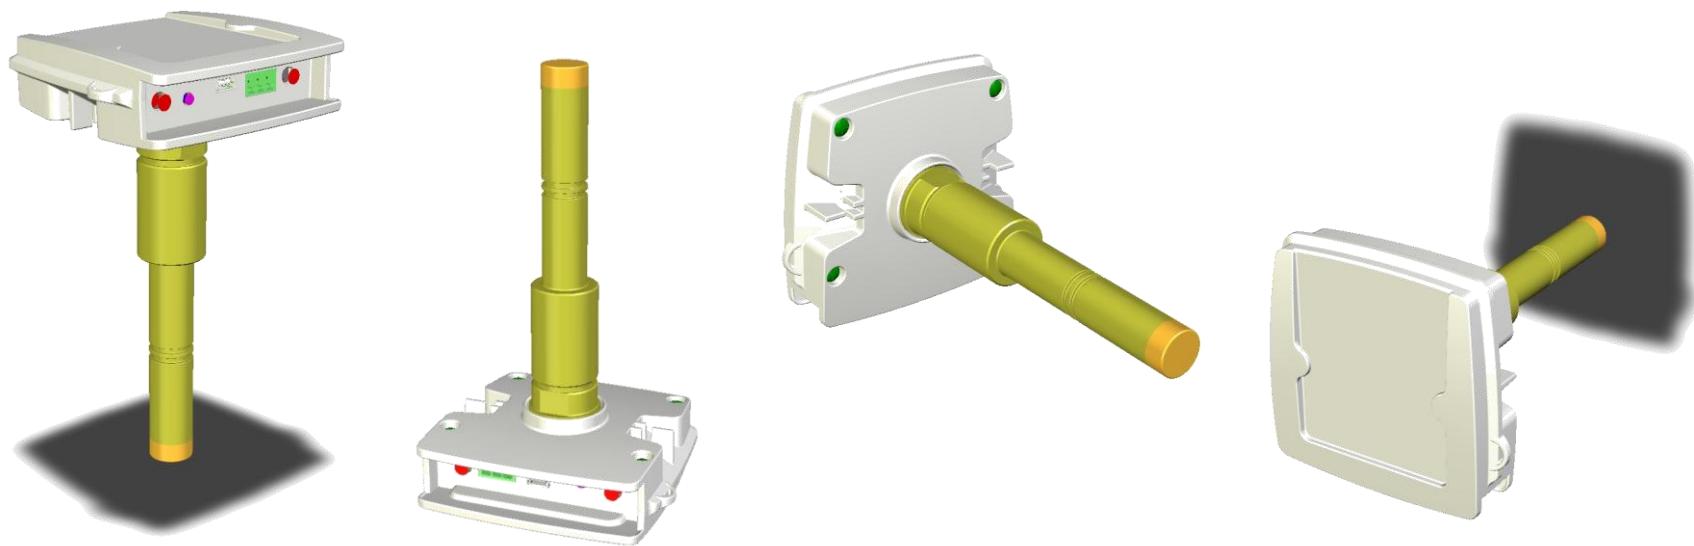

Un détecteur de corrosion breveté  
selon un principe de mesure entièrement nouveau,  
bon marché et de haute précision



Bestaat uit twee componenten:

een sonde, die in de installatie schroeft, en een electronische logger die er op gezet wordt









Se compose de deux éléments:

Une sonde électronique qui se visse dans l'installation, et un enregistreur électronique qui se monte dessus.






Montagegids  
Assembly guide  
Guide de montage  
Montageanleitung

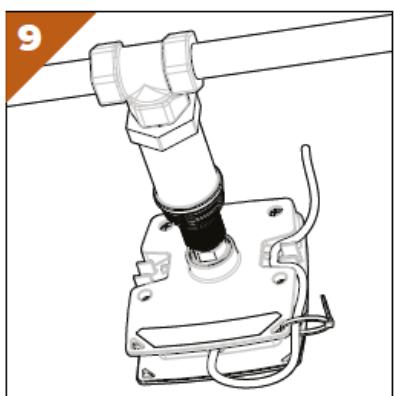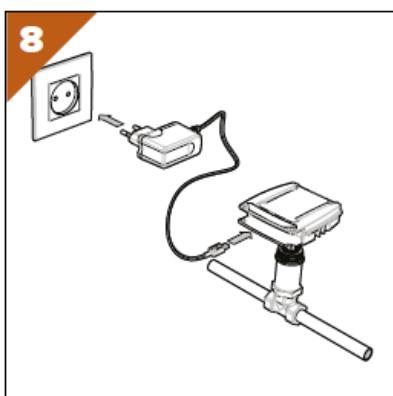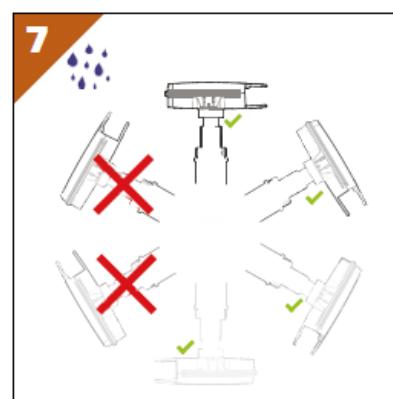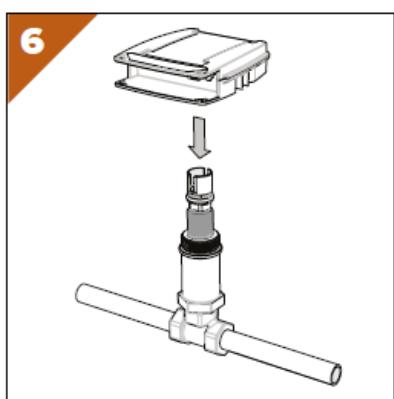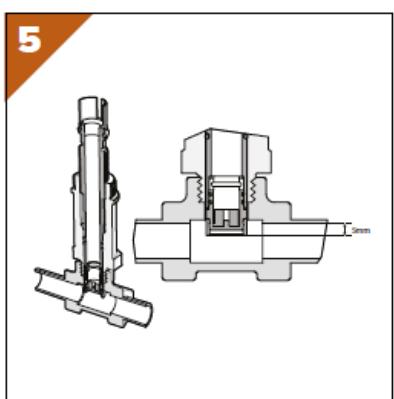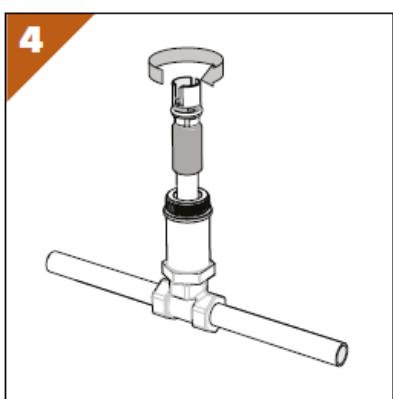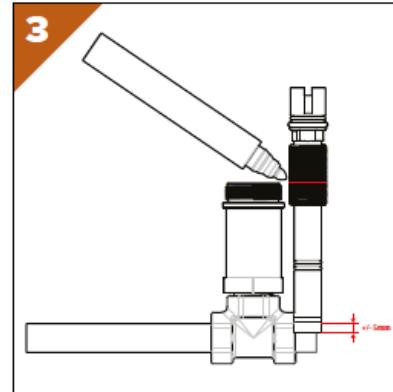
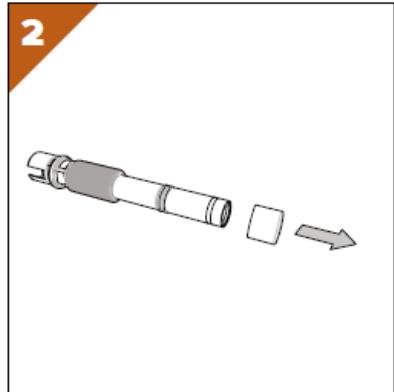


Onderhoud ■ Maintenance ■ Entretien ■ Wartung

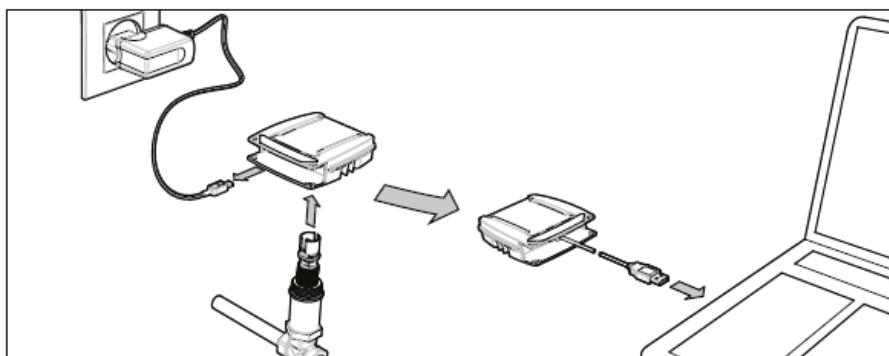



De sonde zit goed gevuld met electronica,  
zij is vooraan voorzien van een gewone ijzeren tip,  
die zal corroderen in de CV installatie

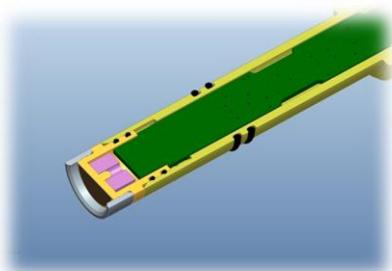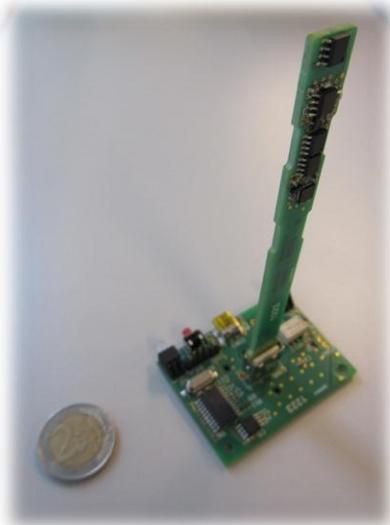

La sonde est bien remplie de composants électroniques  
elle est muni d'un tip en acier ordinaire, qui se corrodera  
à l'intérieur de l'installation de chauffage



# Hoe werkt het?

## Comment il fonctionne?

Men neme een standaard benaderingsschakelaar...

Prenons un détecteur de proximité tout à fait normal:

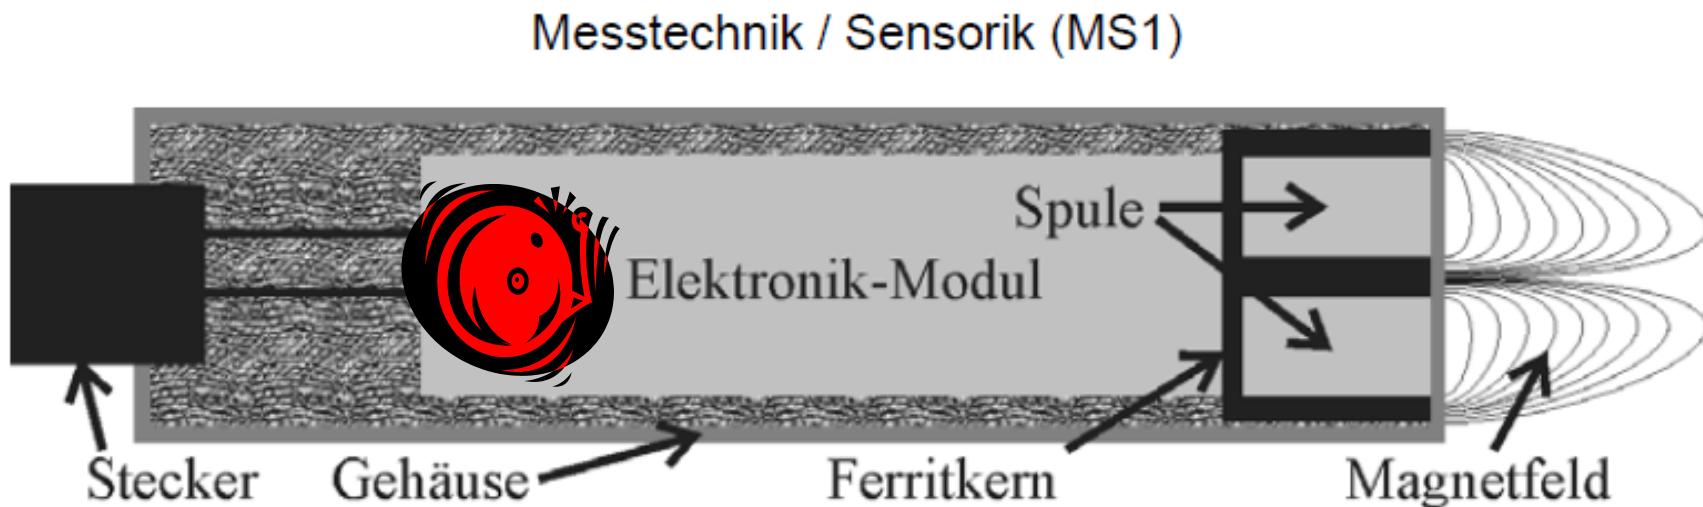



Bild 40: Schematische Darstellung eines induktiven Näherungsschalters

# Hoe werkt het?

## Comment il fonctionne?


Maar dan omgekeerd gebruikt:  
het (rode) ijzeren plaatje blijft er vast  
opzitten,  
de electronica wordt cyclisch  
geactiveerd (on/off)

Nous l'utilisons à l'envers:  
le coupon en acier (rouge) reste fixé  
dessus, le système électronique est  
activé de manière cyclique (on/off)

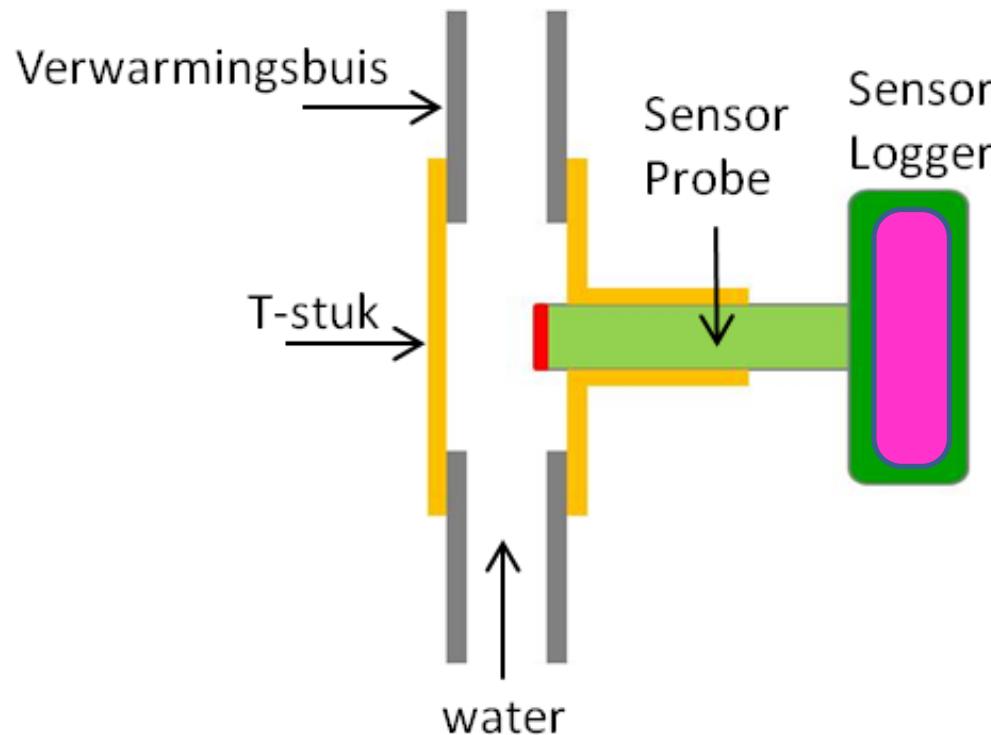


# Hoe werkt het?

## Comment il fonctionne?

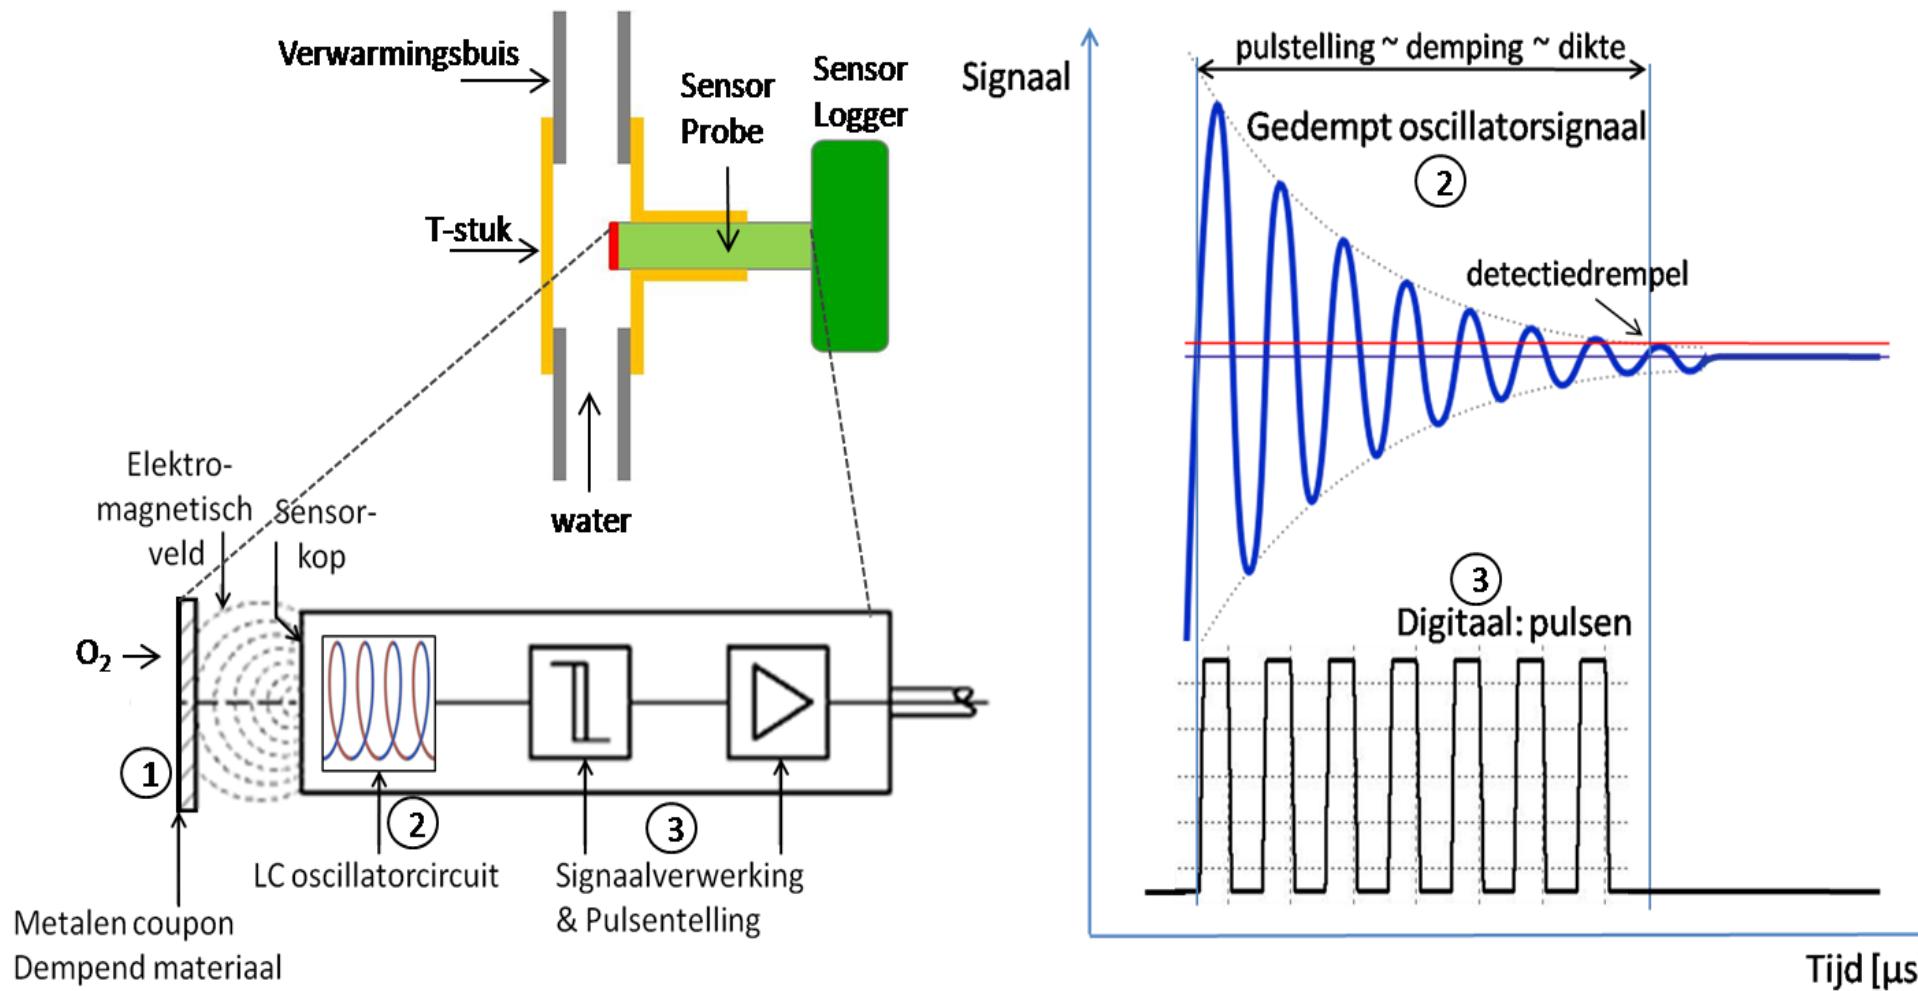

# Het resultaat Le résultat


Onderhoud ■ Maintenance ■ Entretien ■ Wartung

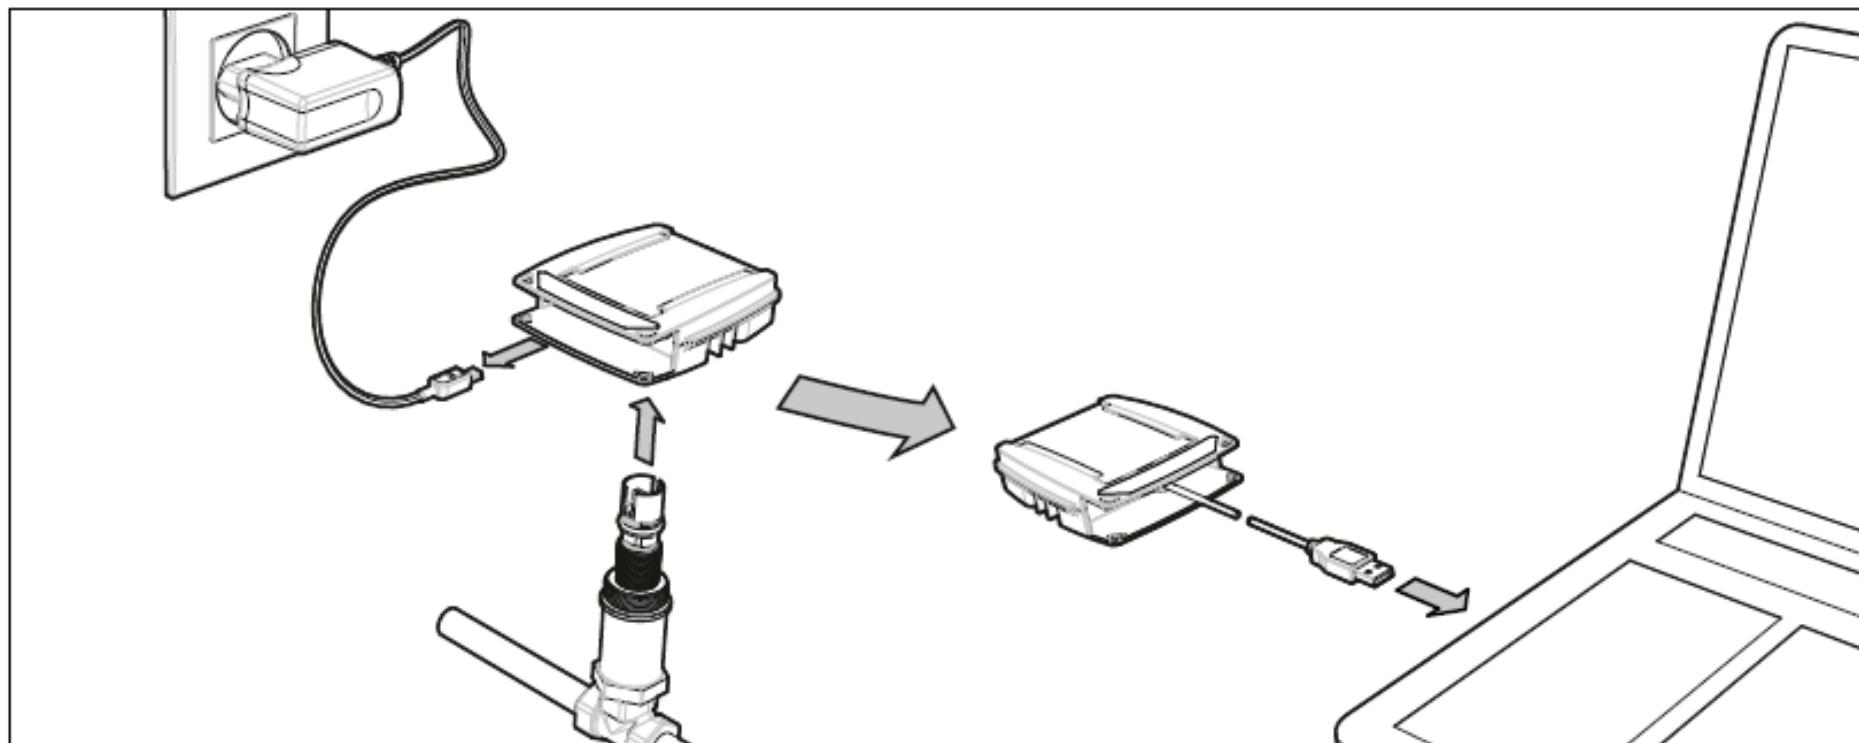

# Het resultaat


# Le résultat

012-406 - In flow

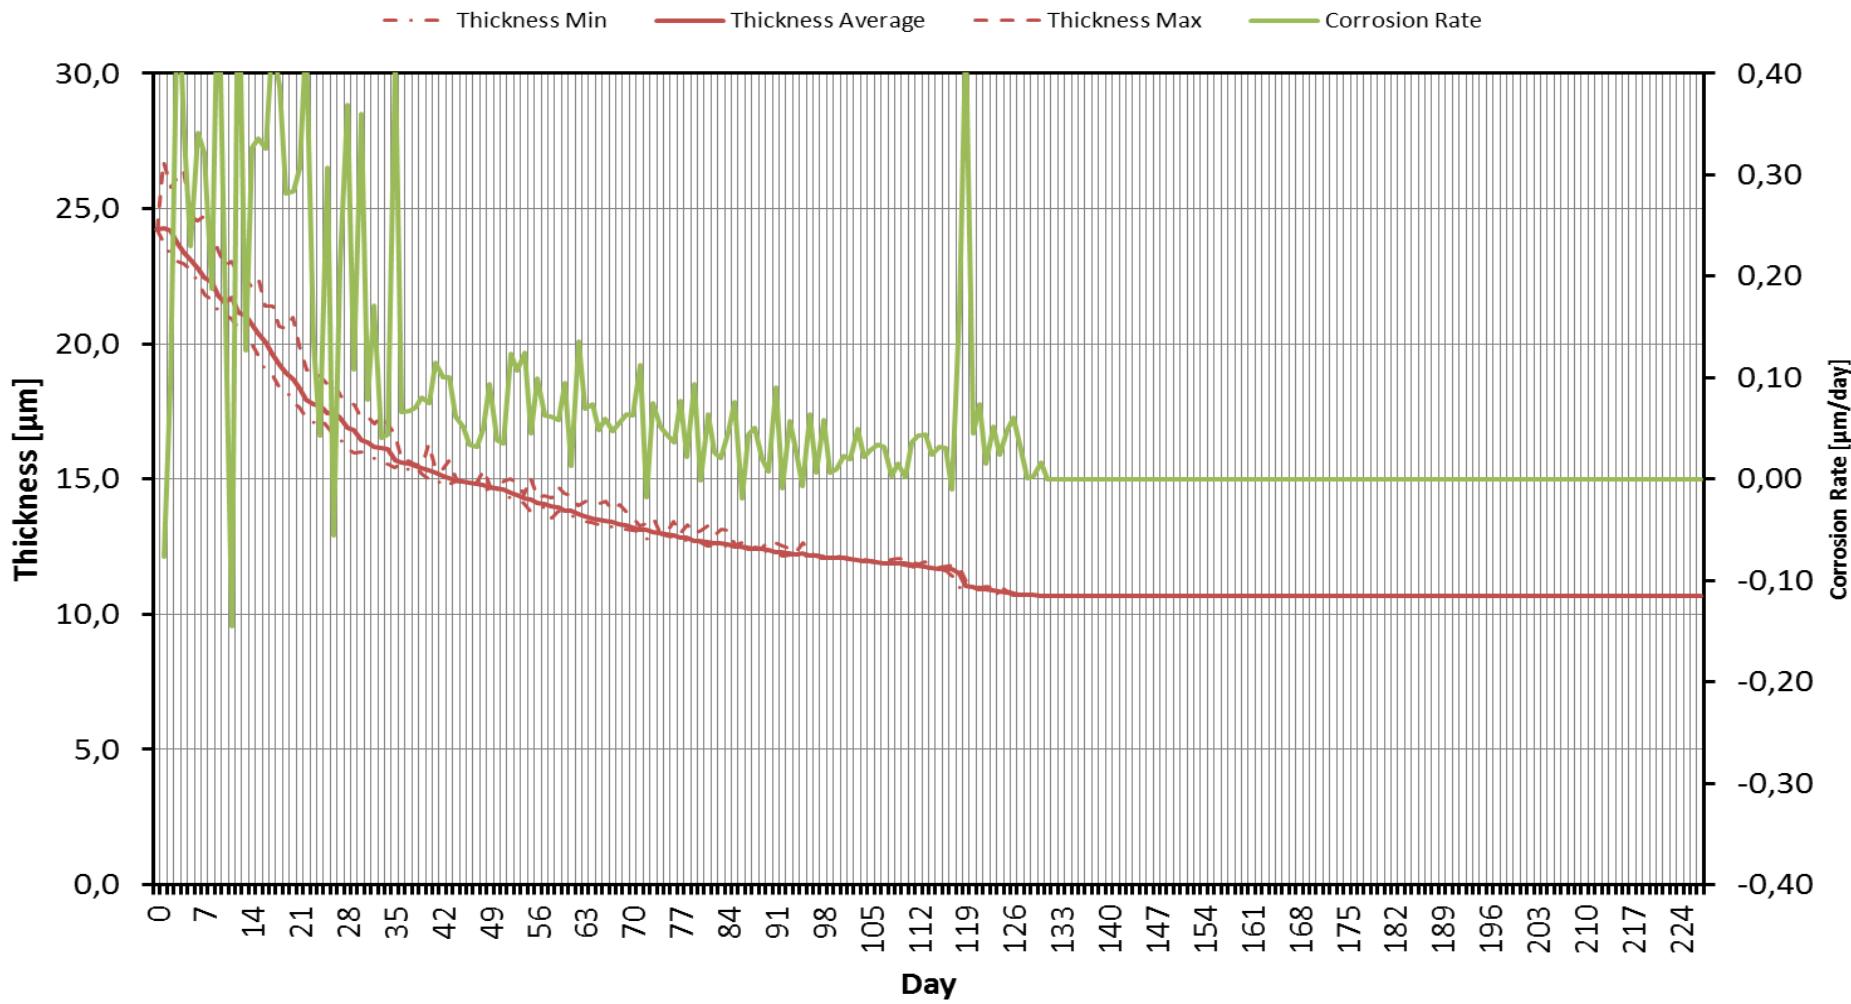


# Een voorbeeld

## Un exemple

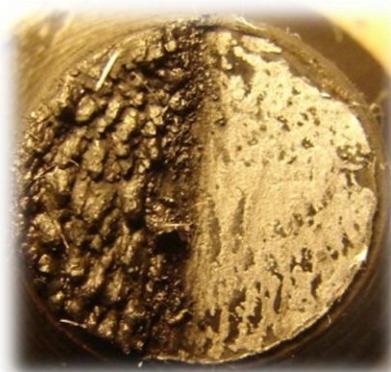

# Het resultaat

## Le résultat

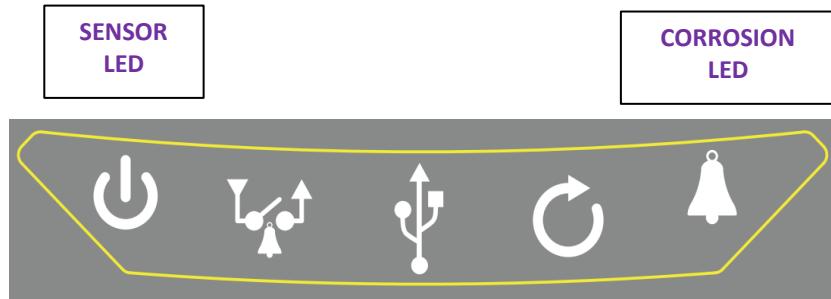

Alles OK



Coupon te dun



Teveel corrosie



Coupon te dun en teveel corrosie



Probleem met sensor



Voor **sensor**-interventie



Voor **installatie**-interventie

# Is het resultaat betrouwbaar?

## Le résultat, est-il correct?




E&DO Research Group  
Karel de Grote University College, Hoboken  
Department of Industrial Science and Technology  
Salesianelaan 30, B-2600 Hoboken  
<http://www.en-do.be/>  
[roel.vandenbulcke@kdg.be](mailto:roel.vandenbulcke@kdg.be)  
[ward.denckens@kdg.be](mailto:ward.denckens@kdg.be)  
[havid.elkhaoui@kdg.be](mailto:havid.elkhaoui@kdg.be)


Tel: 03 613 17 82  
Tel: 03 613 17 81  
Tel: 03 613 17 82

### Risycor Examination Report

#### PROJECT:

Development of an economically sound corrosion sensor for the measurement of uniform pitting corrosion in HVAC installations

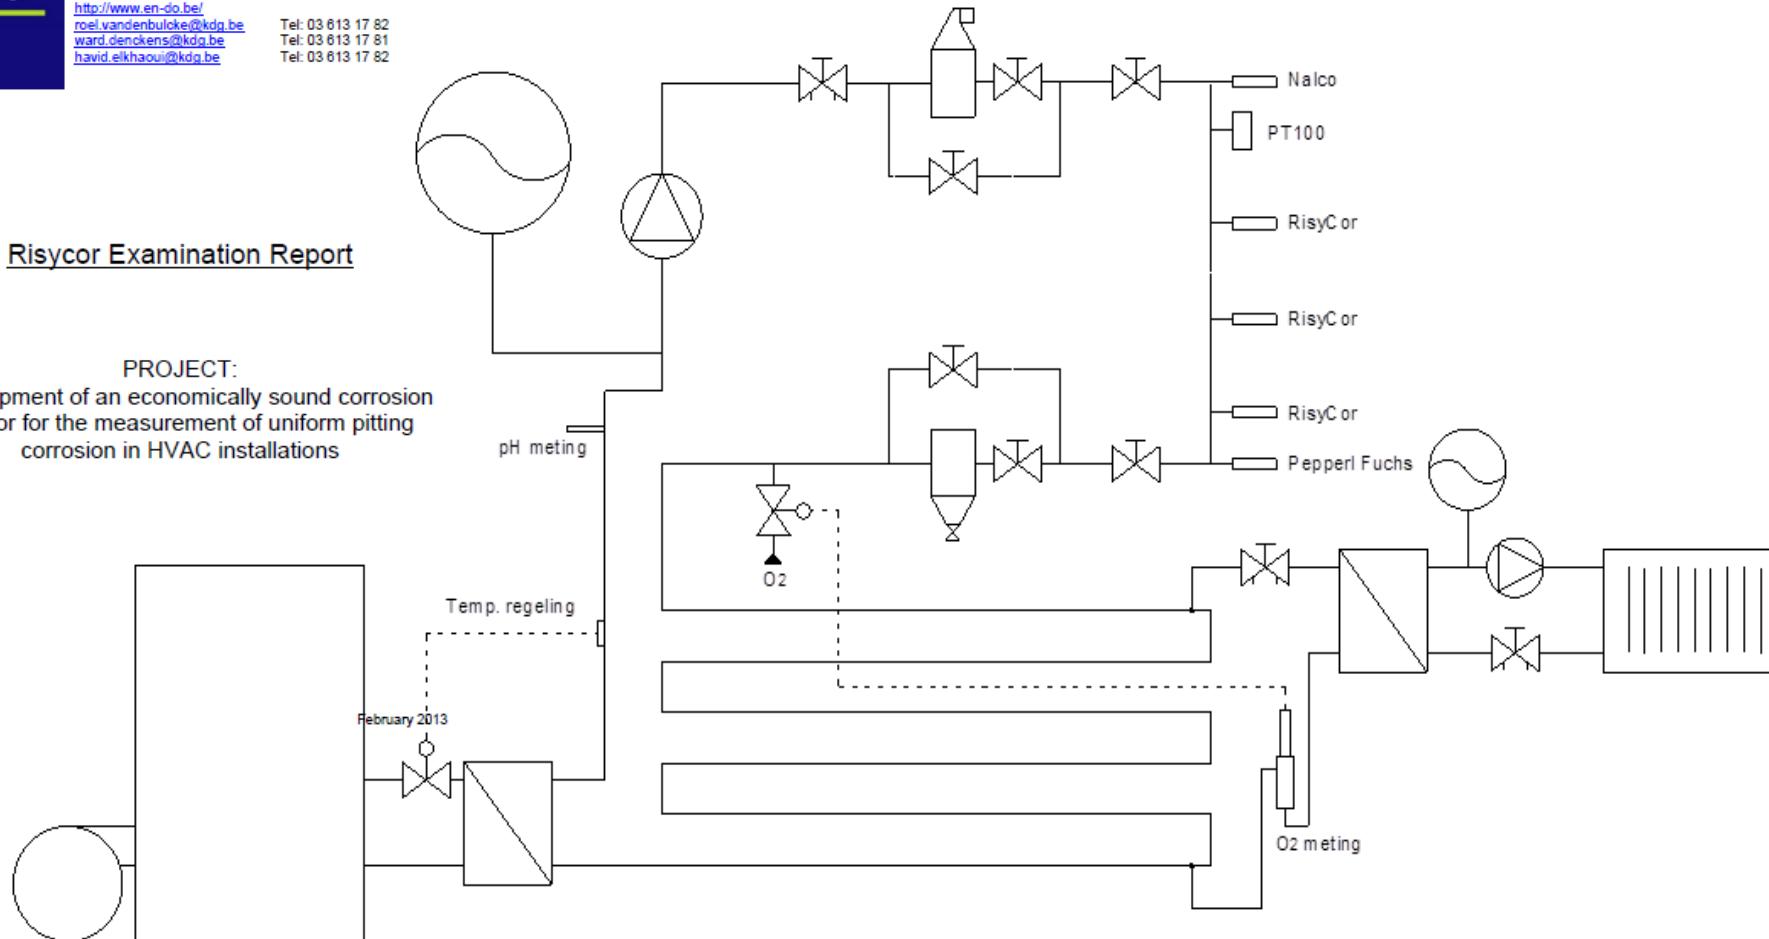

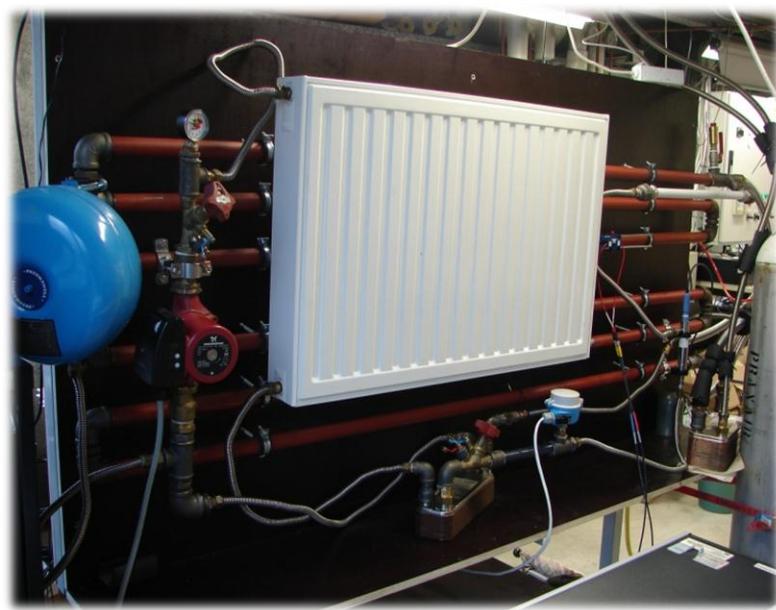

# Besluiten    Conclusions

The measurements with varying temperatures indicate that the measurement signal of the Risycor sensor is dependent on the temperature of the medium. *Without a suitable temperature correction, the coupon thickness appears to vary as a function of the temperature.*

The measurements at varying fluid velocities indicate that the measured rate of corrosion increases parabolically. **The measured rate of corrosion and the theoretical rate of corrosion are very similar.**


**The influence of the oxygen concentration on the rate of corrosion is very clearly discernible.** Both in theory and in the measurements,

**the rate of corrosion is directly proportional to the oxygen concentration.**

At a pH value of 9.5, the rate of corrosion is significantly reduced because the steel self-passivates at this pH value.

# De resultaten van de veldtesten Les résultats des essai de champ

actueel ca 250 st geinstalleerd  
en ce moment 250 pcs ont été installés

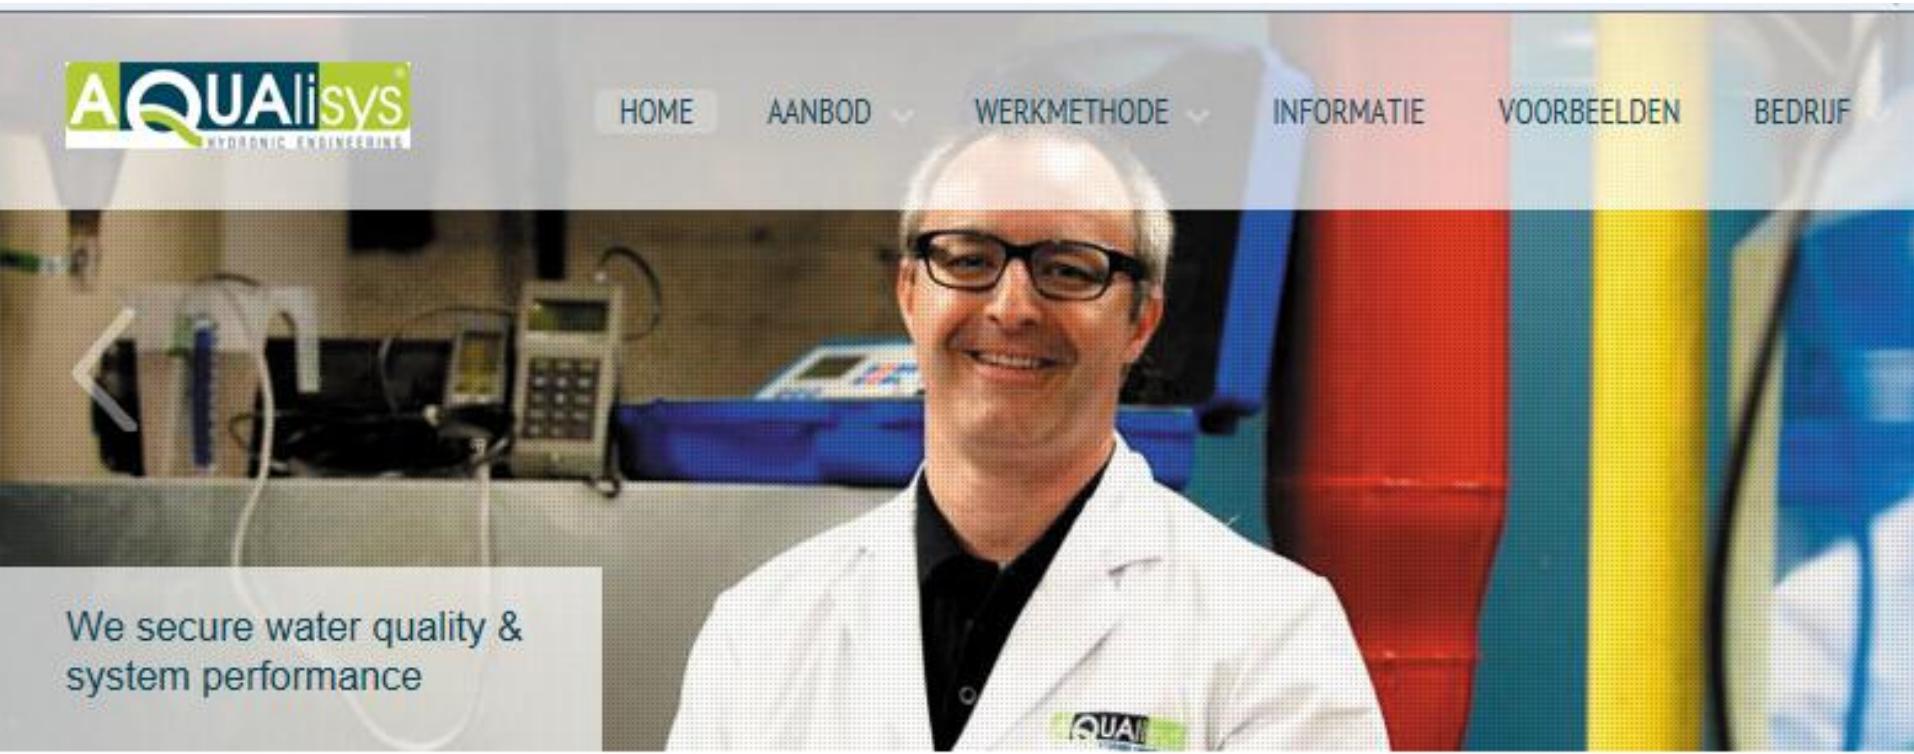


The screenshot shows the homepage of the AQUALisys website. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, AANBOD (Offer), WERKMETHODE (Work Method), INFORMATIE (Information), VOORBEELDEN (Examples), and BEDRIJF (Company). The main visual is a photograph of a smiling man with glasses and a white lab coat, standing in front of industrial equipment. In the bottom left corner of the page, there is a text box containing the slogan: "We secure water quality & system performance".

Installatiegegevens: voorbeeld  
Données de l'installation: example

Aard van de installatie	Residentieel
Type warmtegenerator	Staande ketel, niet condenserend
Expansiesysteem	Balgvat 25L
Voordruk	OK
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	500 µS/cm
pH-waarde	8,26
Gebruikte materialen	Staal/koper
Afgifte systeem	Radiatoren
Ontgassing	Microbellenafscheider
Vuilafscheiding	Vuilafscheider
Sensor(en)	Retour naar ketel


# Meetcurve: voorbeeld

## Courbe de mesure: exemple

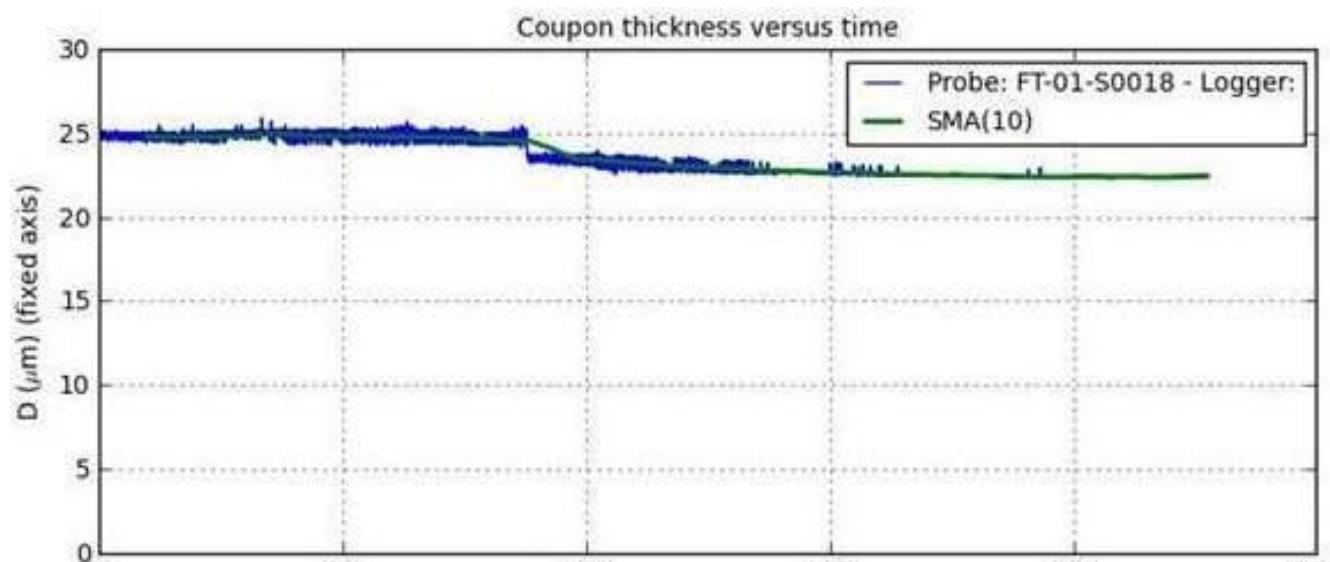

Dikte coupon:  
Epaisseur coupon:

Werkelijk signaal  
Signal réel  
Uitgemiddelde curve  
Courbe moyenné

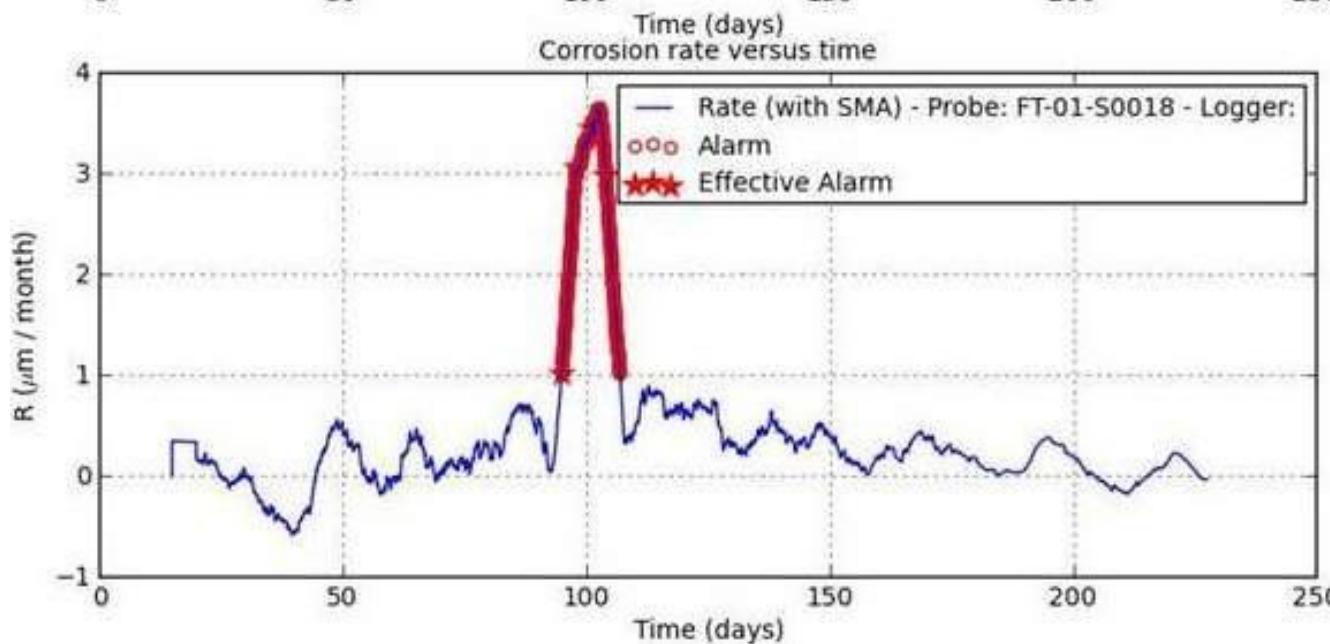

Corrosiesnelheid  
Vitesse de la corrosion


O  
alarm = + 1 $\mu\text{m}/\text{yr}$   
(ignore = 3 days)

\*  
effective alarm output


# voorlopige inschatting estimation provisoire

Gezonde installatie geen incidenten  Installation en bonne santé sans incidents	Stabiel met <b>opstart</b> <b>incidenten</b>  Stable avec incidents de mise en marche	Instabiel wederkerende incidenten  Instable avec incidents répétitifs	"Deathrides"	
Yearly corrosion rate $\mu\text{m}/\text{yr}$	0-3 $\mu\text{m}/\text{yr}$	0-5 $\mu\text{m}/\text{yr}$	5-15 $\mu\text{m}/\text{yr}$	>15 $\mu\text{m}/\text{yr}$
Example n°	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

# Gezonde installatie **geen** incidenten Installation en bonne santé **sans** incidents

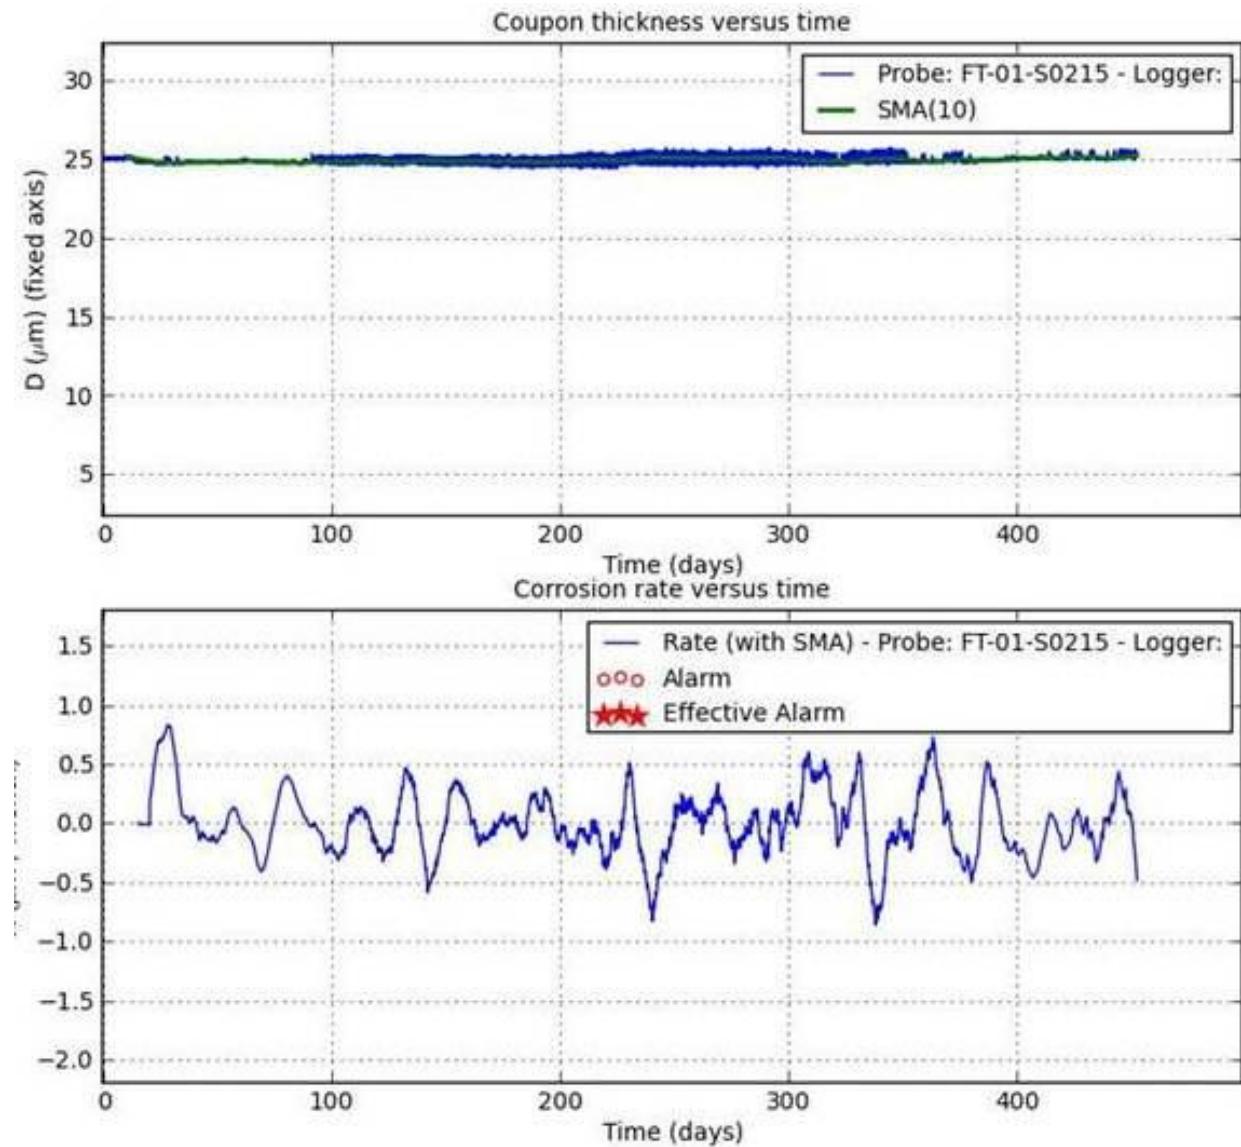


# Stabiel met opstart incidenten Stable avec incidents de mise en marche

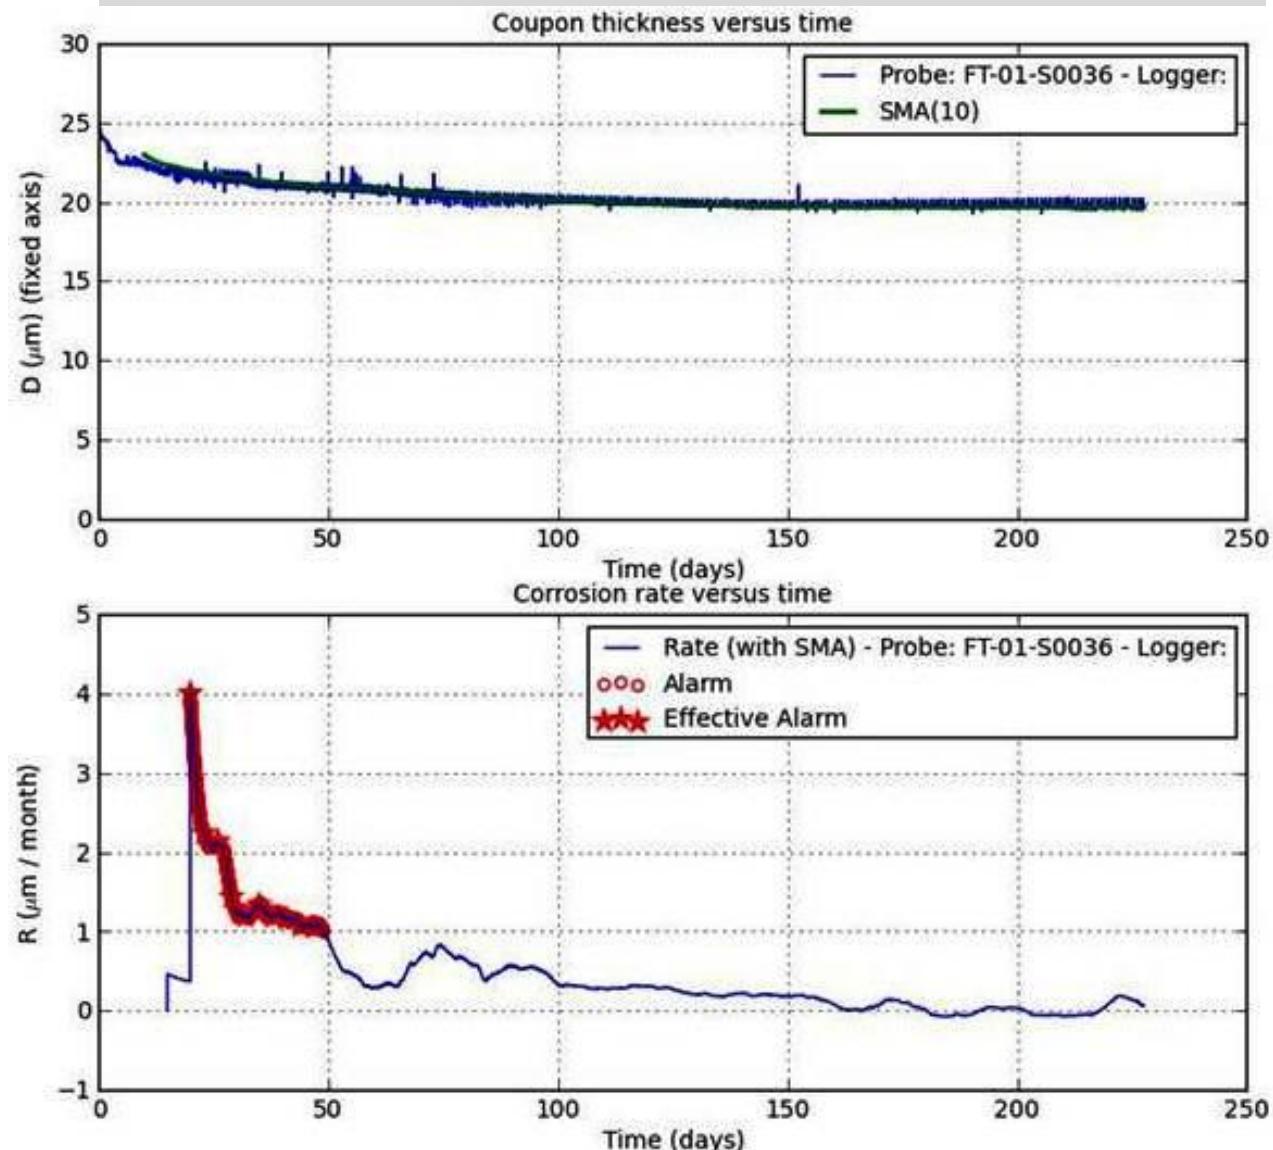


# Instabiel met wederkerende incidenten

## Instable avec incidents répétitifs

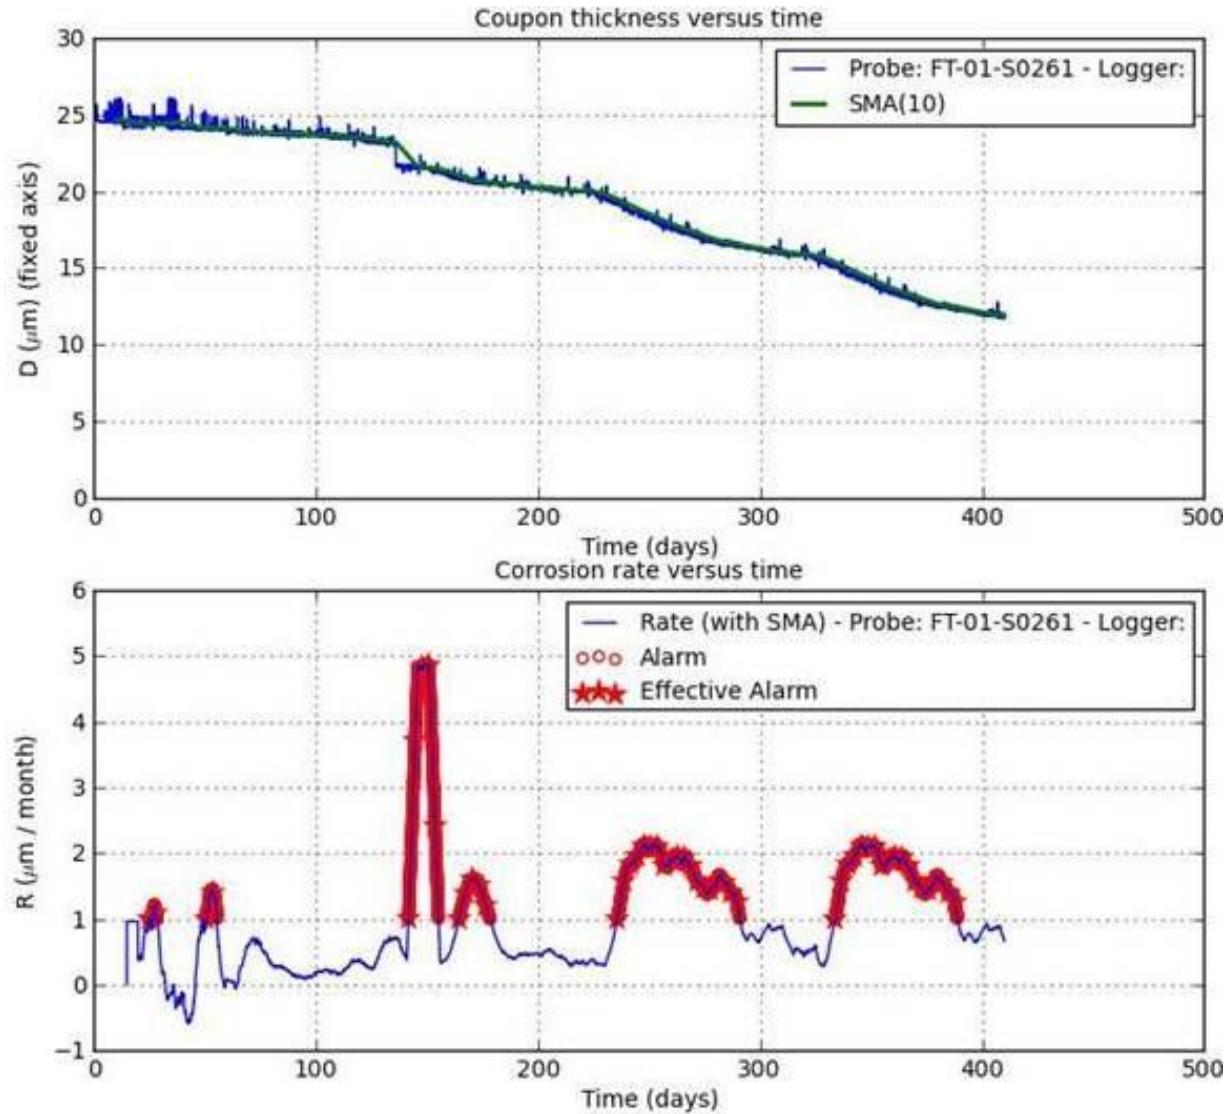

## Deathride

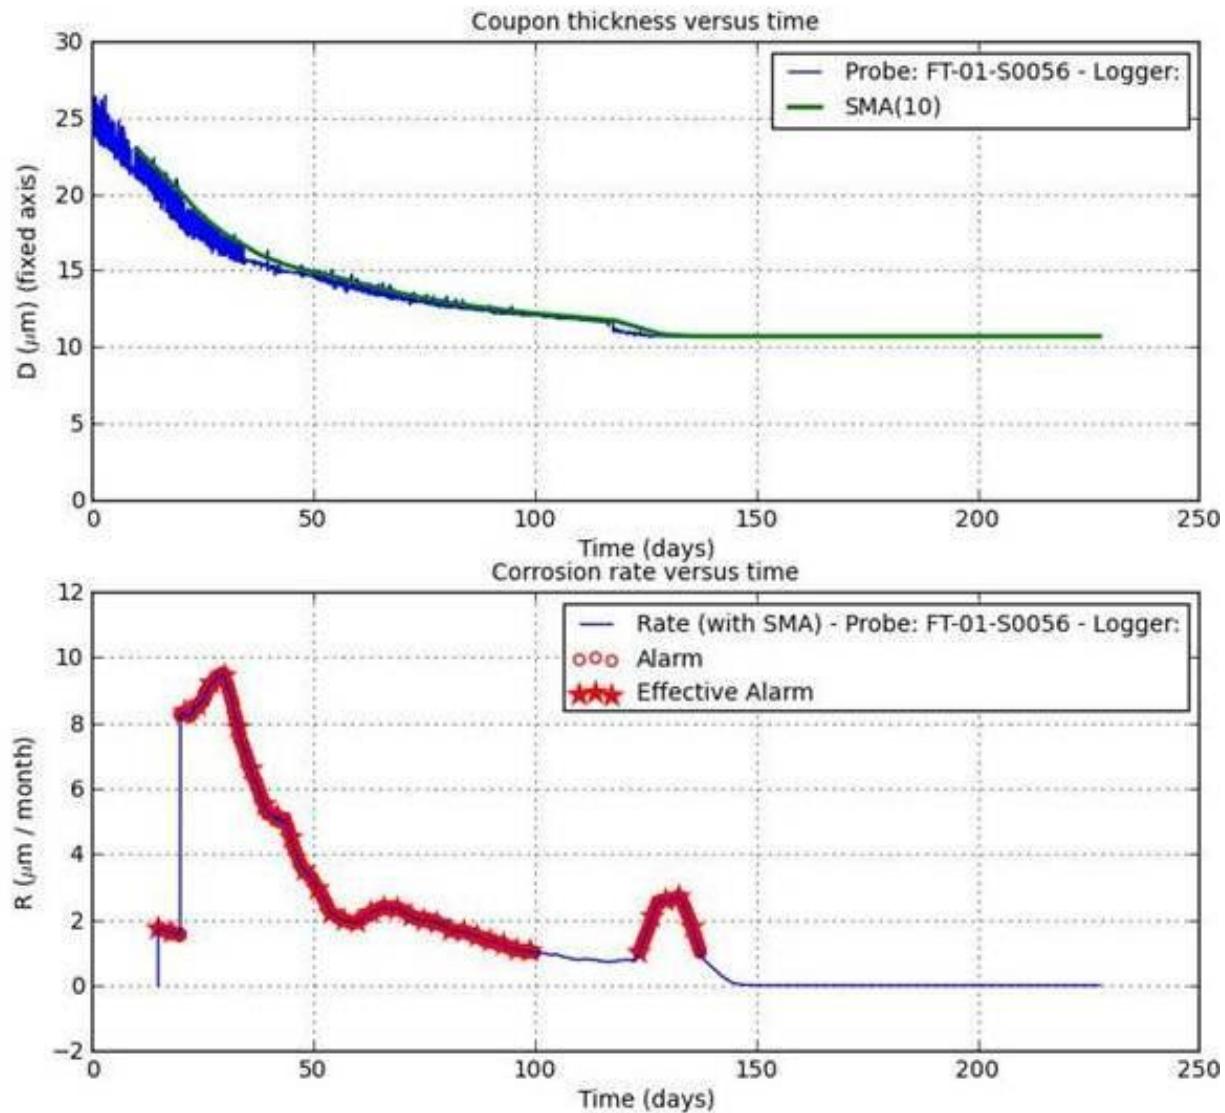

# Voorbeelden FT01

## Exemples FT01

### (start 2011)



#### Bedoeling:

- Grote hoeveelheid reele meetdata verzamelen > meetwolk
- Criteria vastleggen om in Bèta series (Risycor X) relevante alarmcriteria te kunnen hanteren
- Oorzaken van corrosie kunnen identificeren en vooral quantificeren

#### Intention:

- Collecter un grand nombre de données
- Fixer les critères afin de pouvoir les niveaux d'alarme significatifs dans la série Bèta (Risycor X)
- Identifier et surtout quantifier les causes de la corrosion

- Opstart  
niewbouw  
installatie

# S0019 + S0036: niewbouw installatie residentieel


Aard van de installatie	Residentieel
Type warmtegenerator	Warmtepomp
Expansiesysteem	Balgvat 50L
Voordruk	OK
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	589 µS/cm
pH-waarde	7,64
Gebruikte materialen	Staal/koper
Afgifte systeem	Ventiloconvectoren/radiatoren/ vloerverw
Ontgassing	Microbellenafscheider
Vuilafscheiding	Vuilafscheider
Sensor(en)	Retour naar WP + retour ventilo/rad




# S0019: nieuwbouw installatie residentieel



# S0019: event: opstart installatie : retour rad.+ventilo's

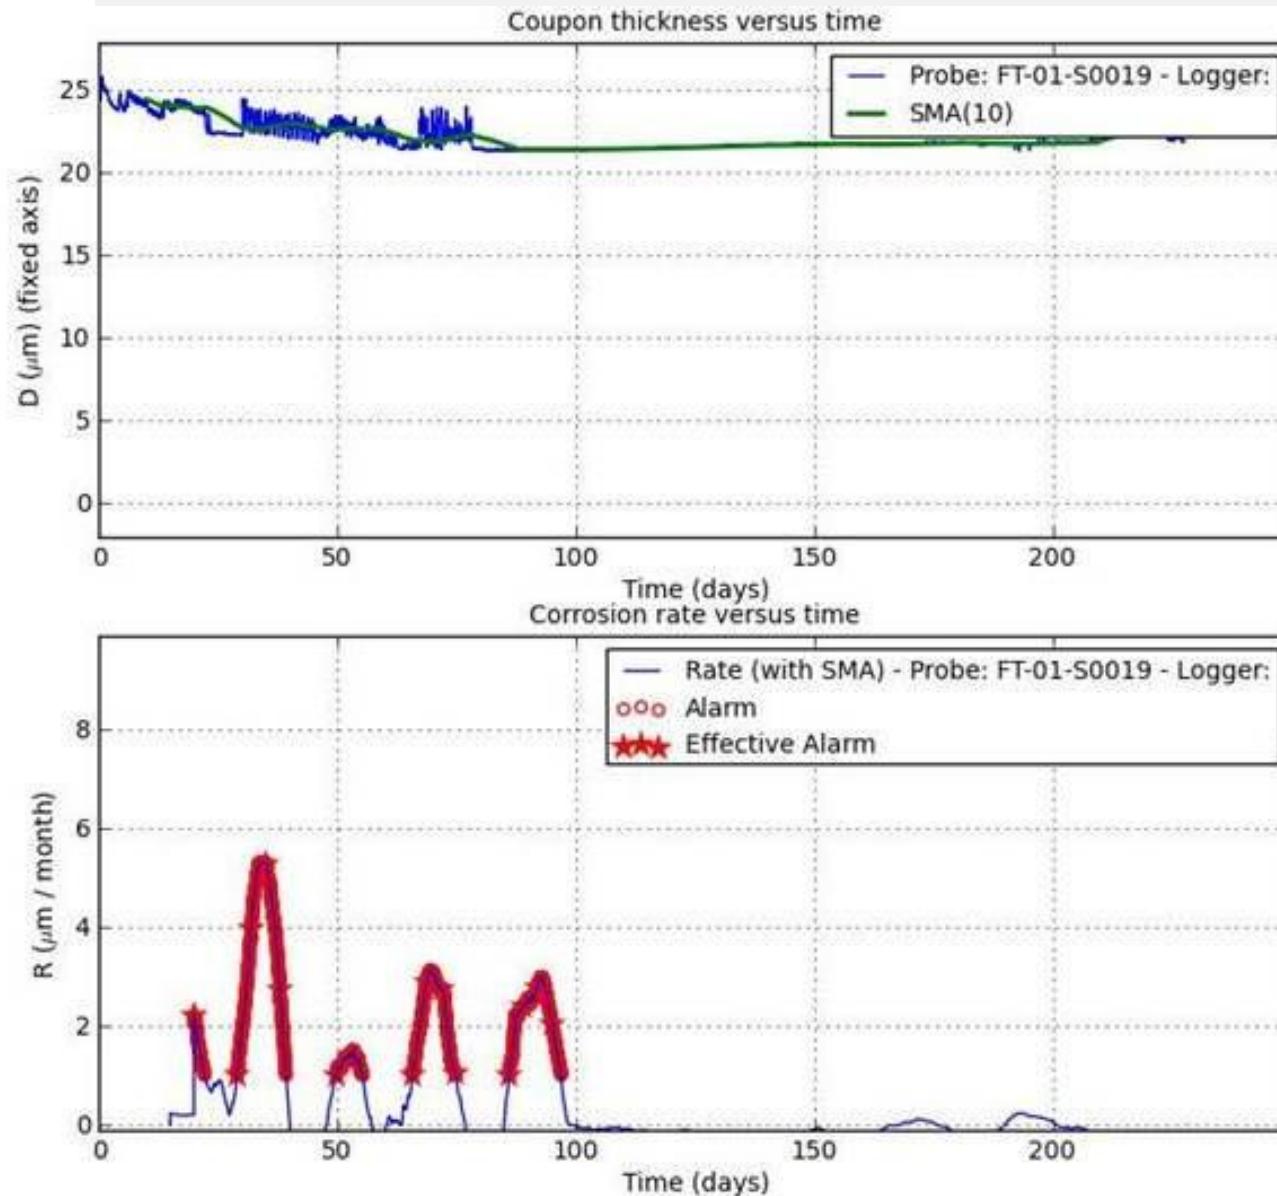

# S0036: event: opstart installatie: retour WP

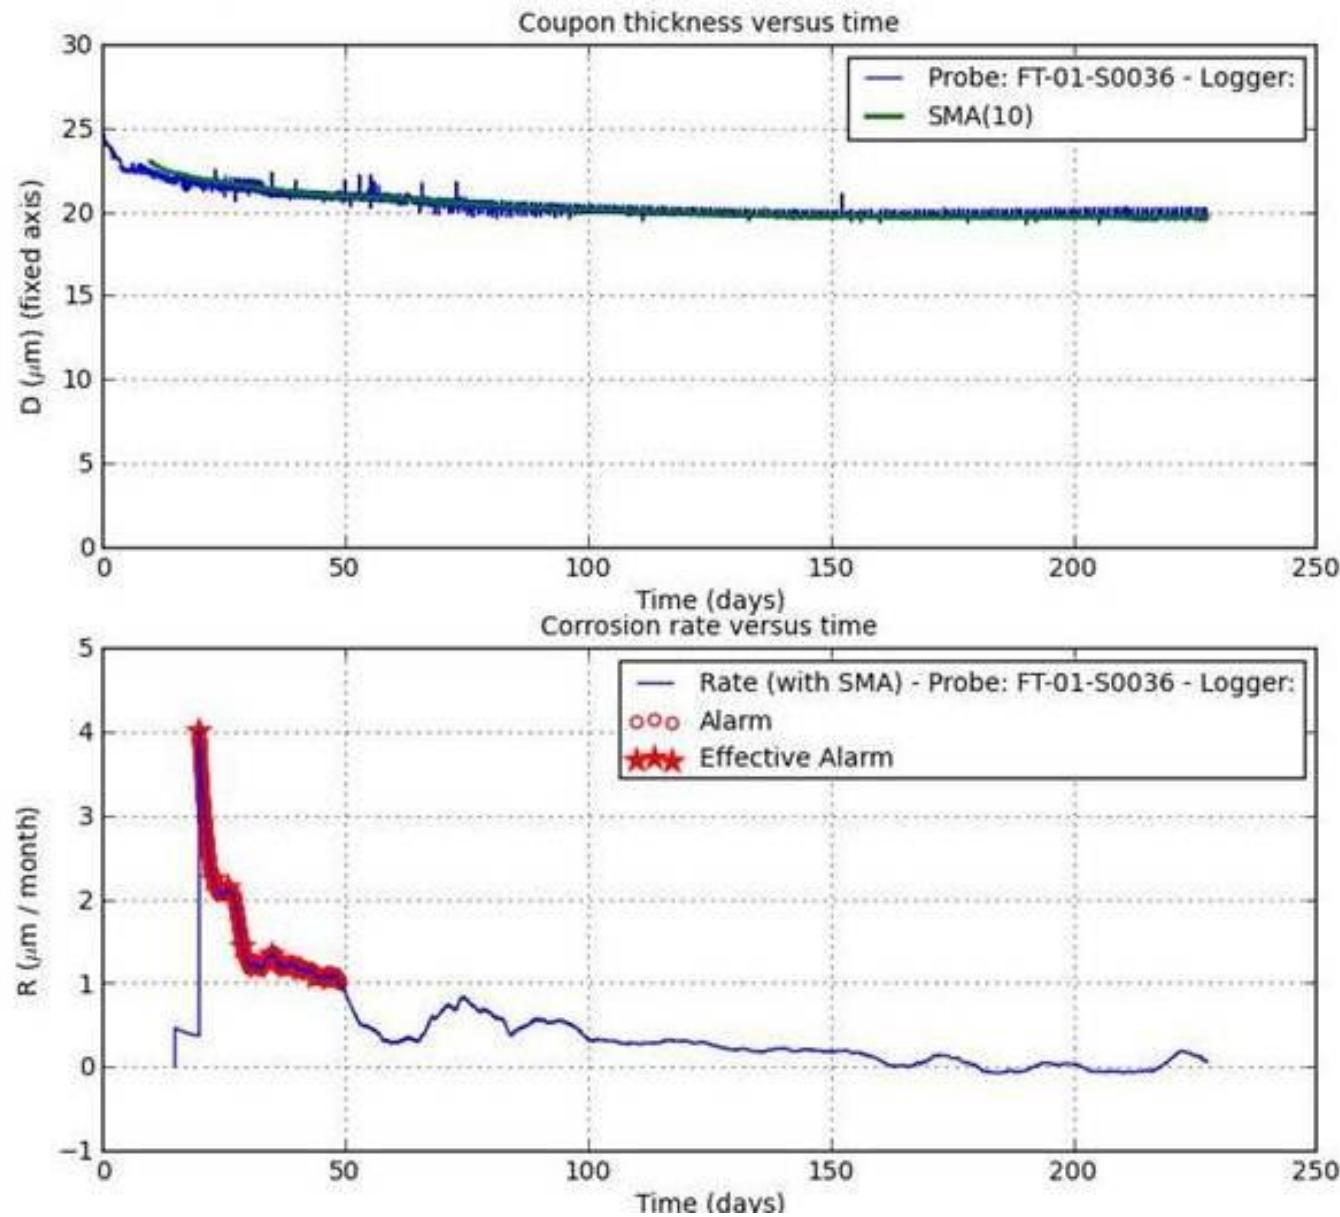


# S0030 + S0041 : bestaande installatie event + probleem

- Voordruk te laag
- Geleidbaarheid hoog (inhibitor)


Aard van de installatie	Residentieel
Type warmtegenerator	Condenserende ketel
Expansiesysteem	Membraanvat 35L
Voordruk	Te laag
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	1500µS/cm (inhibitor)
pH-waarde	7,36
Gebruikte materialen	Kunststof/staal/galva/koper/inox/ Alu
Afgifte systeem	Vloerverwarming/radiatoren
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Vertrek/Retour collector




## S0030 + S0041 : bestaande installatie event + probleem

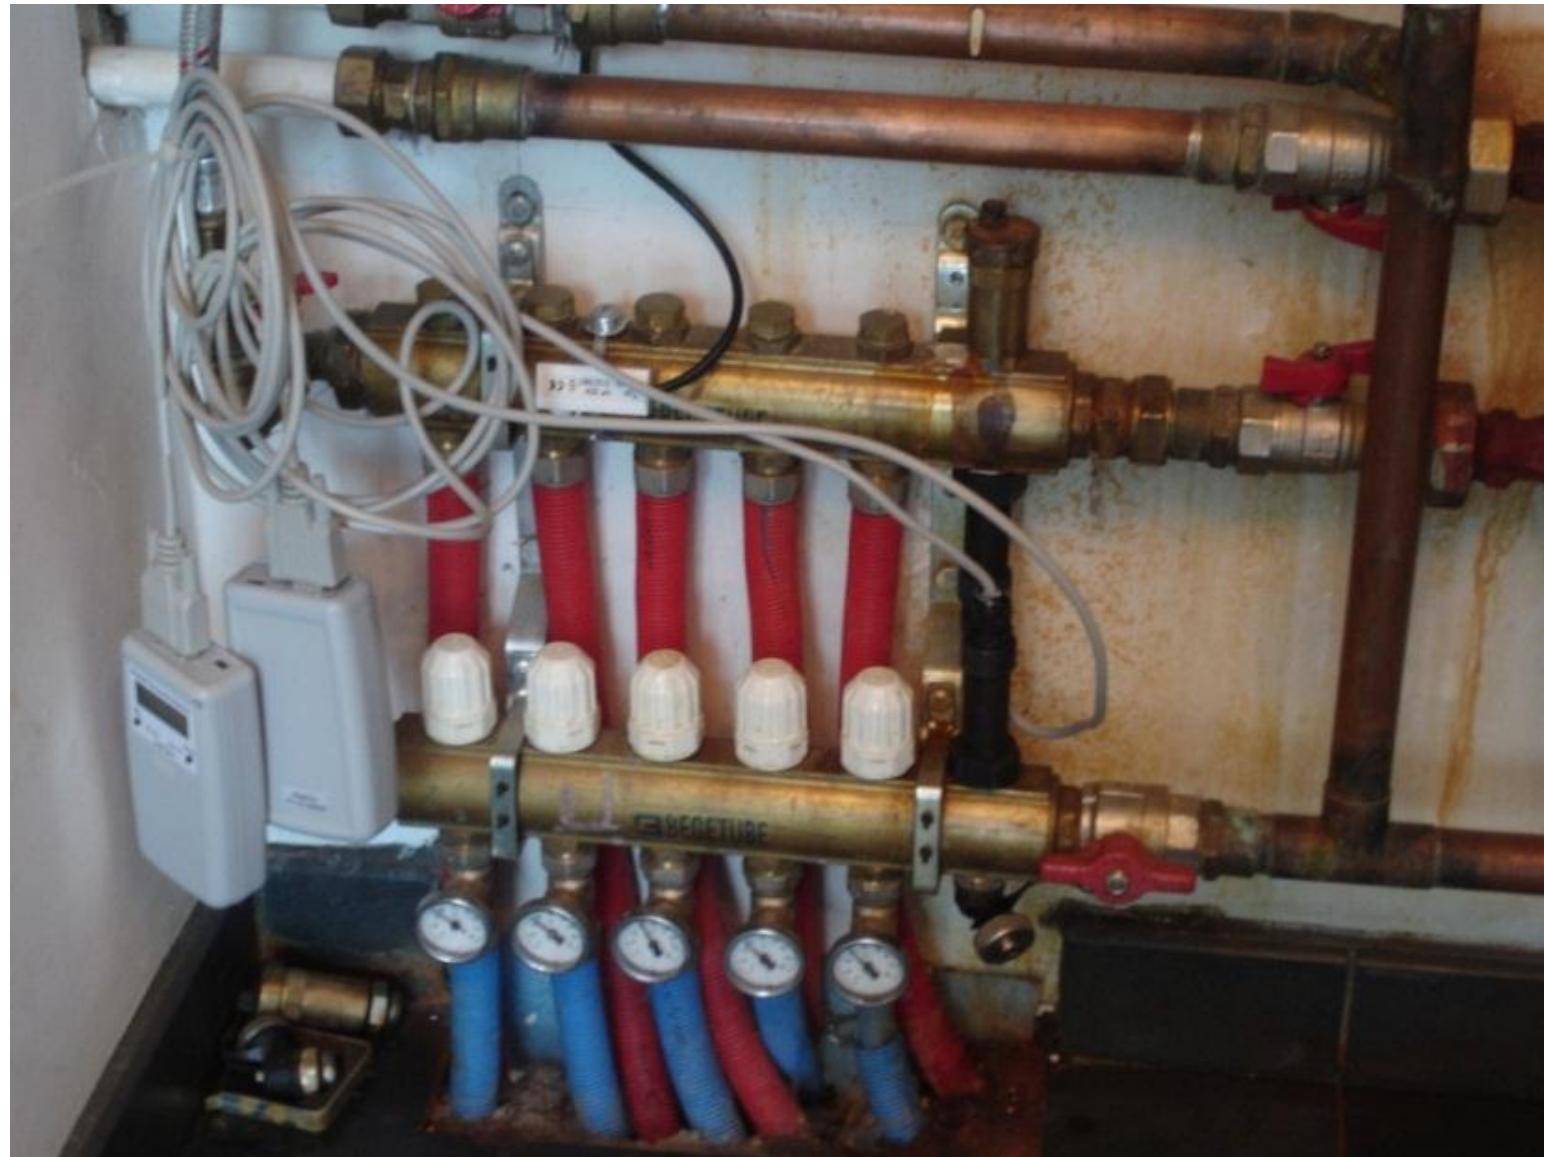

# S0030 + S0041 : bestaande installatie event + probleem

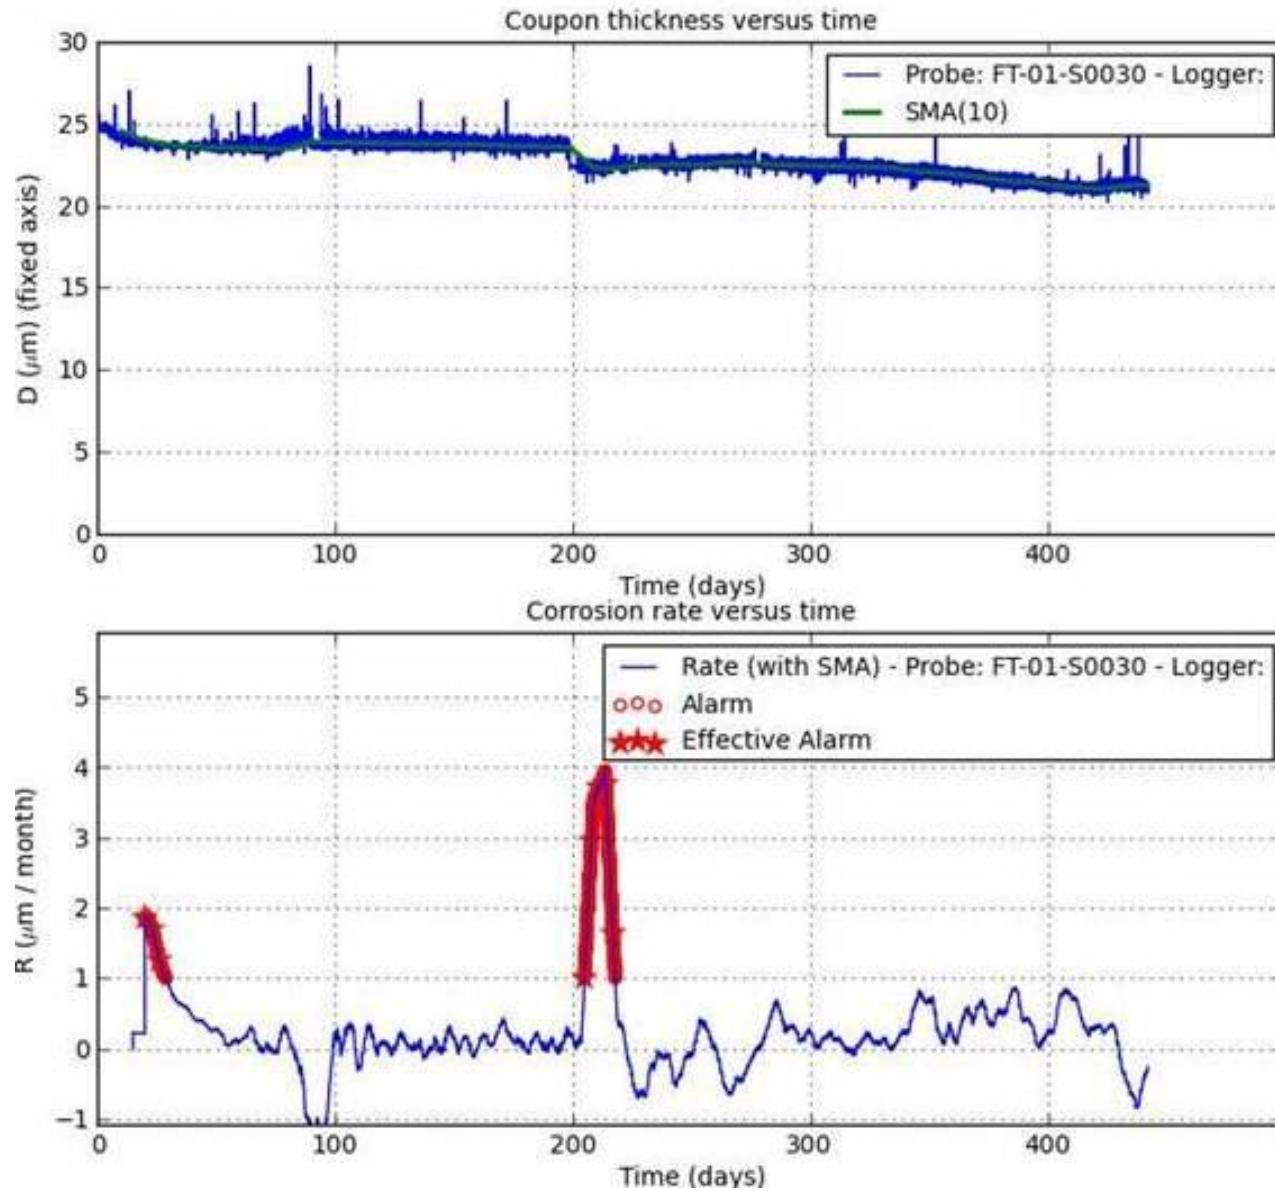

# S0030 + S0041 : bestaande installatie event + probleem

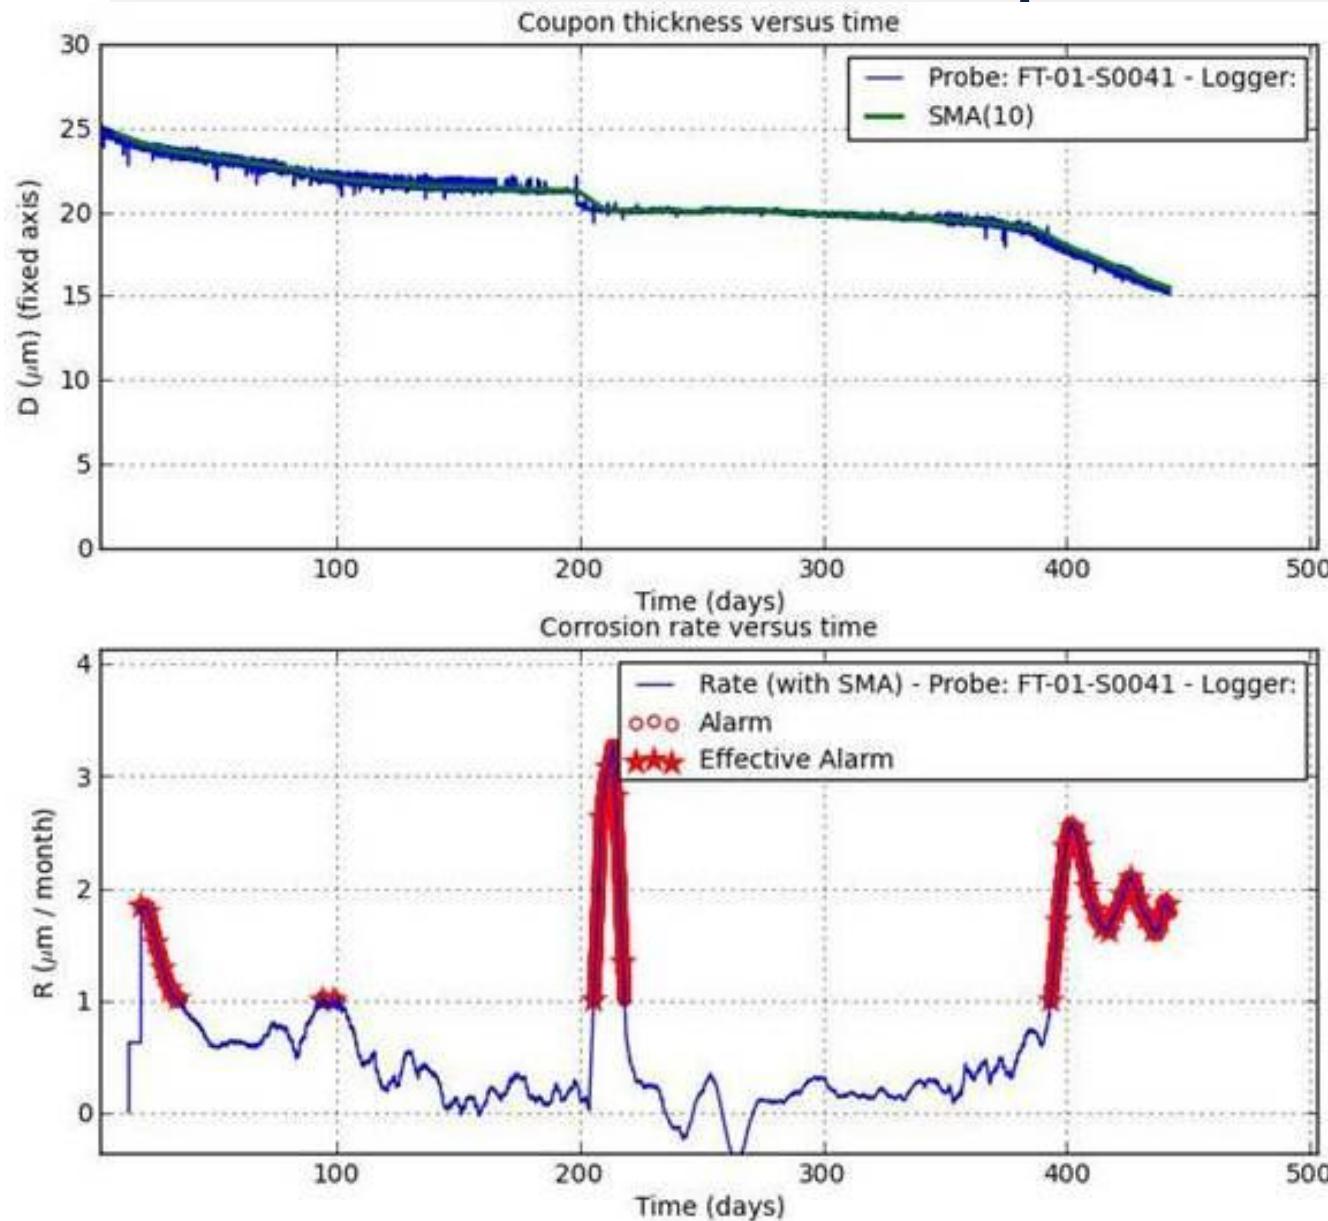


# S0096:

## renovatie oude installatie

Aard van de installatie	Residentieel
Type warmtegenerator	Condenserende ketel
Expansiesysteem	Balgvat 25L
Voordruk	In orde
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	370µS/cm
pH-waarde	8,77
Gebruikte materialen	staal
Afgifte systeem	Radiatoren
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour ketel



# S0096: event: renovatie oude installatie

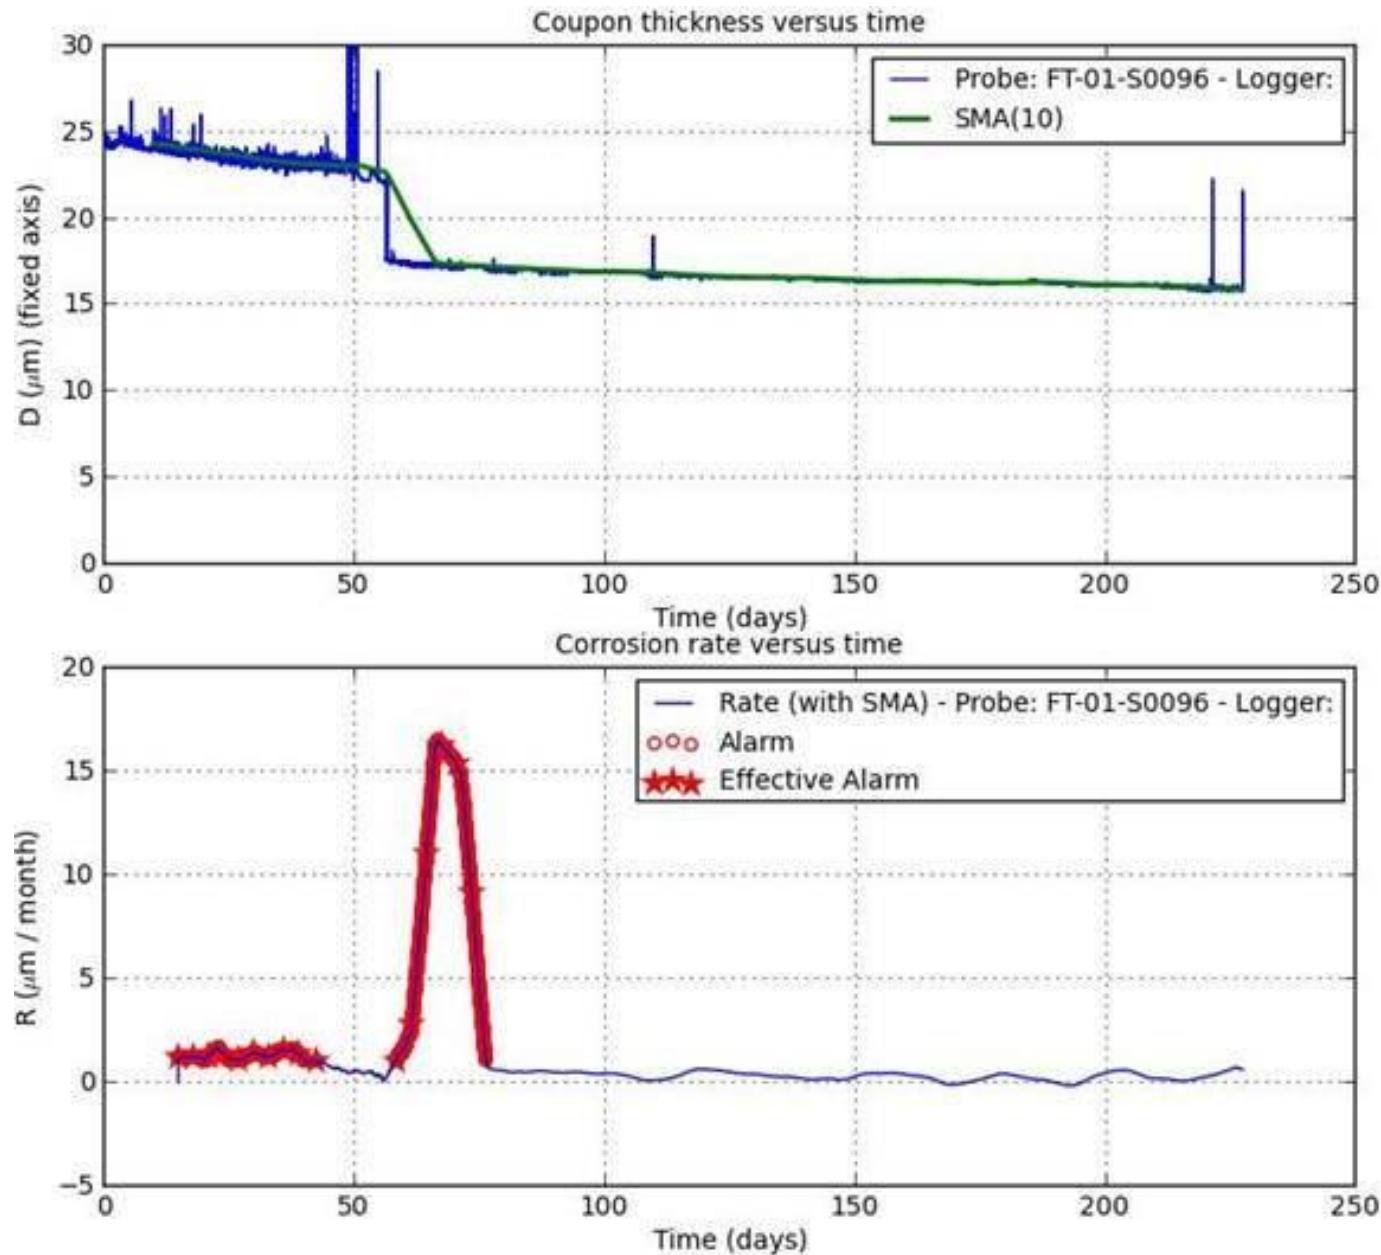


# S0024: probleem installatie

Aard van de installatie	Residentieel
Type warmtegenerator	Warmtepomp/condensatieketel
Expansiesysteem	Membraanvat 35L
Voordruk	Te hoog
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	600µS/cm
pH-waarde	7,81
Gebruikte materialen	staal
Afgifte systeem	Radiatoren/vloerverw
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	J
Sensor(en)	Evenwichtsfles



Deathride?

## S0024: probleem installatie

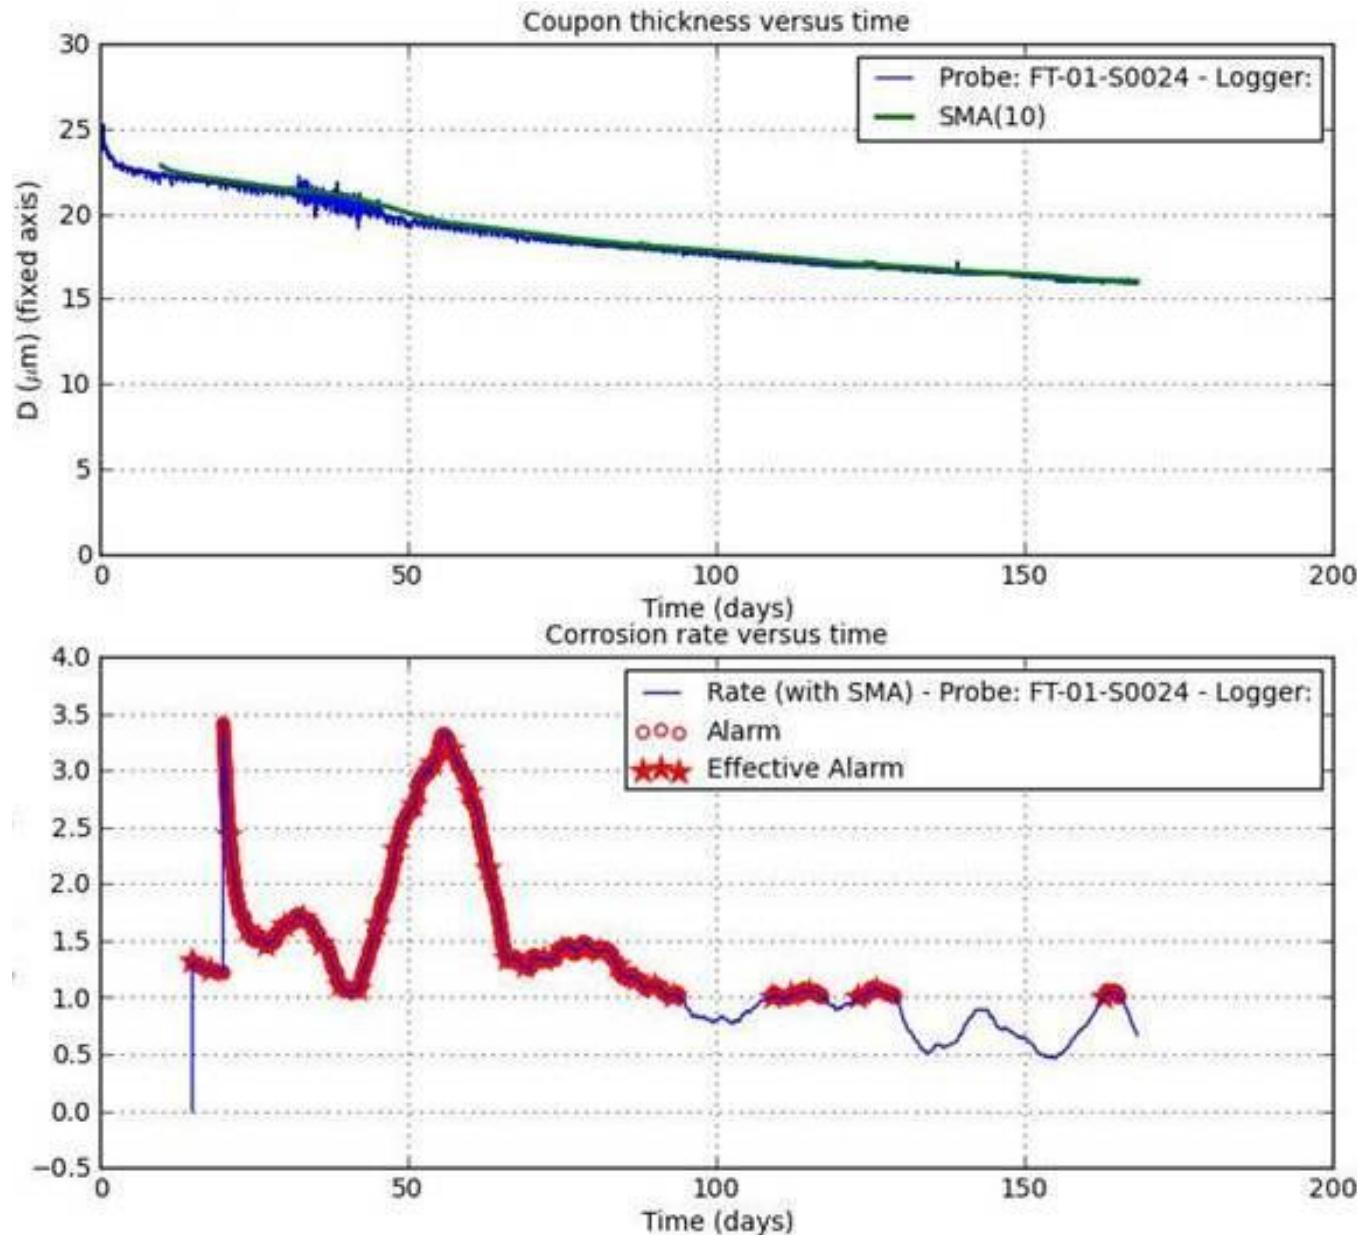

# S0032 + S0042: meting secundair warmtewisselaar : installatie invloed


Aard van de installatie	utiliteit
Type warmtegenerator	Condenserende ketel – scheiding door warmtewisselaar
Expansiesysteem	Compressor autom 1000L
Voordruk	-
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	390µS/cm
pH-waarde	8,81
Gebruikte materialen	staal
Afgifte systeem	Radiatoren
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	J
Sensor(en)	Retour secundair wermtewisselaar




## S0032 + S0042: meting secundair warmtewisselaar



# S0032 + S0042: meting secundair warmtewisselaar : installatie invloed : doorstroming

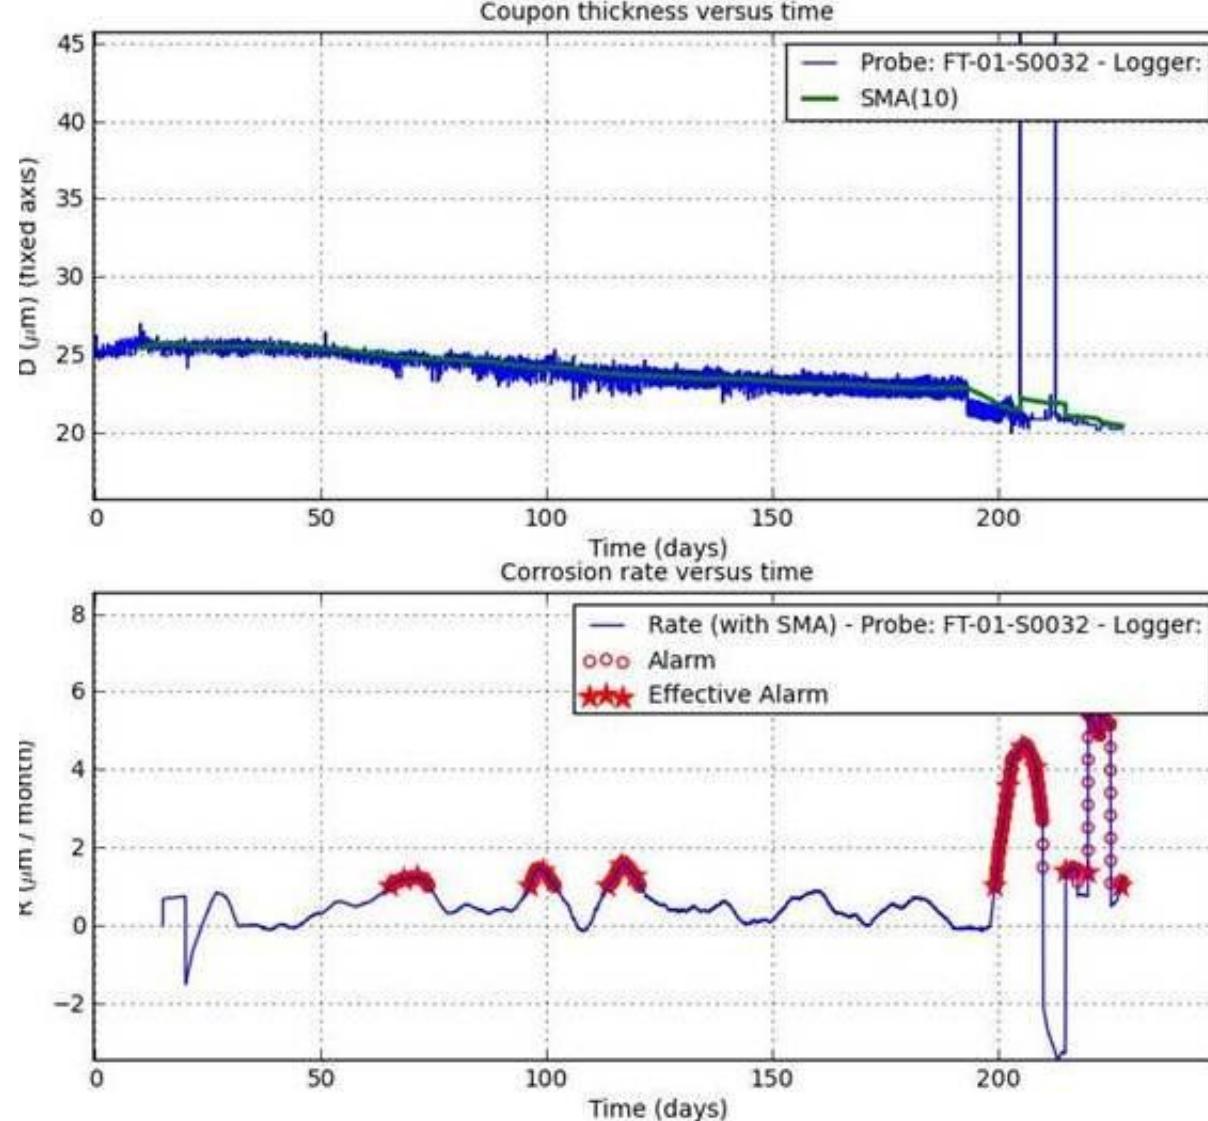

# S0032 + S0042: meting secundair warmtewisselaar : installatie invloed : geen doorstroming

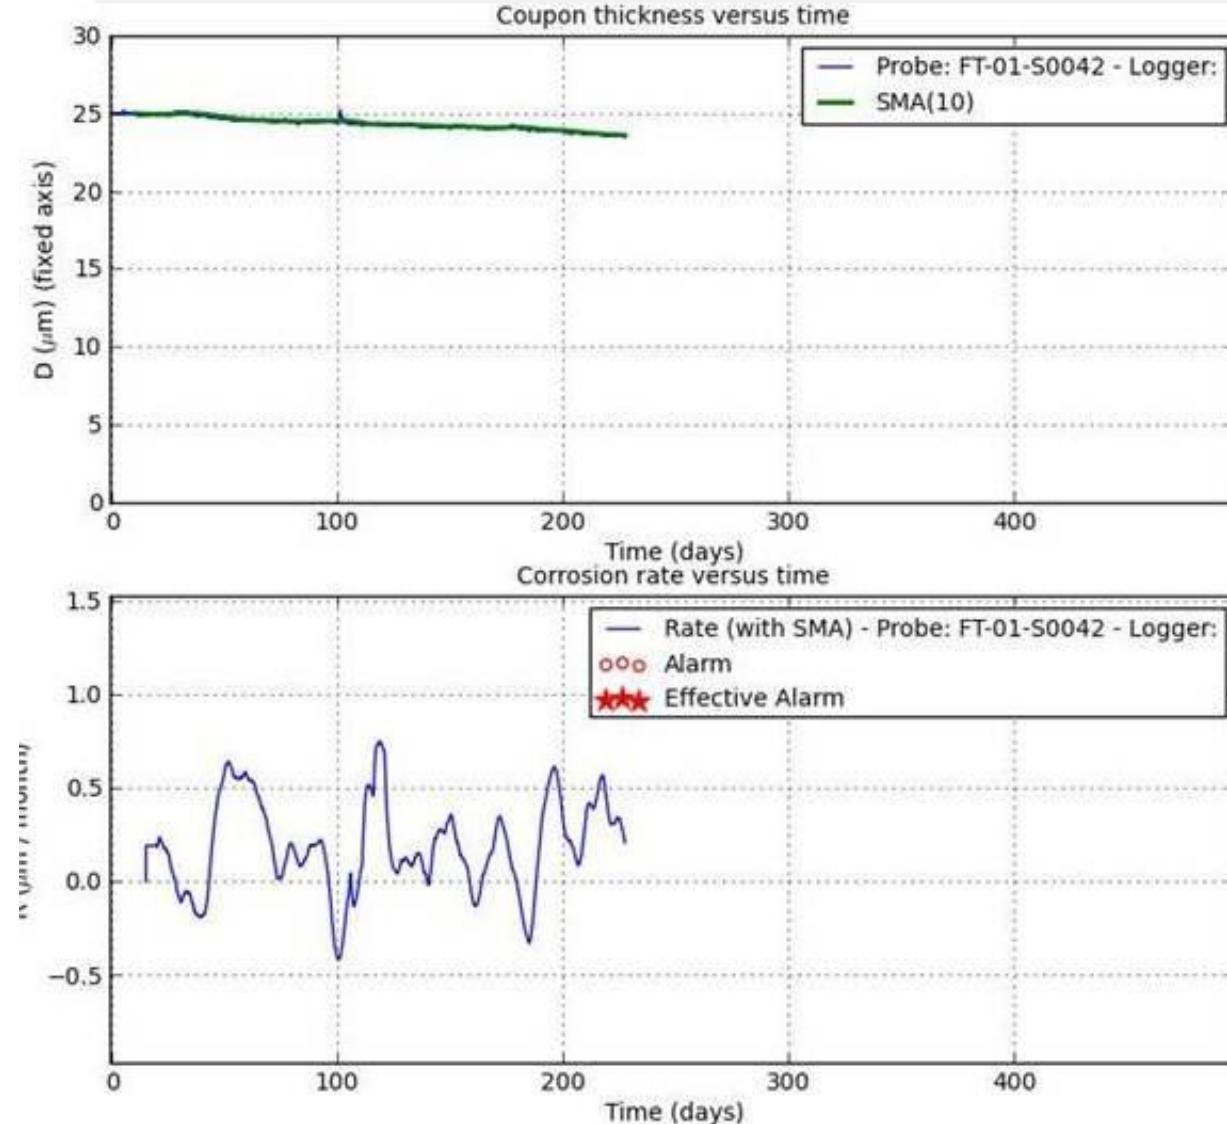


# S0074:probleem : vermoedelijk lek van sanitair WW: hoogwater alarm expansie automaat



Deathride?

# S0074:probleem : vermoedelijk lek van sanitair WW: hoogwater alarm expansie automaat

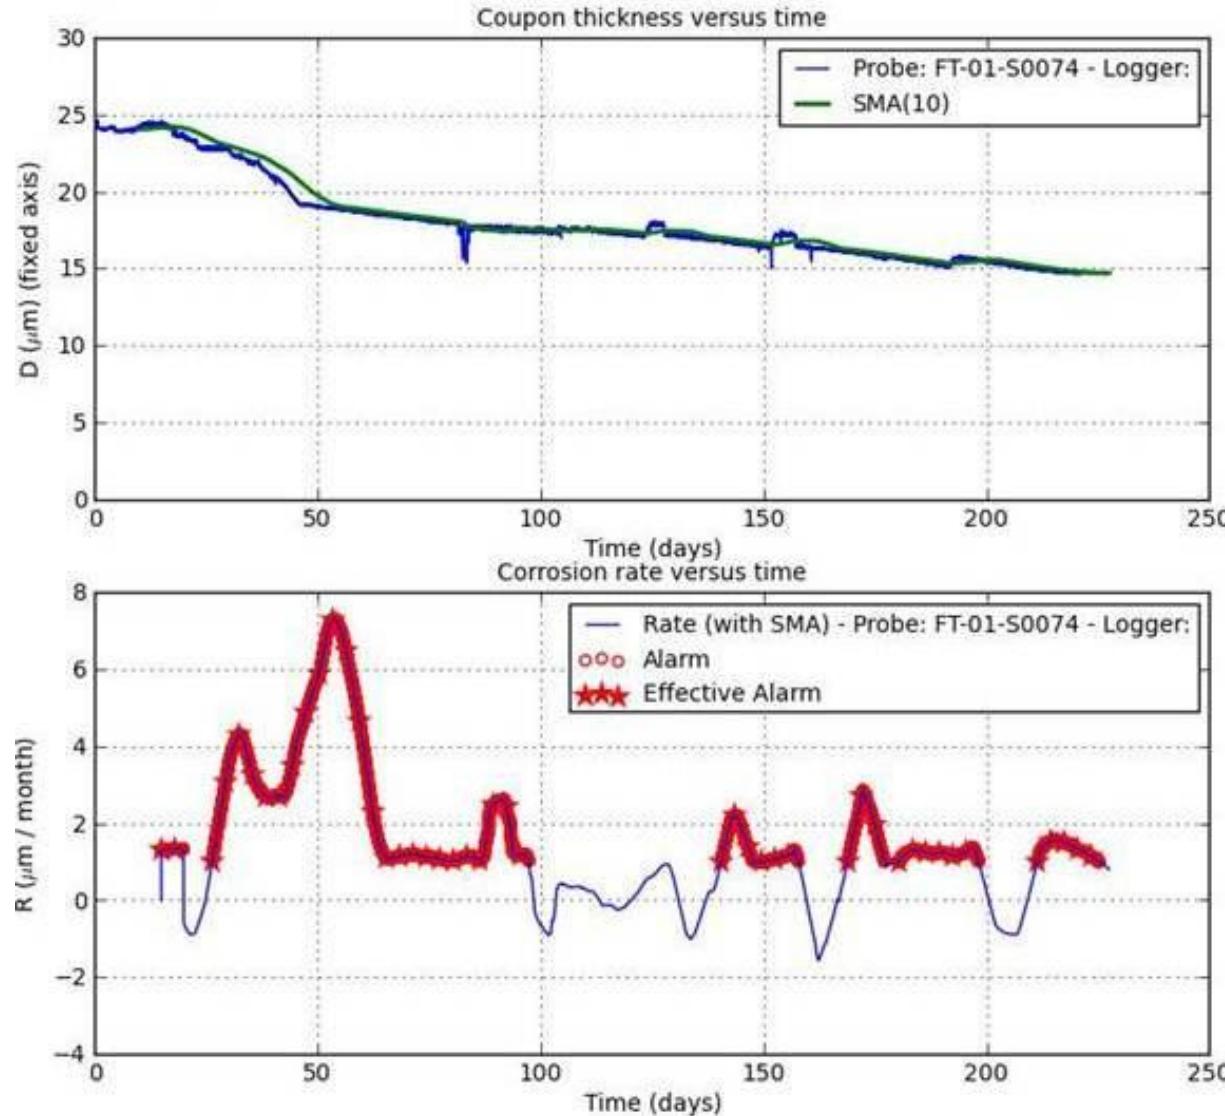


# S0061: probleem: geen drukbehoud bij afkoeling

Aard van de installatie	utiliteit
Type warmtegenerator	Condenserende ketel – scheiding door warmtewisselaar
Expansiesysteem	3x110 L
Voordruk	te hoog tov vuldruk koud
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	530µS/cm
pH-waarde	7,93
Gebruikte materialen	Staal - RVS
Afgifte systeem	- (primair warmtewisselaar)
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour primair warmtewisselaar



# S0061: probleem: geen drukbehoud bij afkoeling

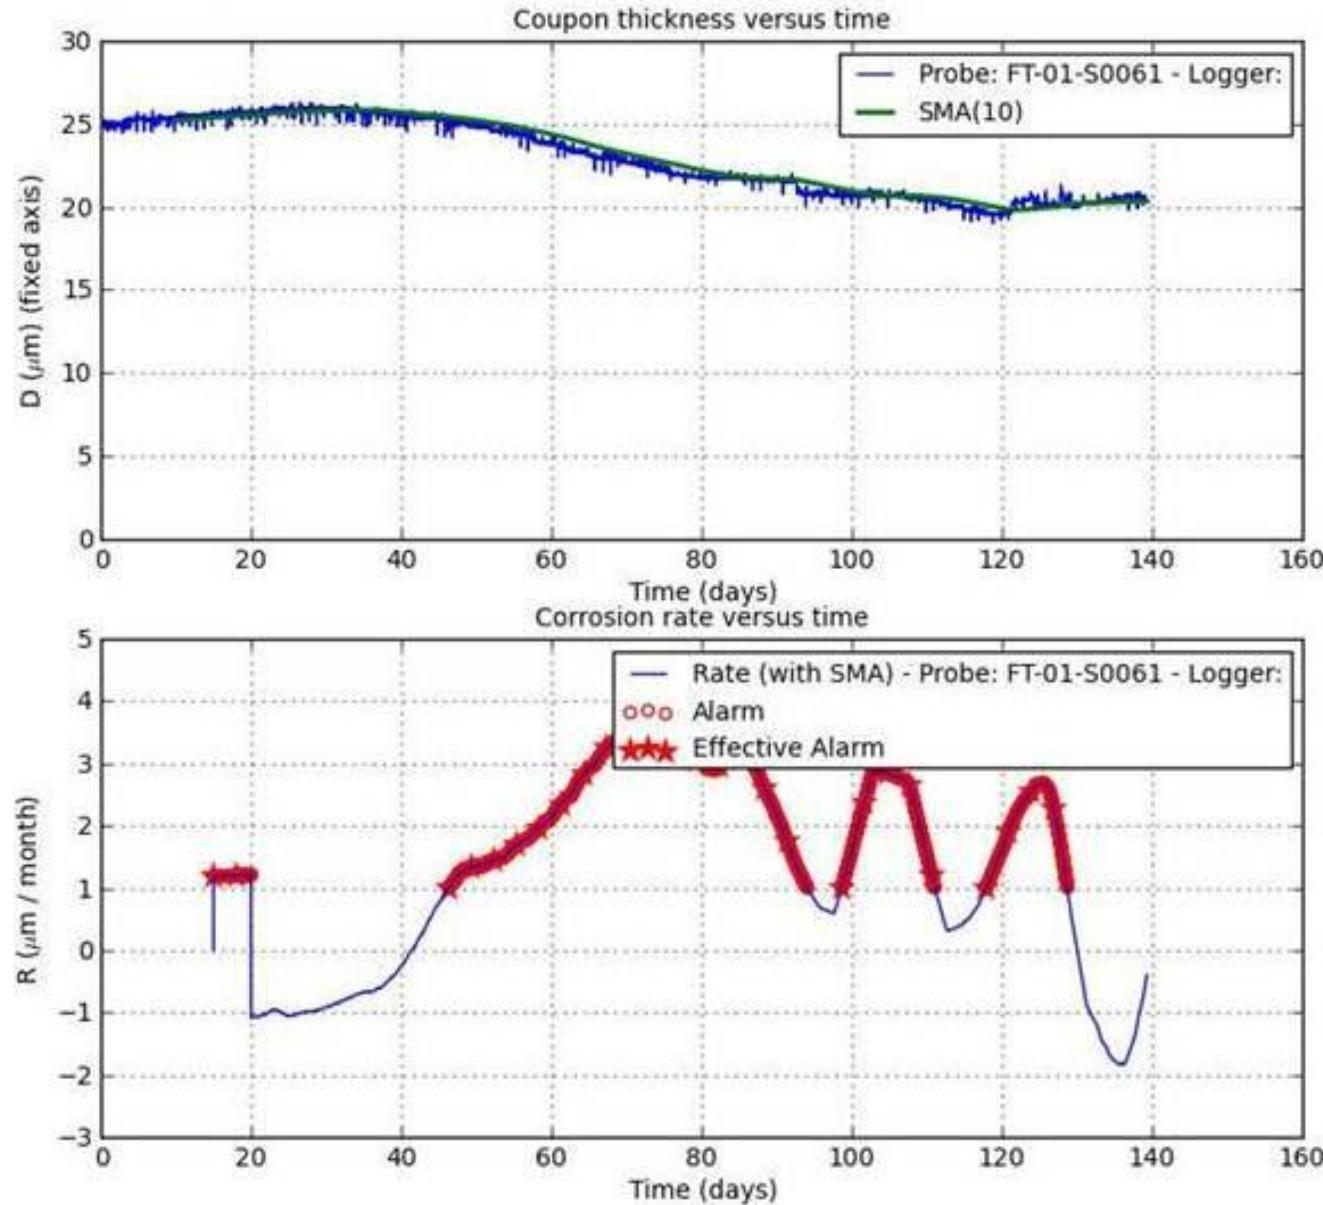


# S0056 + S0058:probleem: onvoldoende voordruk expansie: in-line meting en in “uitstulping”

## • Voordruk te laag


Aard van de installatie	Residentieel
Type warmtegenerator	Staande ketel, niet condenserend
Expansiesysteem	Membraanvat 18L
Voordruk	Zéér laag
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	380 µS/cm
pH-waarde	8,46
Gebruikte materialen	Staal/koper
Afgifte systeem	Convectoren
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour in-line + uitbouw




# S0056 + S0058:probleem: onvoldoende voordruk expansie: in-line meting en in “uitstulping”

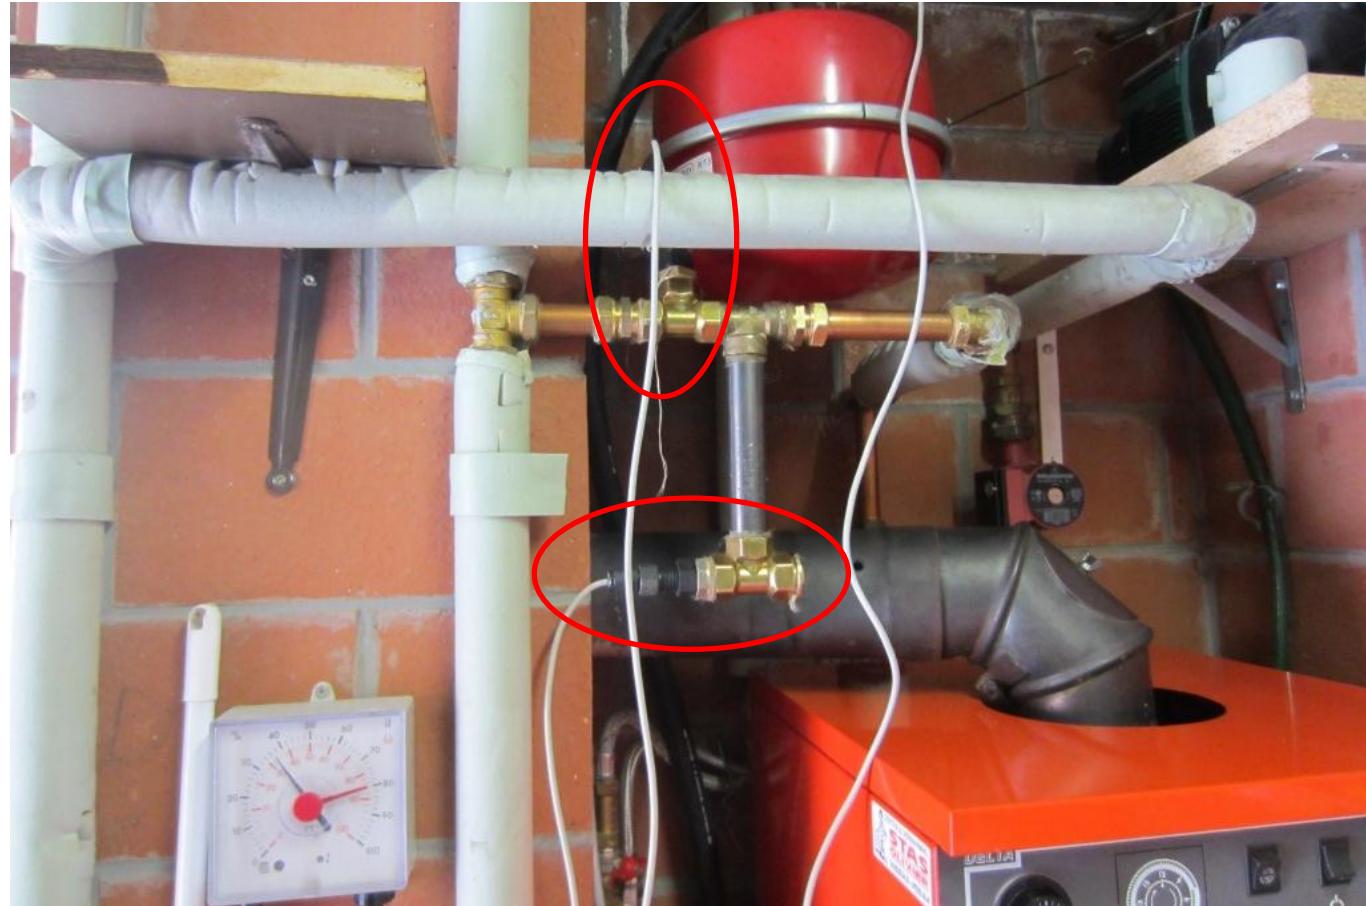

# S0056 + S0058:probleem: onvoldoende voordruk expansie: in-line meting

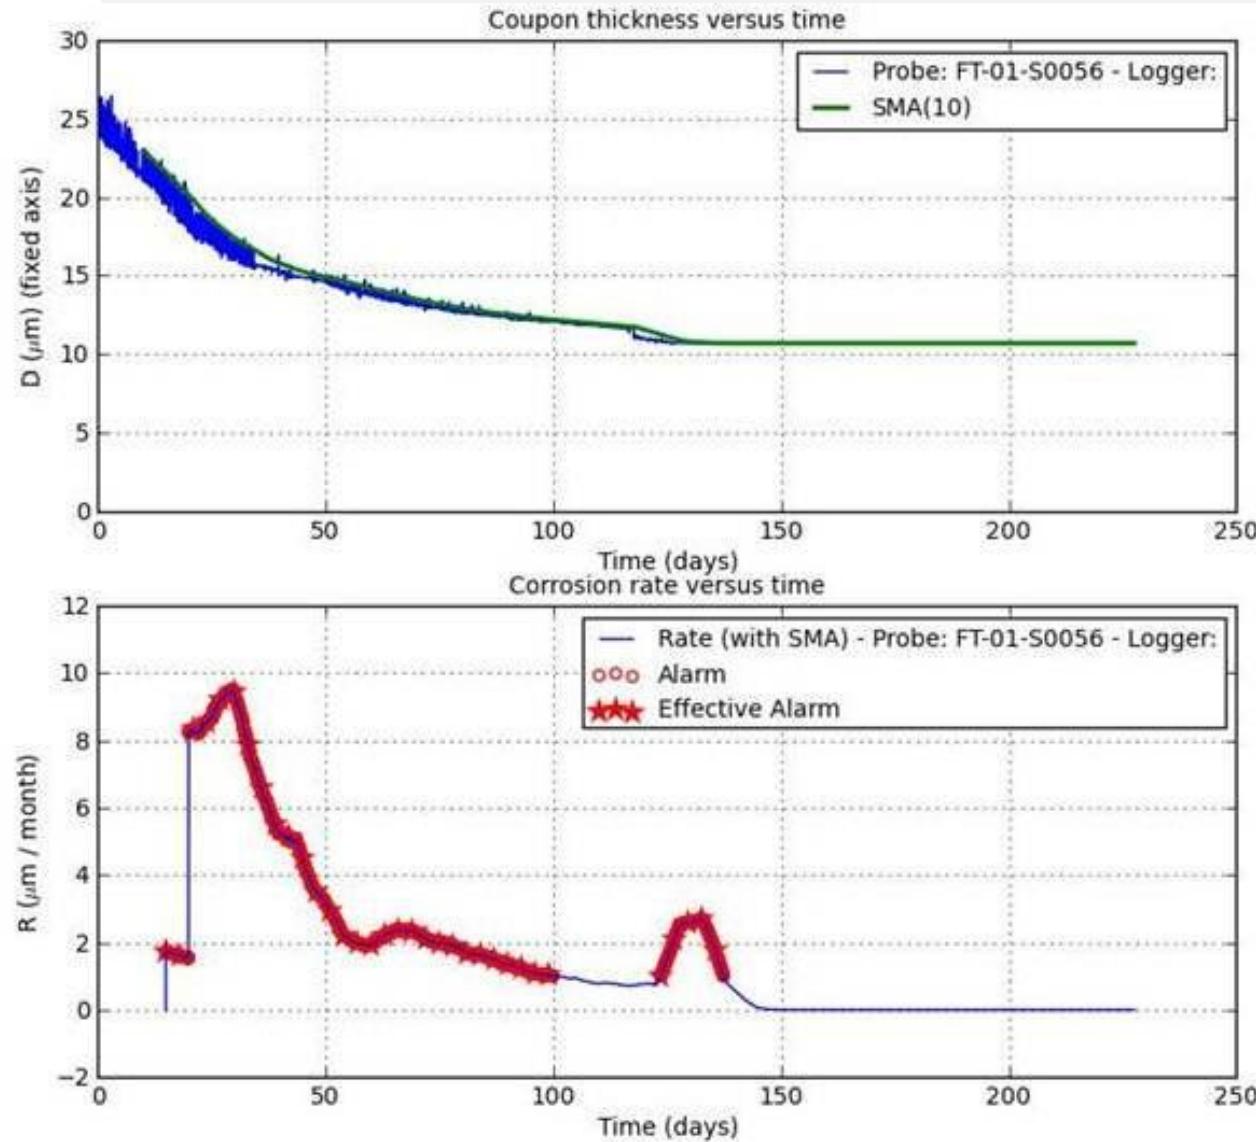


# S0056 + S0058:probleem: onvoldoende voordruk expansie: in “uitstulping”

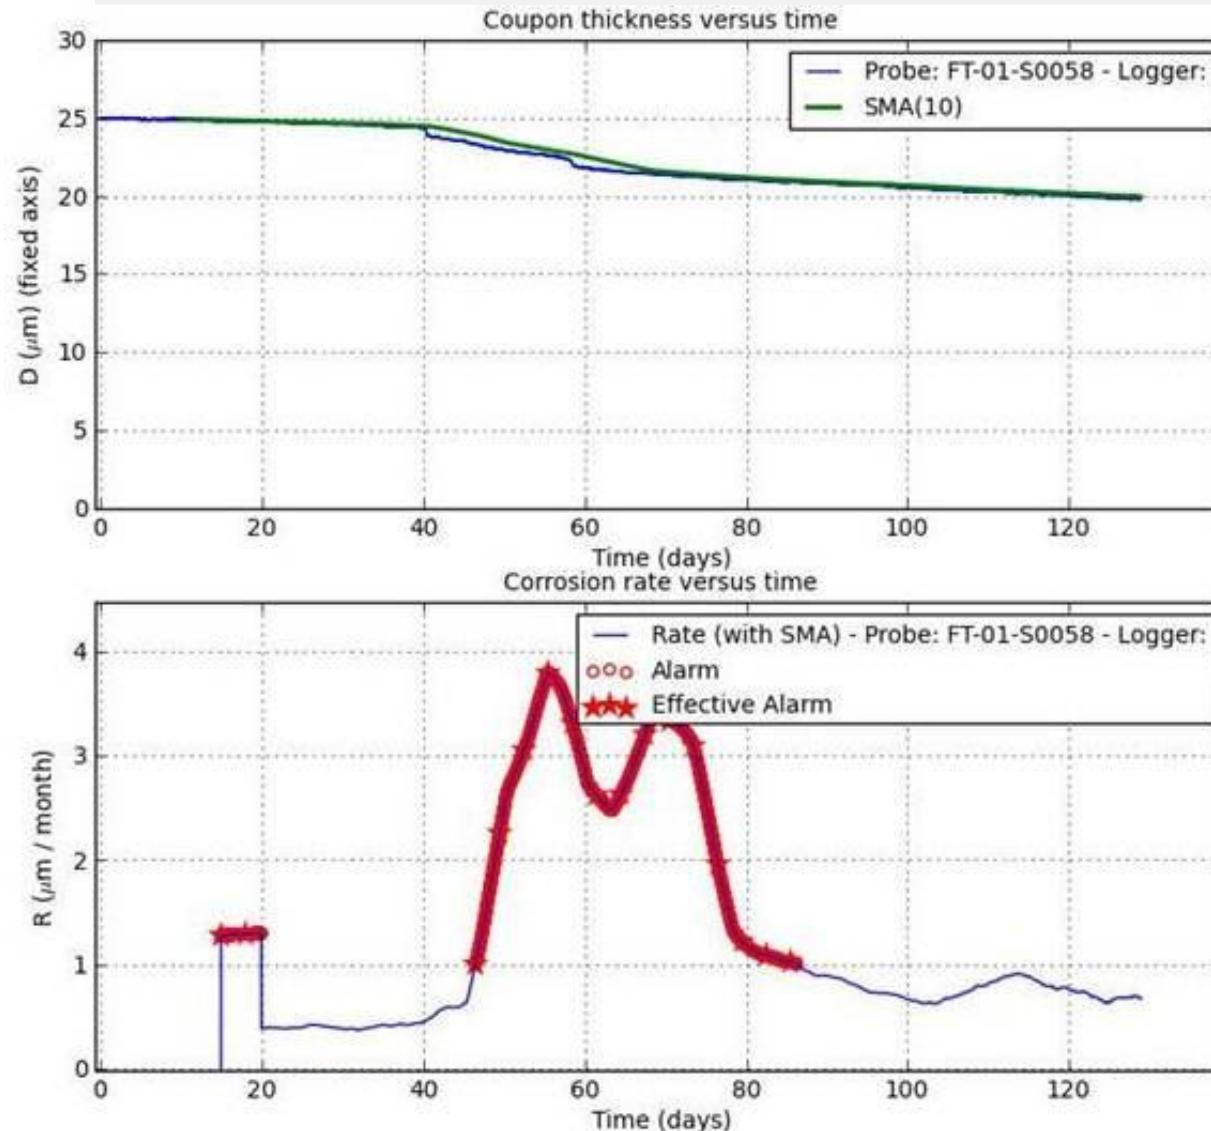

## S0029: zelfde installatie: meting in expansieleiding




# S0029: zelfde installatie: meting in expansieleiding

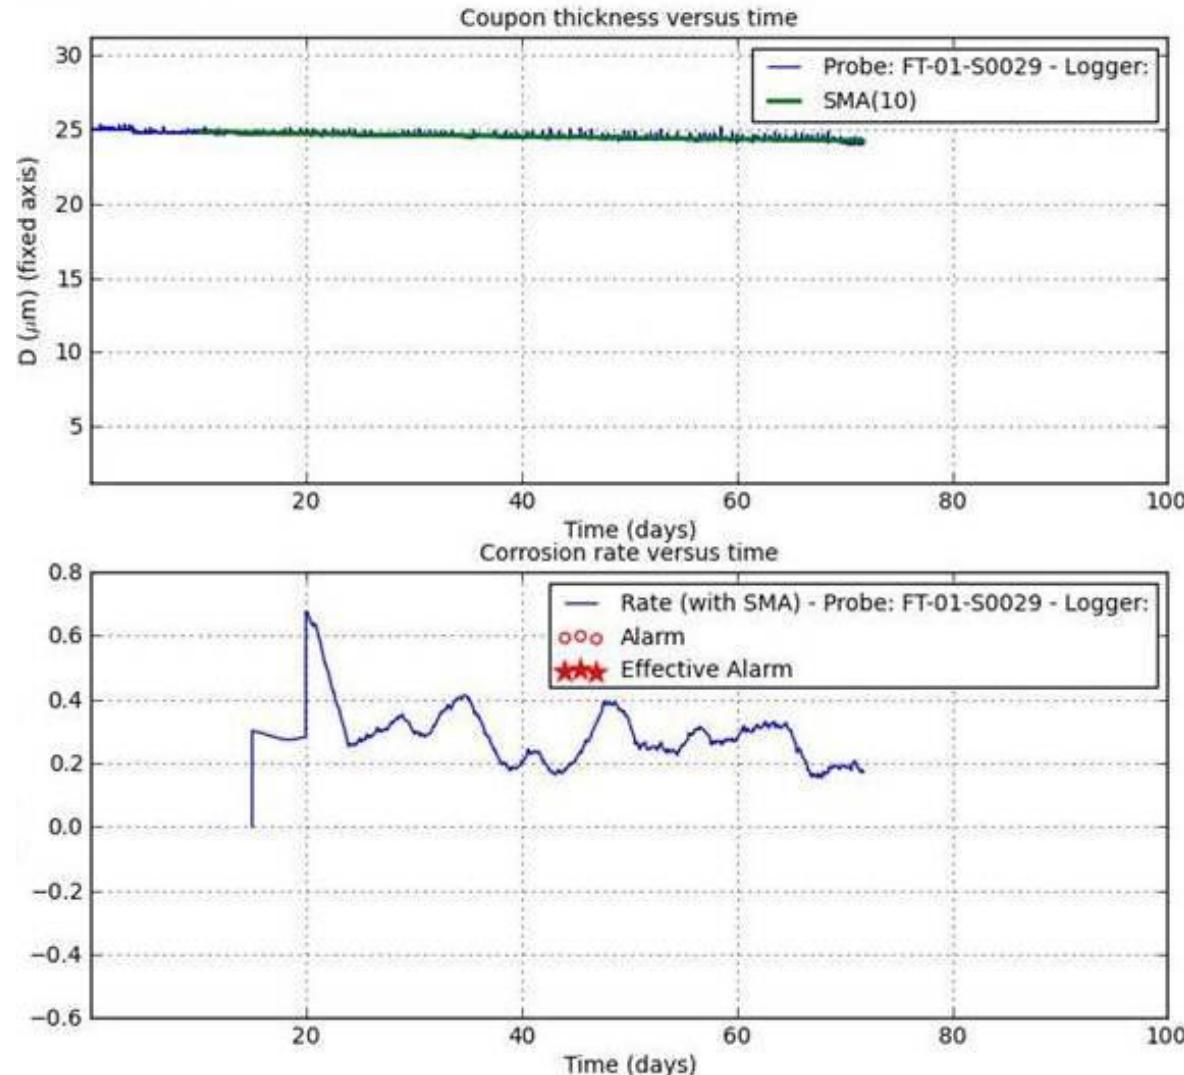


# S0076, S0214, S0044: Gerenoveerde installatie, nieuwe ketel Residentieel, meerdere sensoren op diverse plaatsen: in-line, uitbouw, expansieleiding




# S0076: in-line retour meting stabiele installatie, ongekend event

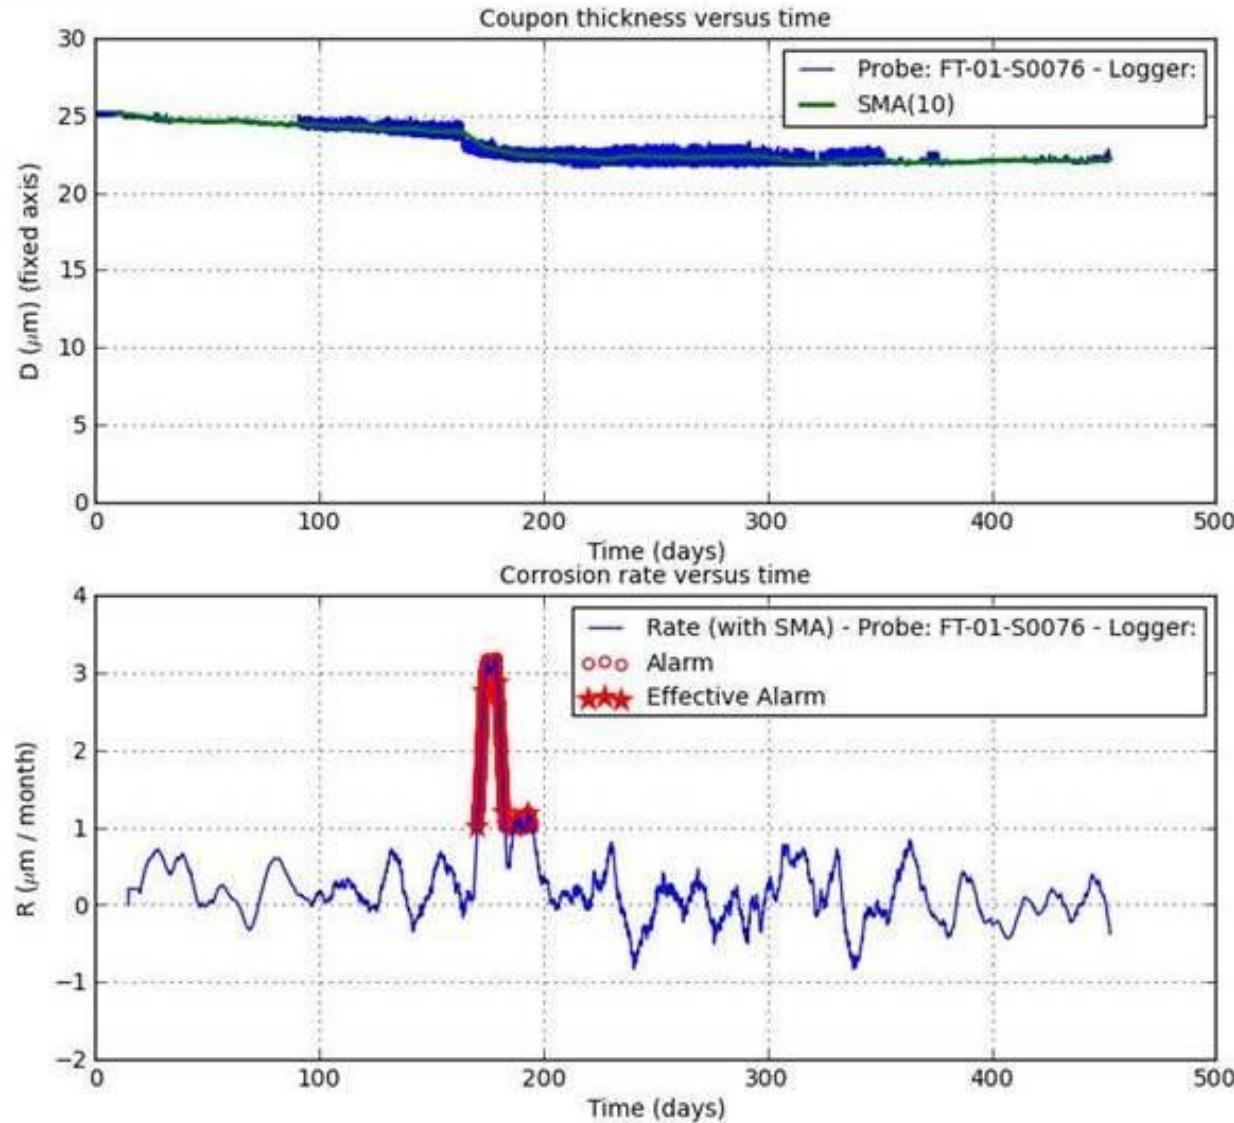

# S0215: zelfde installatie, in uitbouw

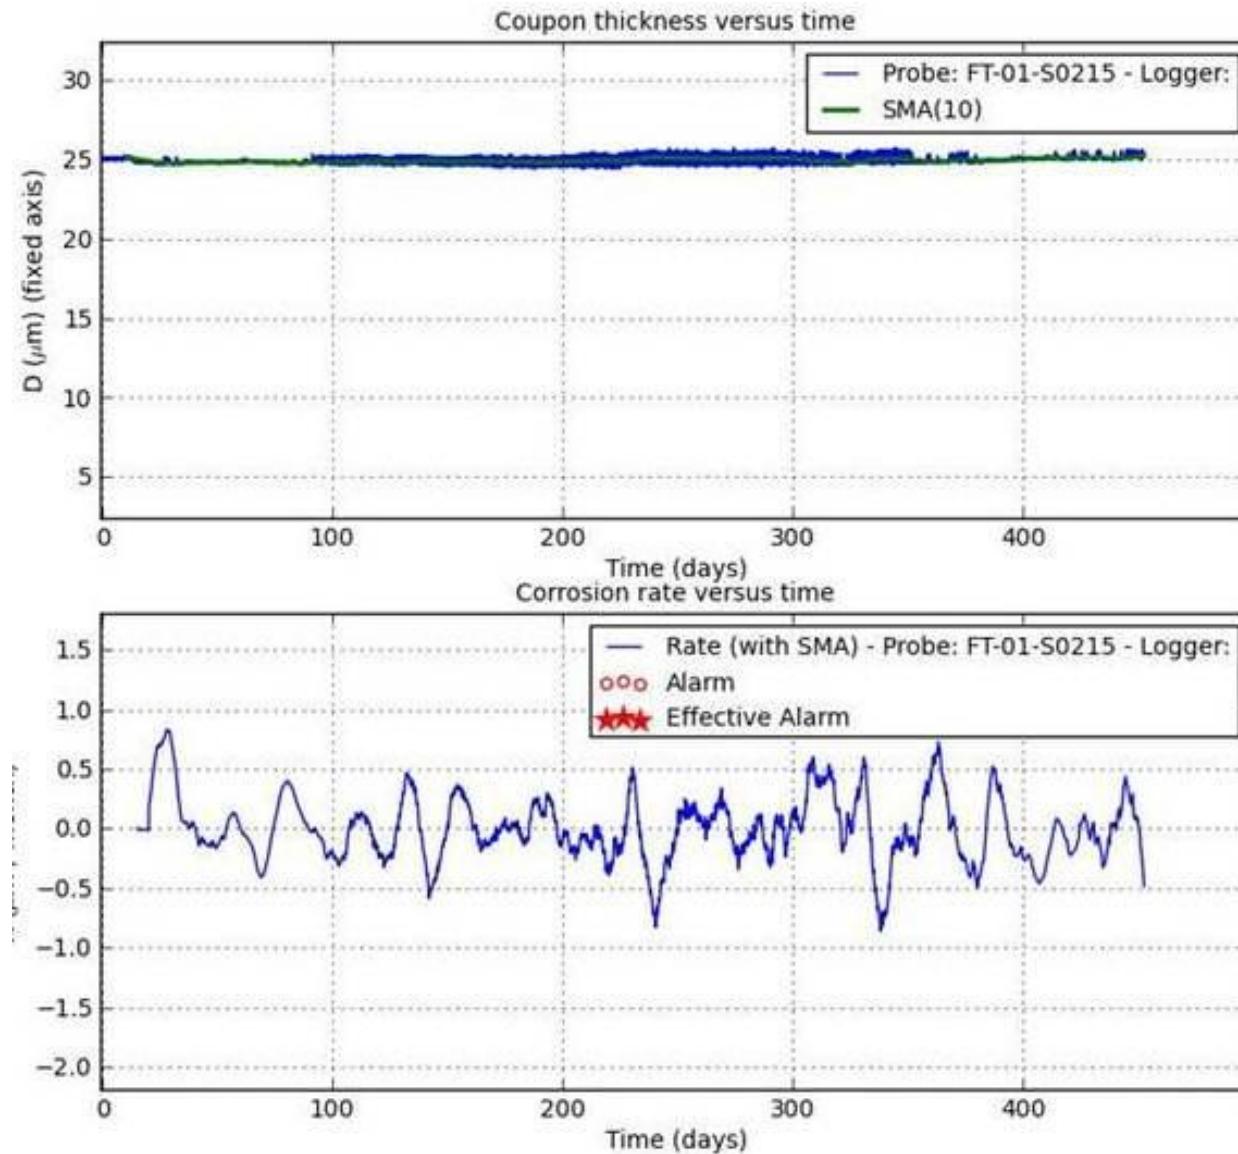

# S0044: in expansieleiding nieuw expansievat, correcte instelling

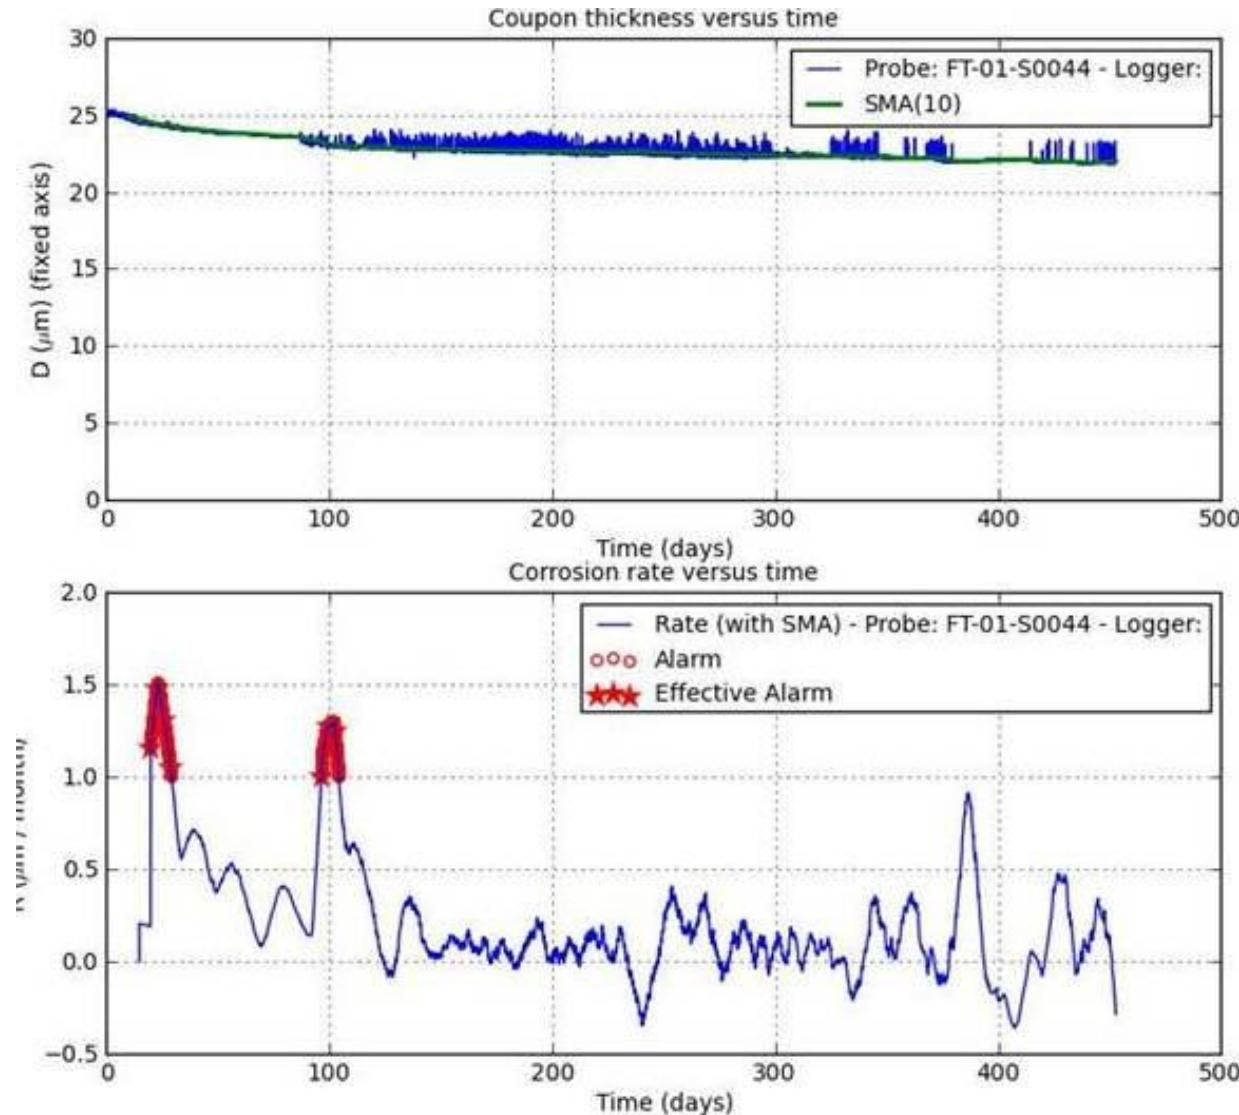

# S0043: probleem: meting in expansieleiding met “actieve” ontgassing in de balg

## • Ontgassing

Aard van de installatie	Utiliteit
Type warmtegenerator	WW – onderstation
Expansiesysteem	Pompautomaat
Suppletie	Auto
Geleidbaarheid	450 µS/cm
pH-waarde	8,57
Gebruikte materialen	Staal/koper
Afgifte systeem	Radiatoren
Ontgassing	Geïntegreerd in expansieautomaat
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Expansieleiding




# S0043: probleem: meting in expansieleiding met “actieve” ontgassing in de balg




Deathride !!!

# S0043: probleem: meting in expansieleiding met “actieve” ontgassing in de balg

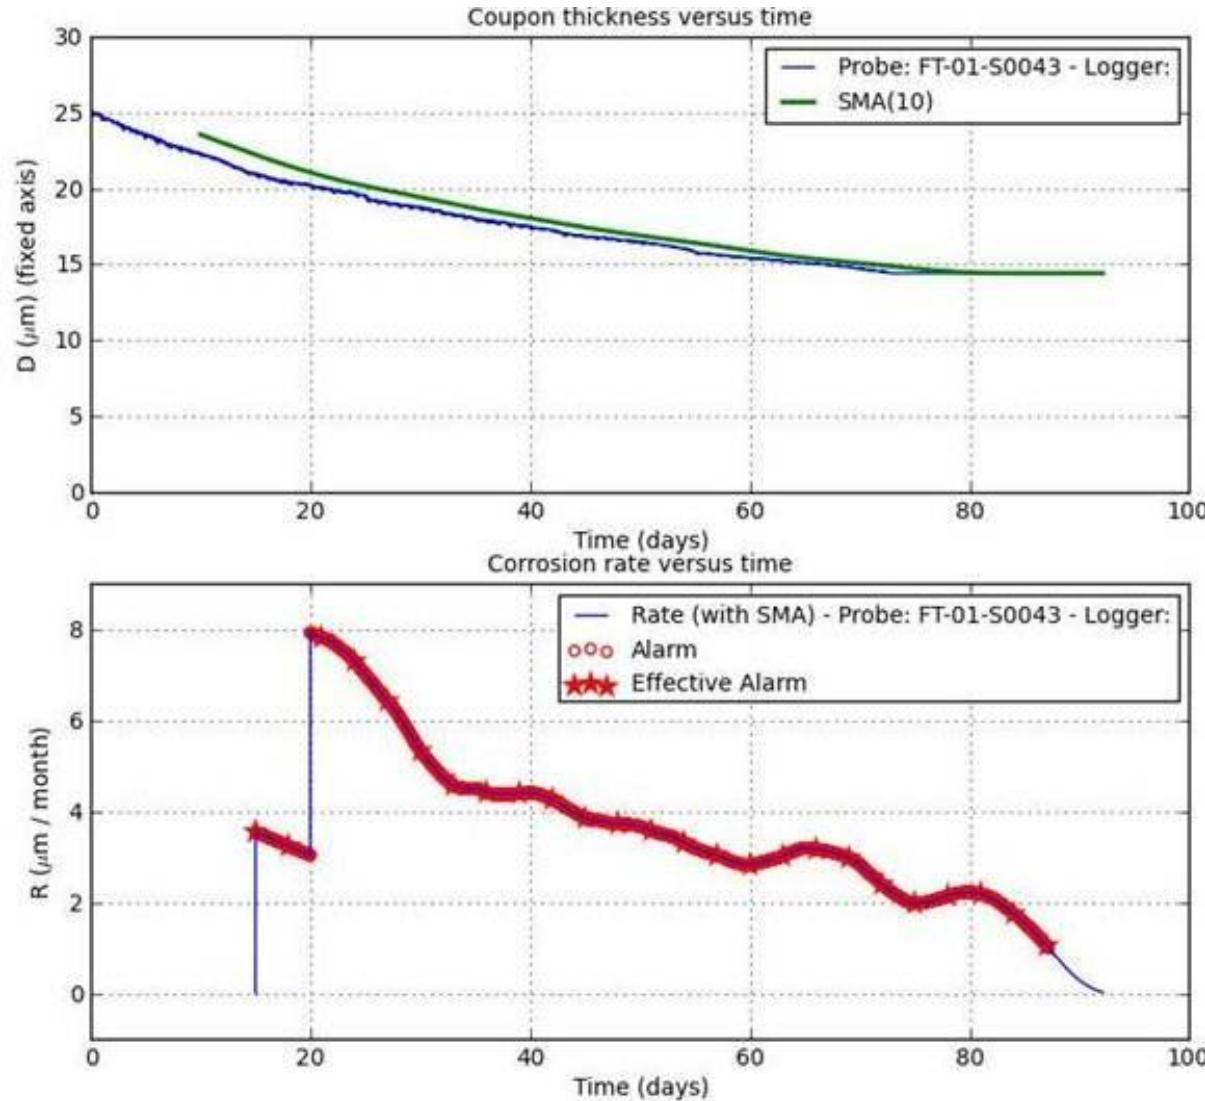


open expansievat met pompdrukbehoud

vase d'expansion ouvert avec maintient de pression par pompes

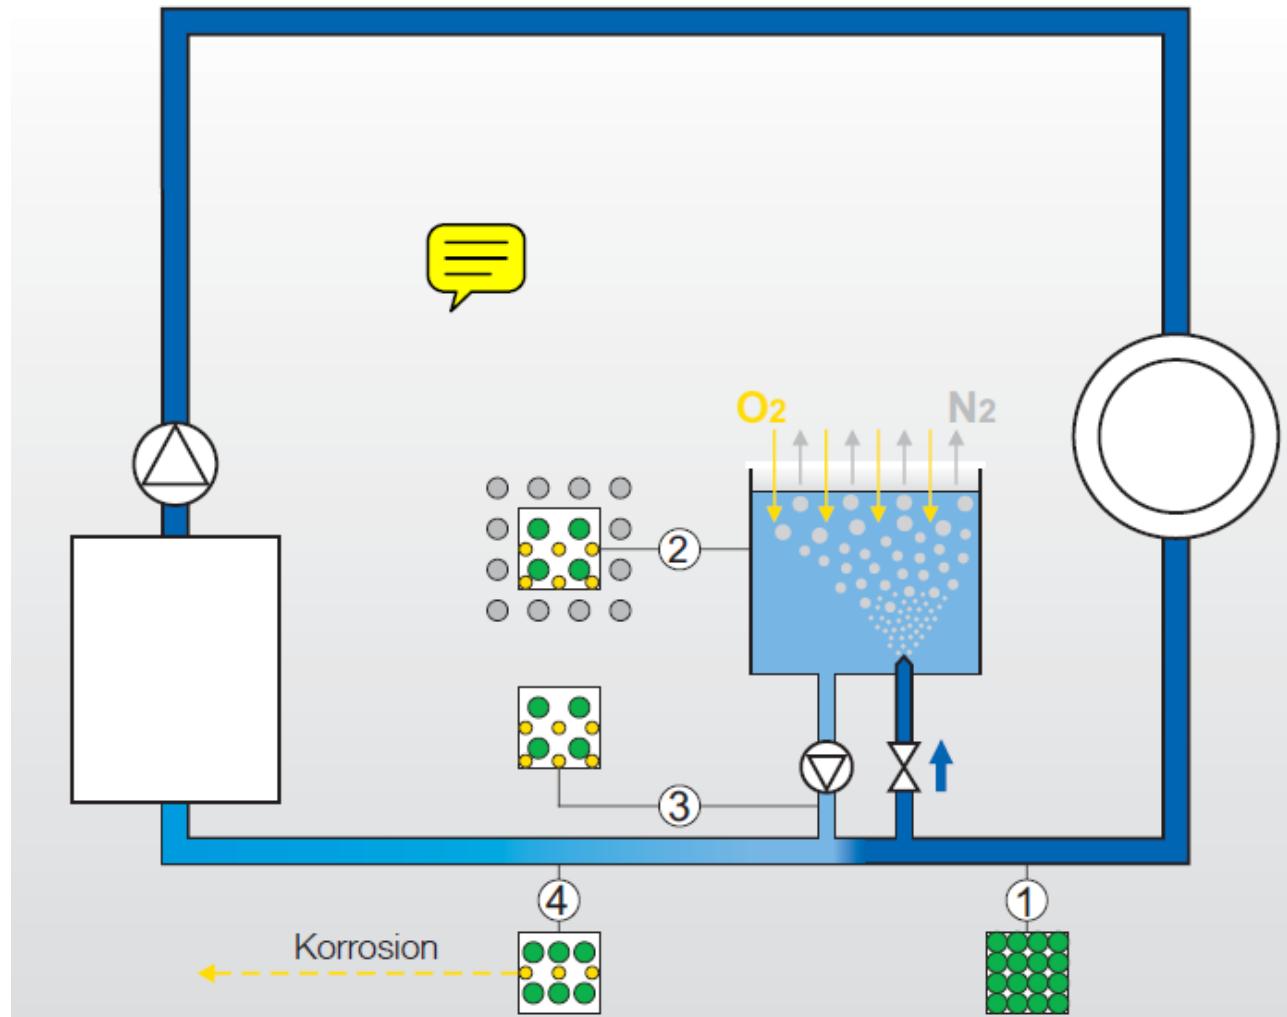

Gesloten expansievat  
met pompdrukbehoud (en ontgassing)  
vase d'expansion fermé  
avec maintien de la pression par pompes (et dégazage)

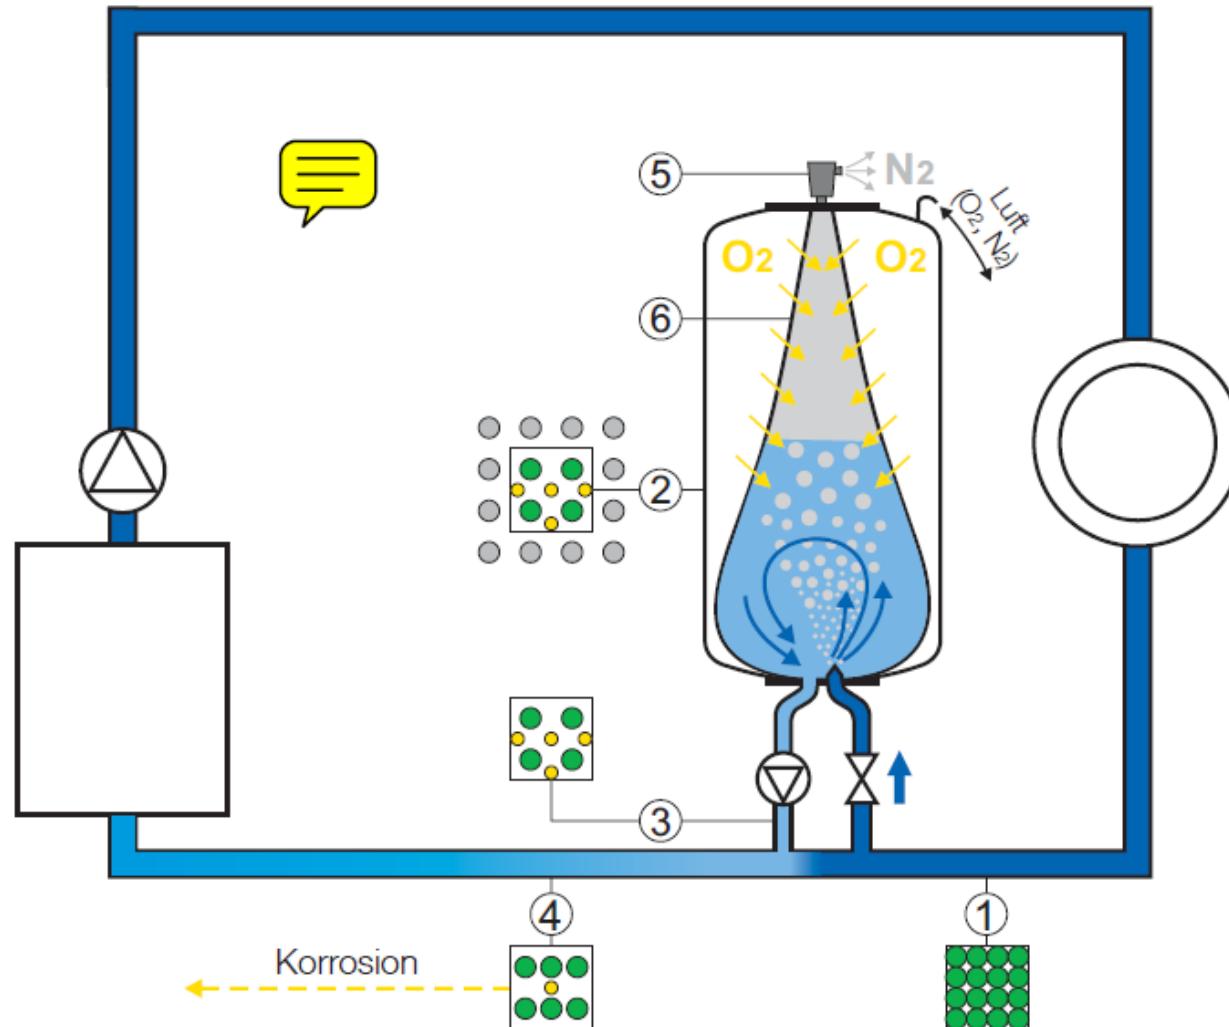



- Onvoldoende voordruk t.o.v. Statische hoogte installatie

## S0245: probleem: te lage voordruk + niet-diffusiedichte buis

Aard van de installatie	Kantoor
Type warmtegenerator	HR-ketel
Expansiesysteem	Membraanvat 25L
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	810 µS/cm
pH-waarde	9,33
Gebruikte materialen	Staal/kunststof
Afgifte systeem	Radiatoren
Ontgassing	J
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour ketel




## S0245: probleem: te lage voordruk + niet-diffusiedichte buis

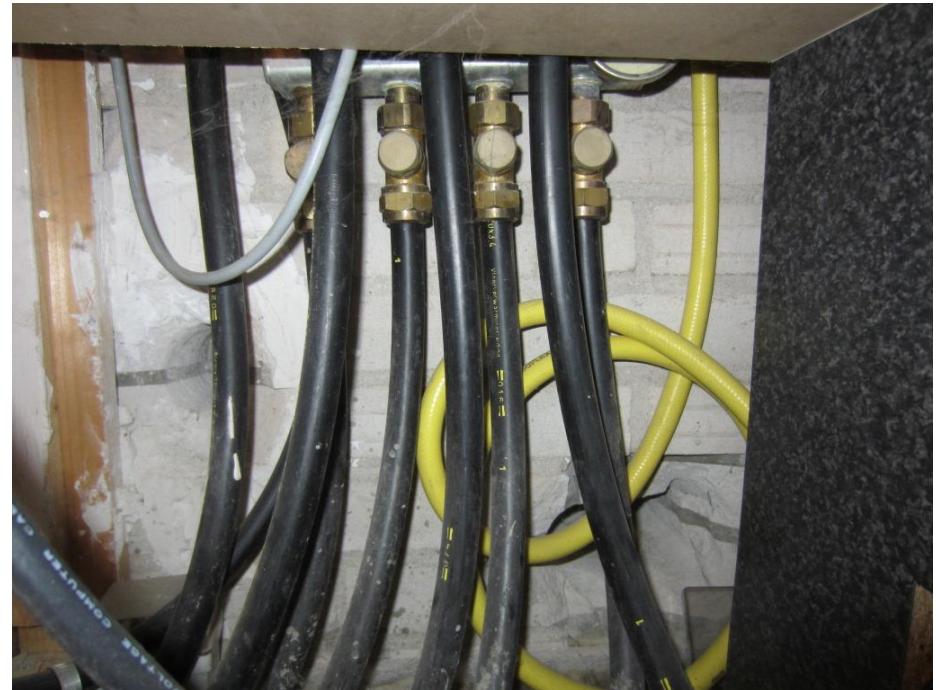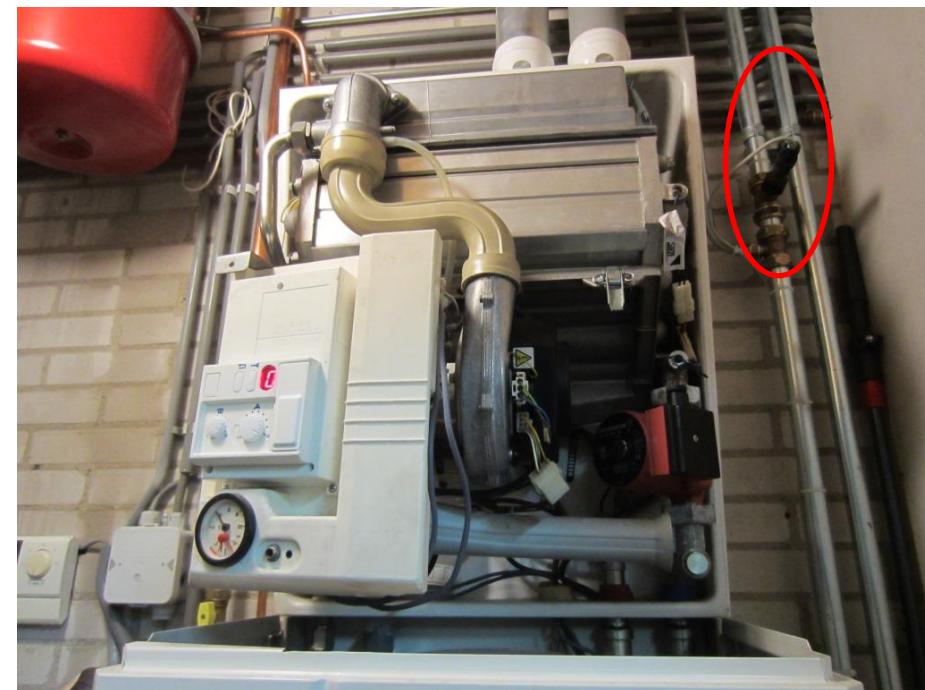

## Deathride

# S0245: probleem: te lage voordruk + niet-diffusiedichte buis

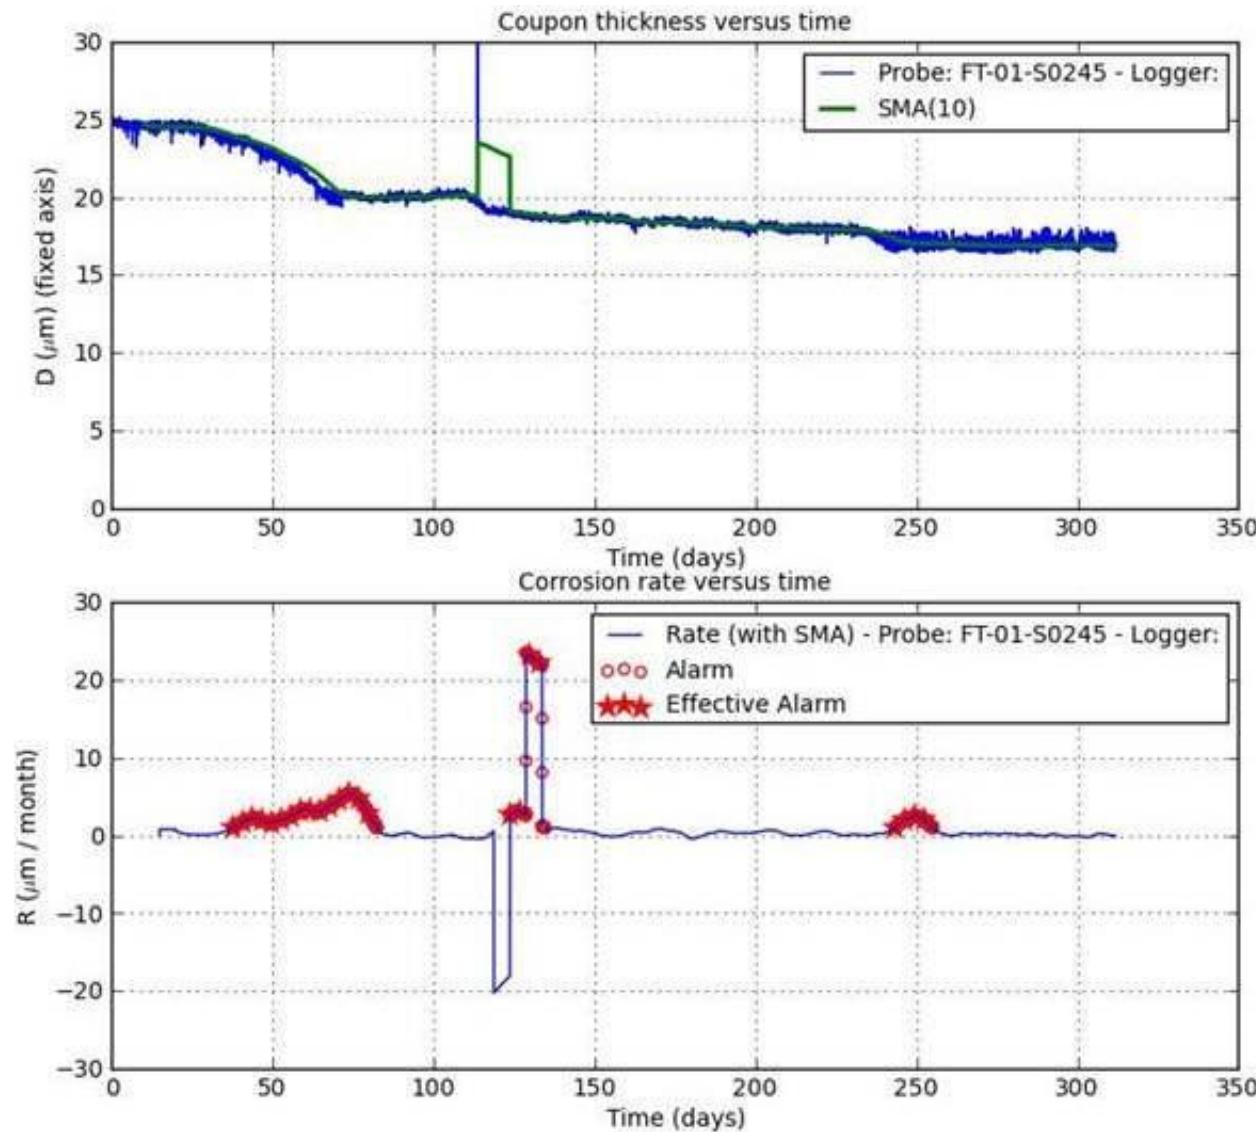


- Onvoldoende voordruk t.o.v. Statische hoogte installatie

# S0261: probleem: drukbehoud: onvoldoende voordruk

Aard van de installatie	Kantoor
Type warmtegenerator	HR-ketel
Expansiesysteem	Membraanvat 25L
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	680 µS/cm
pH-waarde	8,11
Gebruikte materialen	Staal/kunststof
Afgifte systeem	Radiatoren
Ontgassing	vlotterontluchters
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour ketel



# S0261: probleem: drukbehoud: onvoldoende voordruk

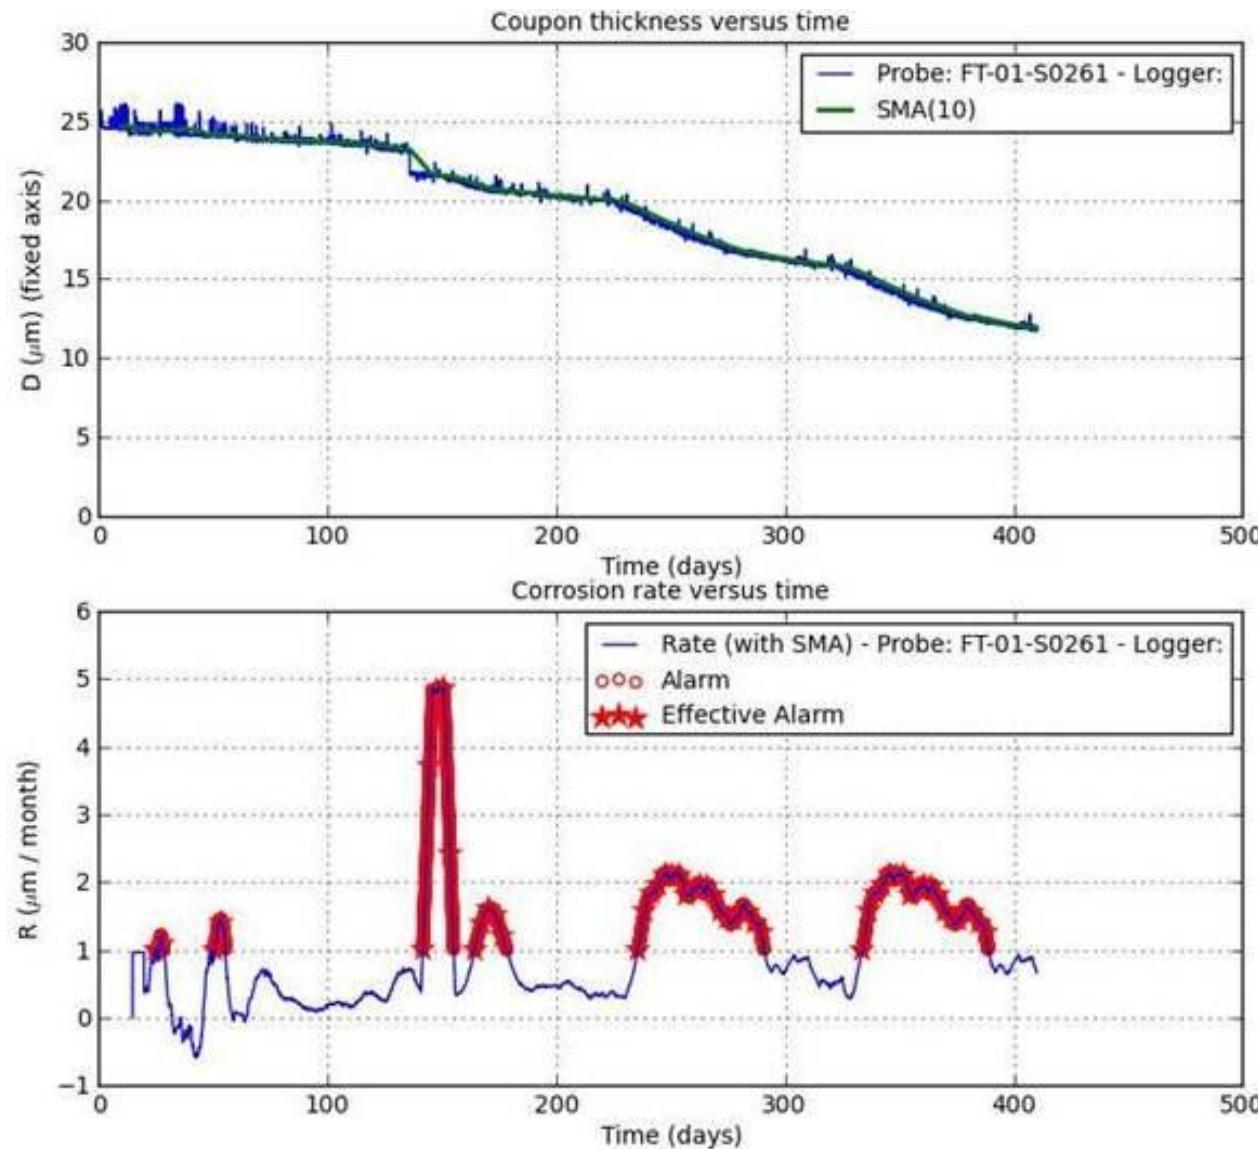


# S0211 + S0243: Agricomfort Nederland




# S0211 + S0243: Agricomfort Nederland



# S0211 + S0243: Agricomfort Nederland

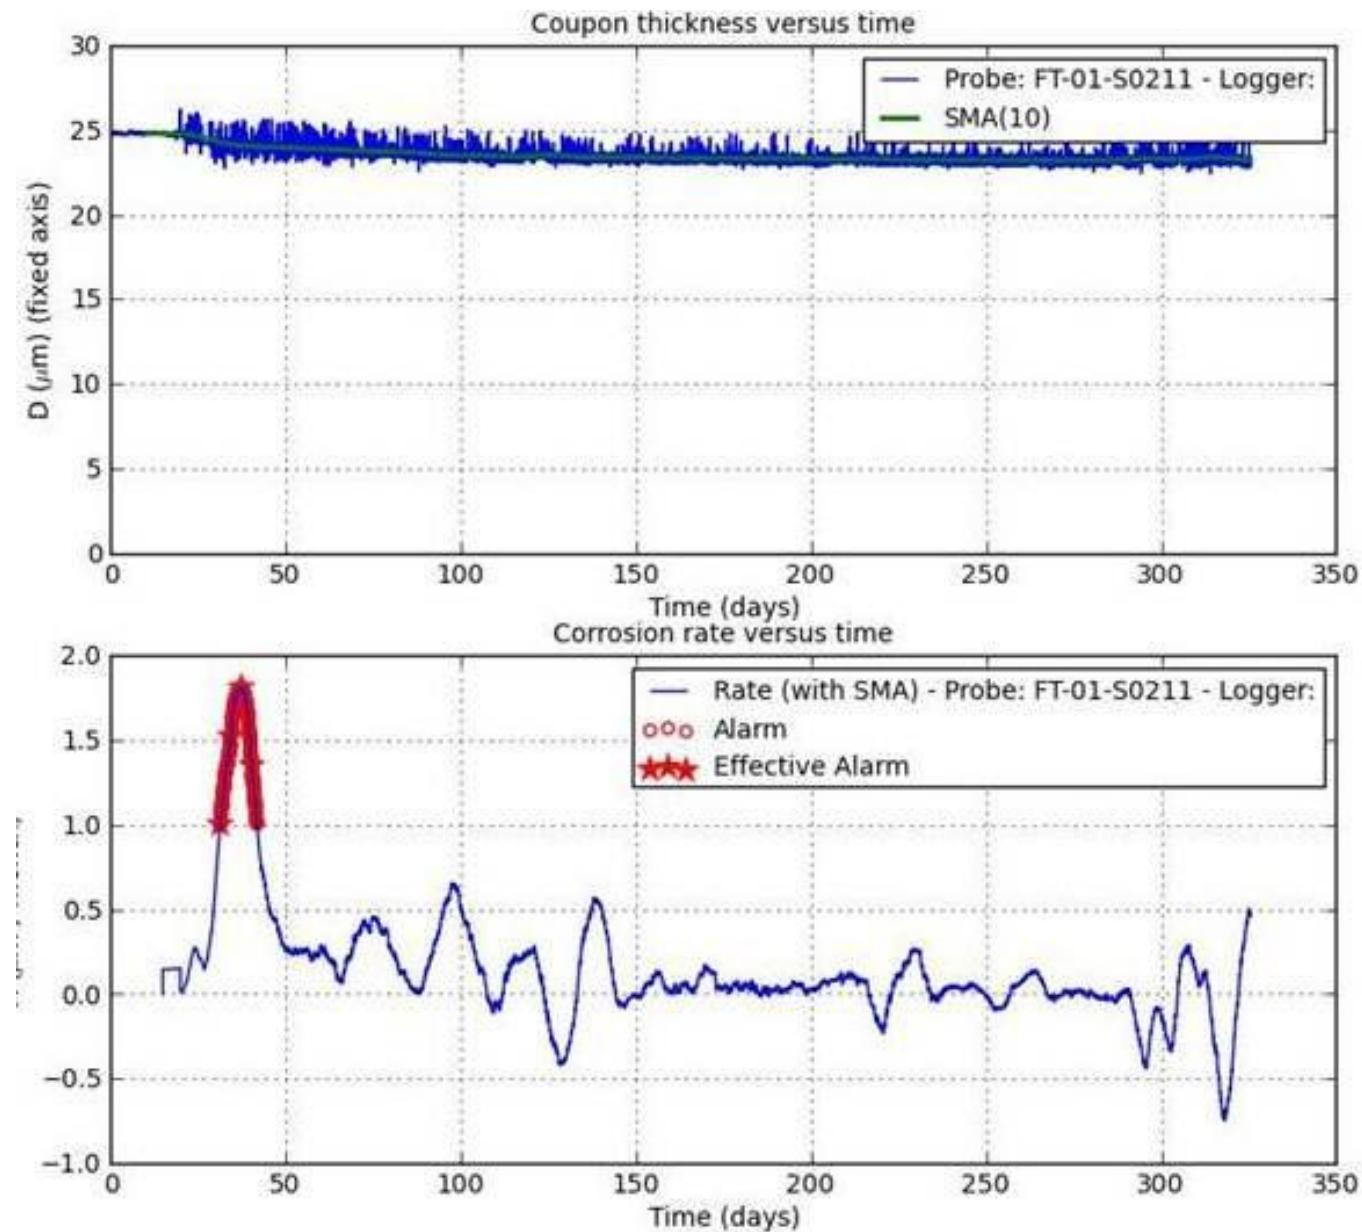

# S0211 + S0243: Agricomfort Nederland

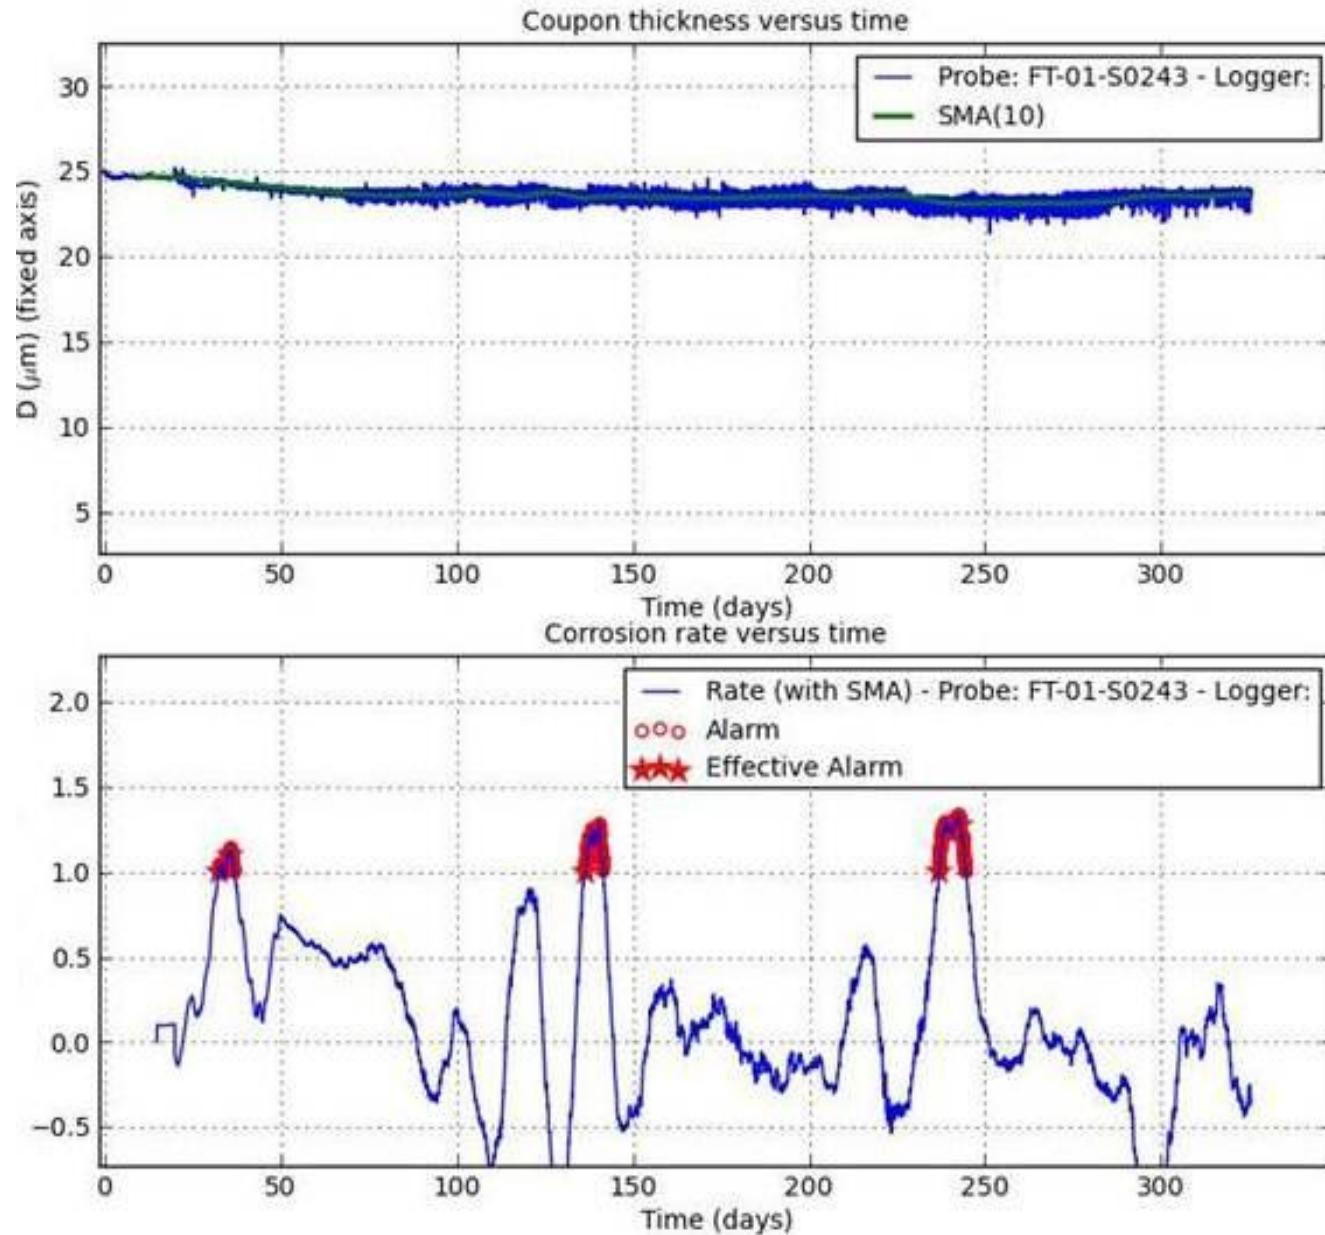


# S0063 +S0088: stabiele nieuwe installatie, correct drukbehoud


Aard van de installatie	Winkel + appartementen
Type warmtegenerator	Condens wandketel
Expansiesysteem	Membraanvat 80L
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	540 µS/cm
pH-waarde	7,98
Gebruikte materialen	Staal/kunststof
Afgifte systeem	Radiatoren/Vloerverwarming
Ontgassing	Microbellenafscheider
Vuilafscheiding	Vuilafscheider
Sensor(en)	Retour ketel/Retour vloerverw.




# S0063 + S0088: stabiele nieuwe installatie, correct drukbehoud

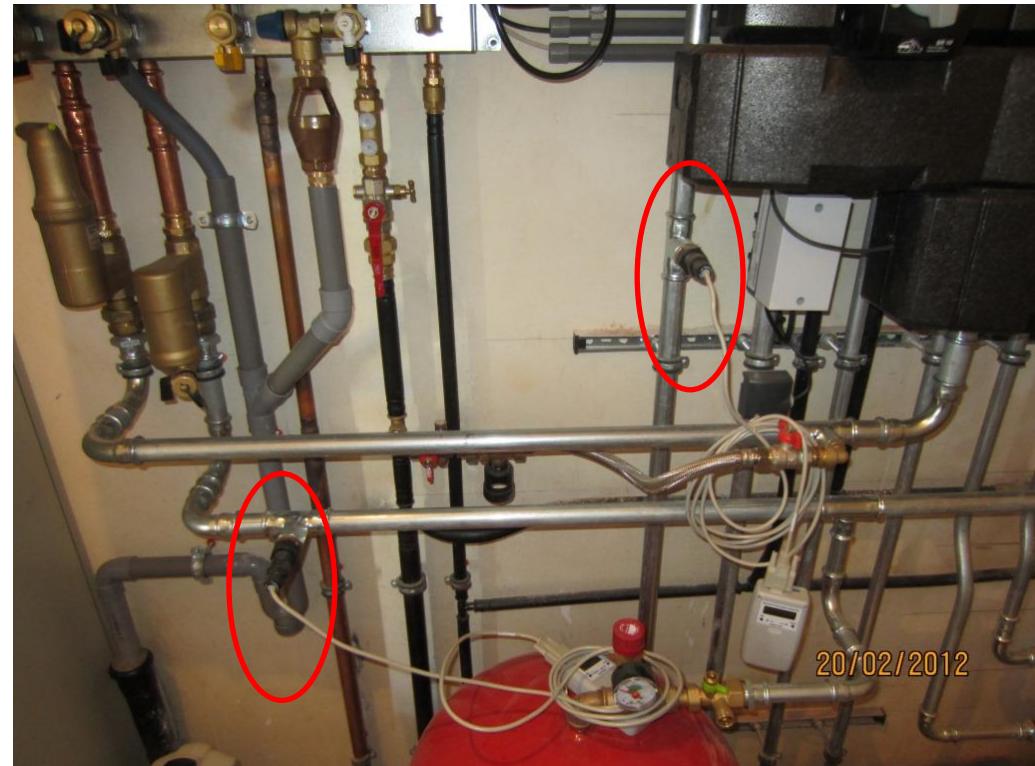

# S0063: stabiele nieuwe installatie, centrale retour naar ketel

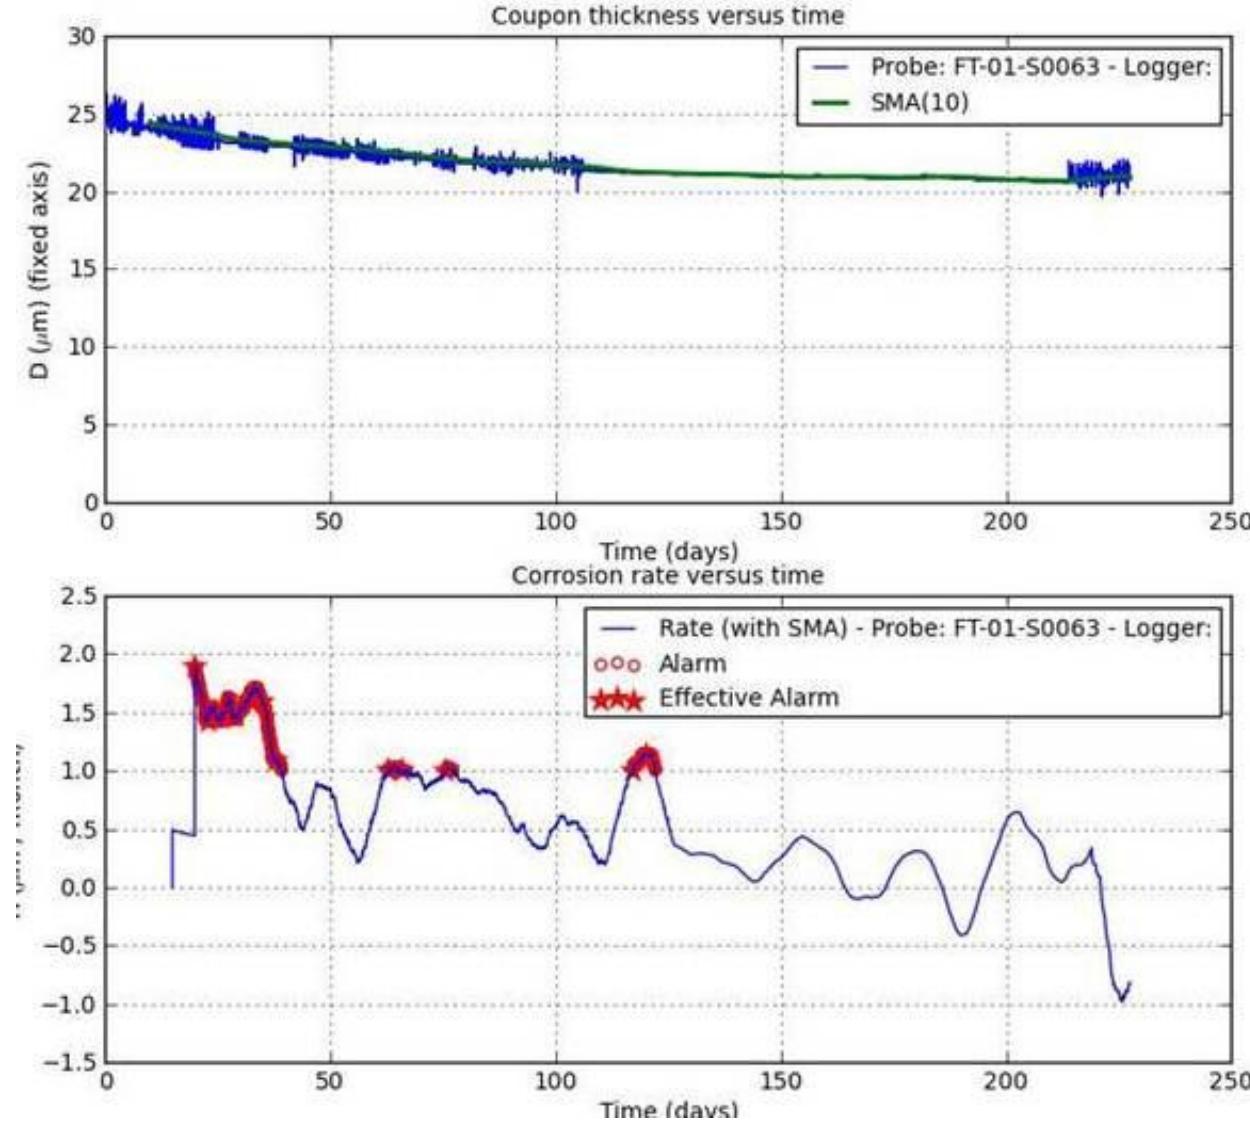

# S0088: zelfde installatie, retour van vloerverwarming

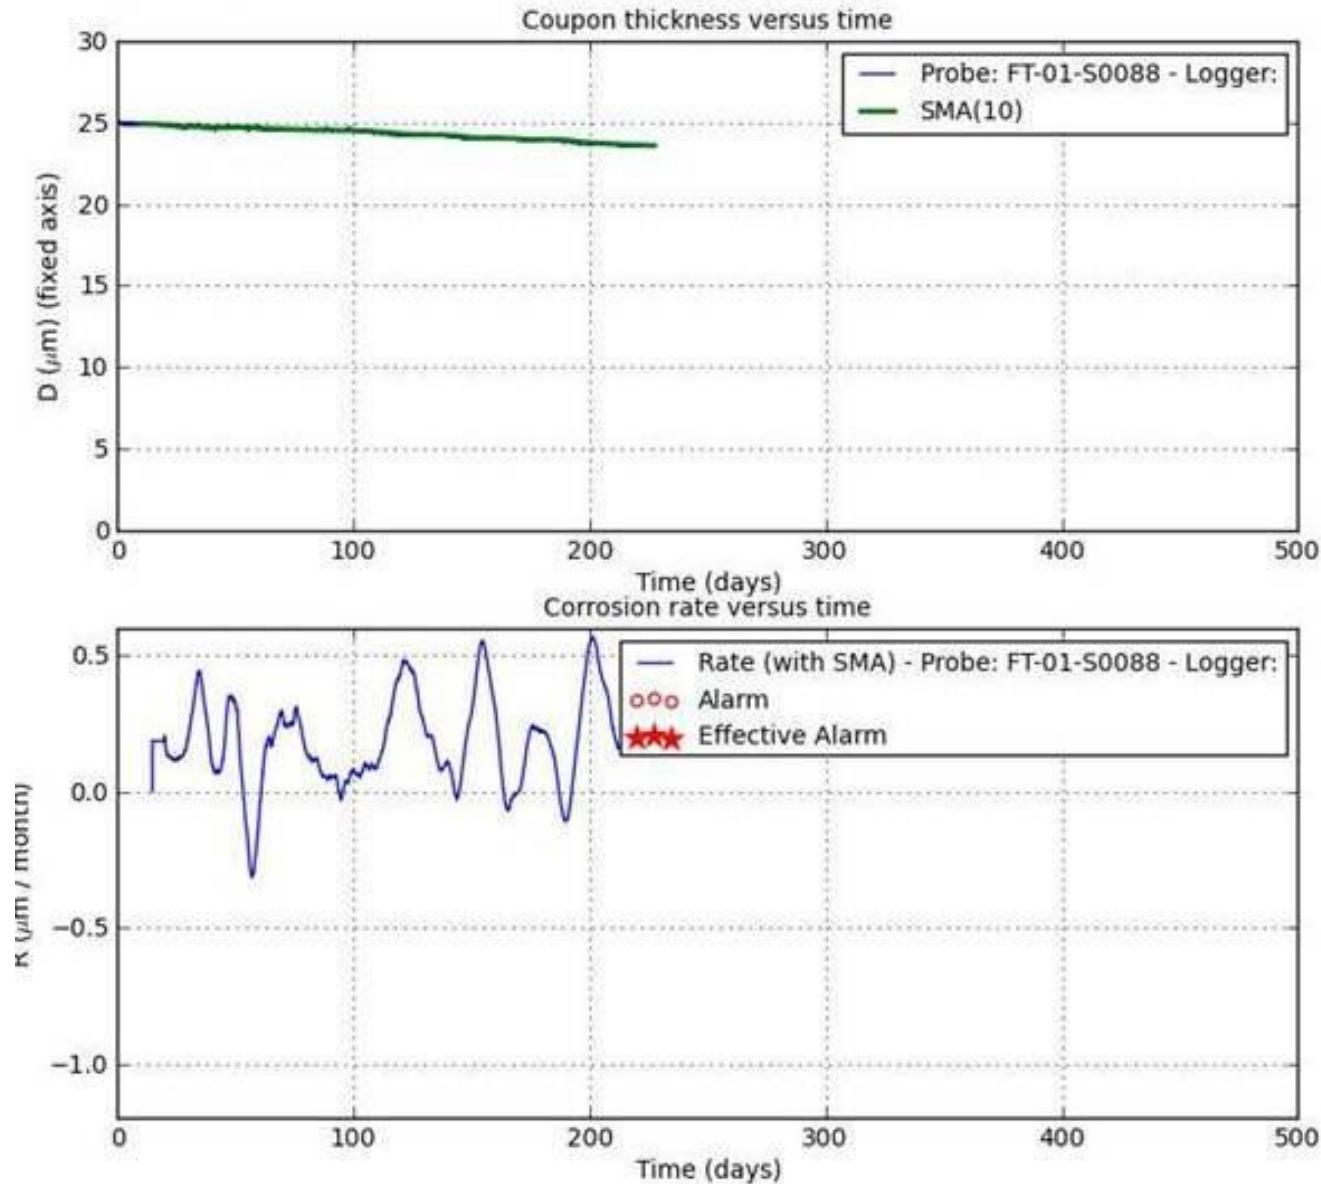


# S0281: residentieel, stabiel – correct drukbehoud


Aard van de installatie	Privéwoning
Type warmtegenerator	Condens wandketel
Expansiesysteem	Balgvat 35L
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	245 µS/cm
pH-waarde	9,11
Gebruikte materialen	Staal/kunststof
Afgifte systeem	Radiatoren/Vloerverwarming
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour vloerverw.



# S0281: residentieel, stabiel

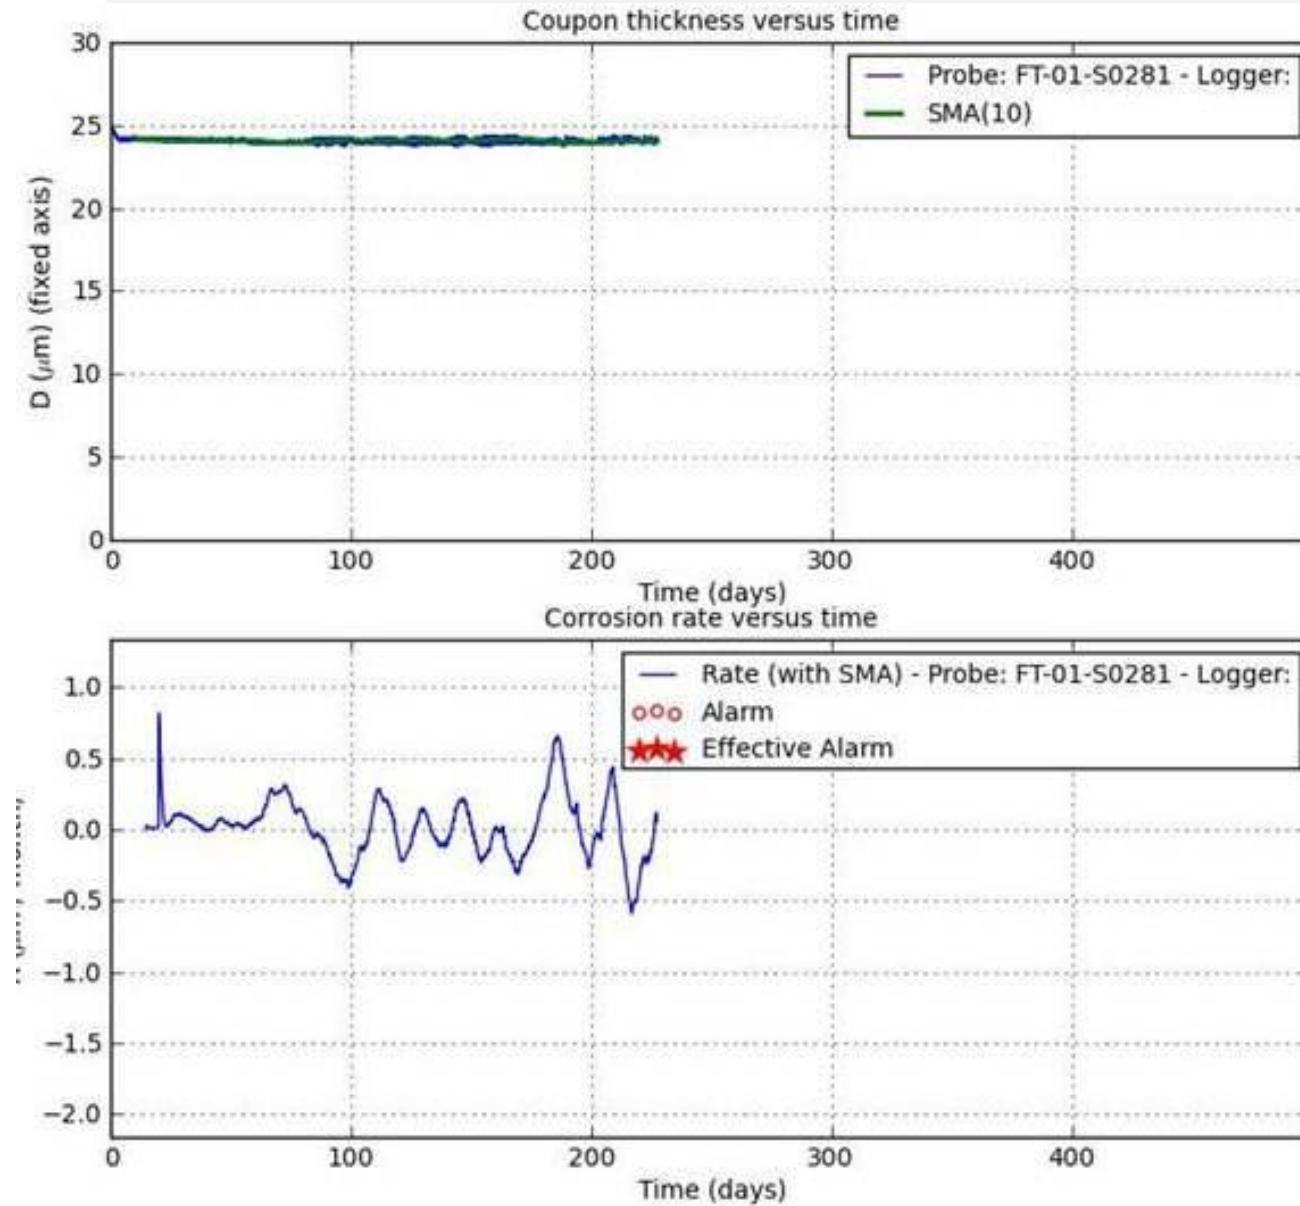

# S0365: bureel – woning, stabiel installatie

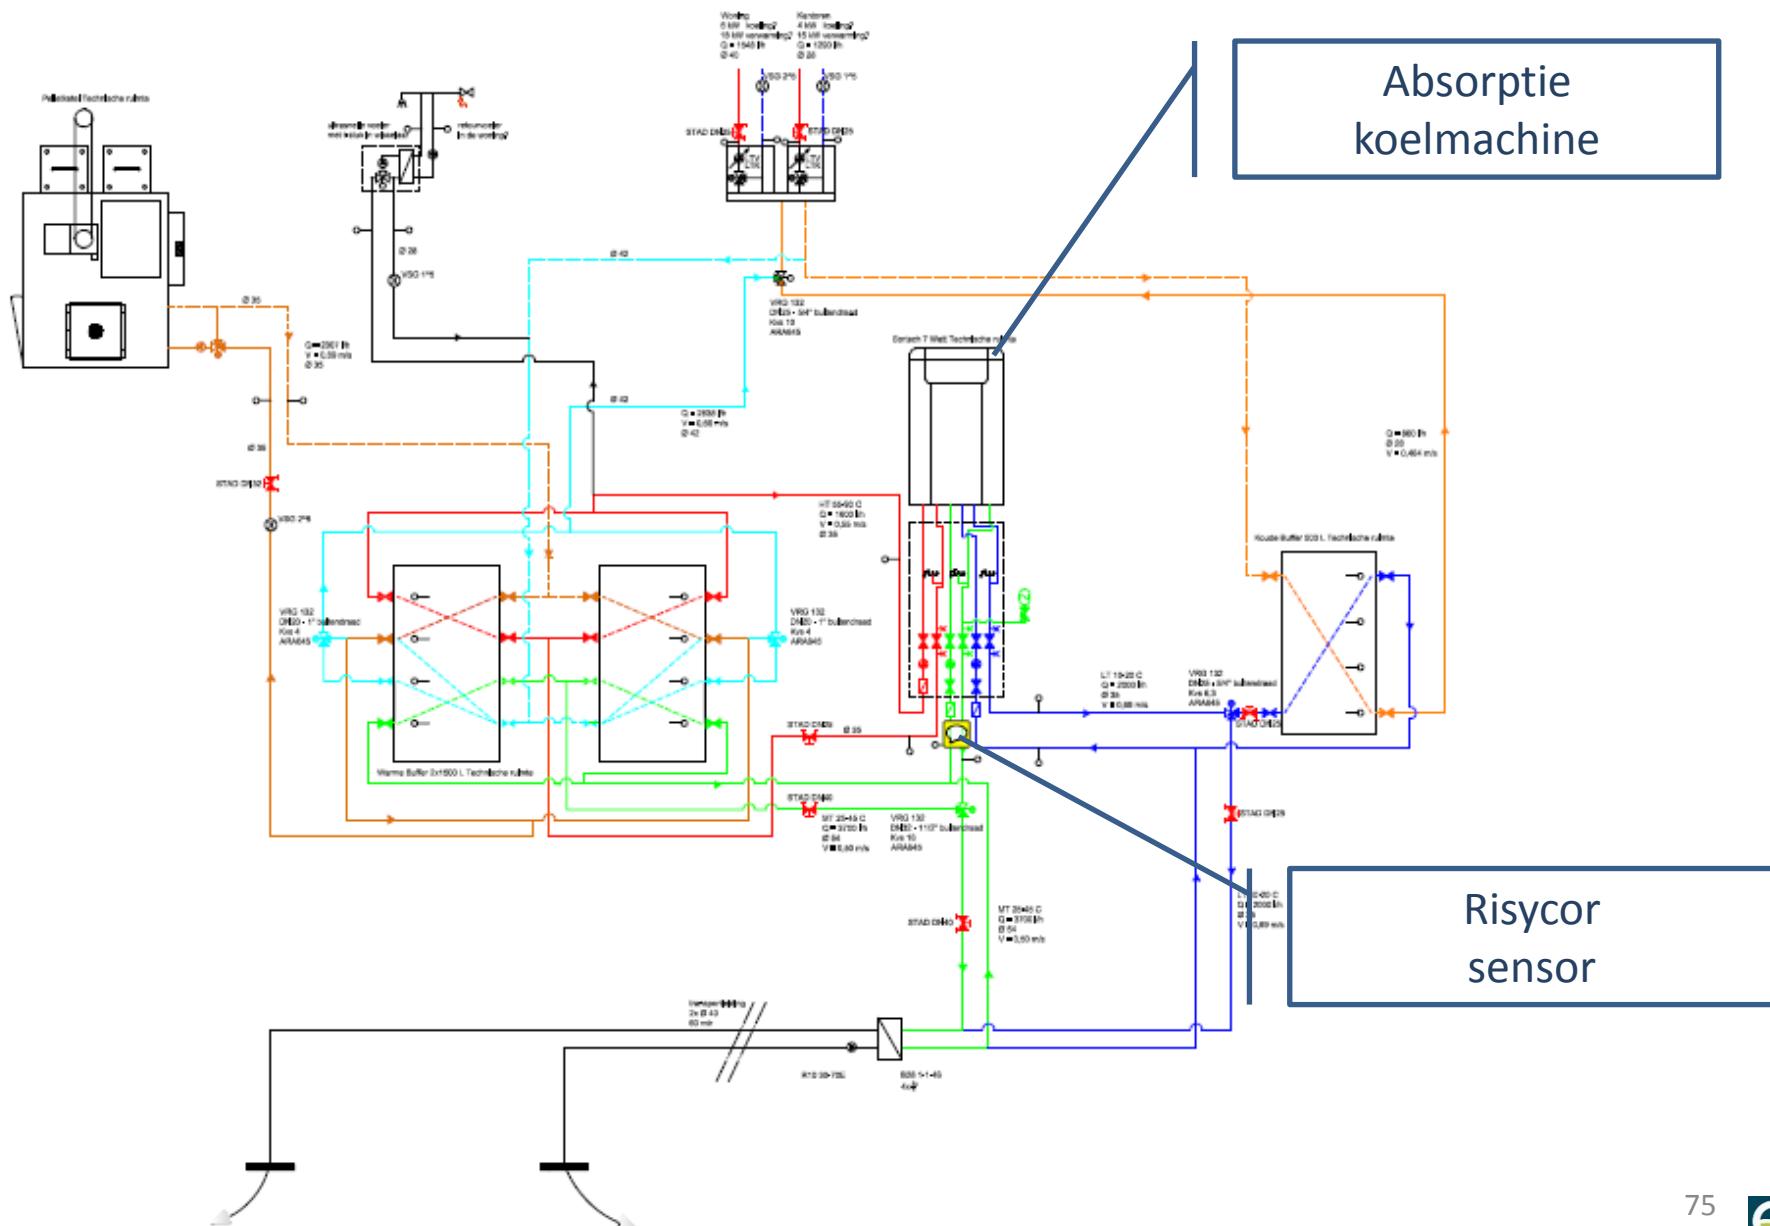

# S0365: bureel – woning, stabiel installatie

- Drukbehoud in orde
- Waterparameters in orde


Aard van de installatie	Woning + showroom + kantoor
Type warmtegenerator	Absorptiekoelmachine
Expansiesysteem	Balgvat 400L
Suppletie	Manueel
Geleidbaarheid	570 µS/cm
pH-waarde	8,54
Gebruikte materialen	Staal/kunststof
Afgifte systeem	Ventilo convectoren
Ontgassing	-
Vuilafscheiding	-
Sensor(en)	Retour absorptie koelmachine



# S0365: bureel – woning, stabiel installatie



# S0365: bureel – woning, stabiel installatie

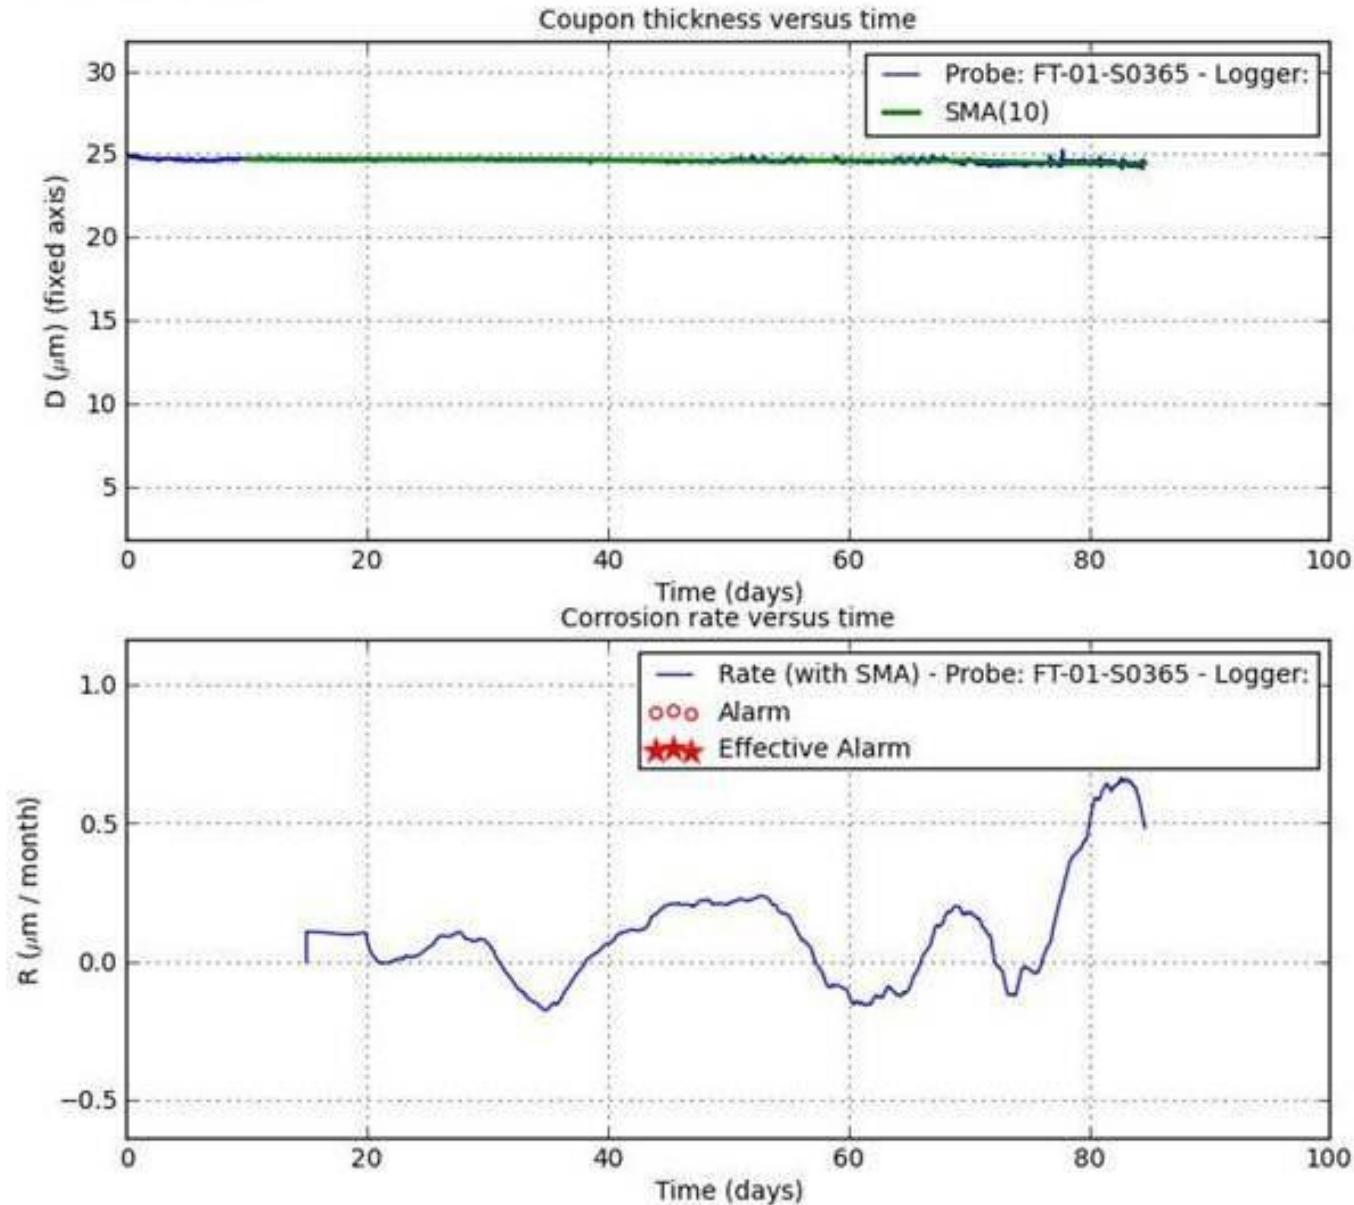

## Algemene vaststellingen:

- We ontdekken allerlei soorten van systemen
  - Gezond
  - Stabiel met opstartincidenten
  - Instabiel met weerkerende incidenten
  - Deathrides
- De oorzaken liggen op verschillende vlakken
  - Ontwerper? Installateur? Gebruiker? Fabrikant?
- De hoeveelheid verzamelde meetdata en de tijd is te kort om statistisch juiste interpretaties mogelijk te maken > verder onderzoek is nodig

## Conclusions générales:

- On découvre des systèmes de chaque genre
  - En bonne santé
  - Stable avec des incidents de mise en marche
  - Instable avec des incidents répétitifs
  - Deathrides
- Les causes sont multiples, se situent à plusieurs niveaux
  - Concepteur? Installateur? Utilisateur? Fabricant?
- Le nombre de données et le temps sont insuffisant afin de pouvoir conclure de manière statistiquement correcte > des plus amples investigations sont nécessaires

- Nog geen installaties met conceptuele fouten gezien die corrosie als gevolg hadden
- Jusqu'au présent: pas trouvé d'erreurs conceptuelles avec de la corrosion comme suite



Voor verbetering vatbaar:

- bedrijfshandleiding fabrikanten wordt niet gerespecteerd
  - Geen enkele systematische opvolging op dit vlak
- Geen enkele systematische documentatie – systeemlogboek – parameter instellingen
- Weinig of geen gebruik aangereikte tools
  - Soms ondoordacht opstarten installaties



Susceptible d'amélioration:

- les manuels d'instructions des fabricants sont négligées
- Aucun suivi systématique à ce niveau
- Aucune documentation – livret de l'installation – réglage des paramètres
- A peine usage des outils disponibles
- Des fois mise en marche mal soigné




Moeilijk in te schatten:

- Weinig vertrouwen in competentie installateur
- Onkunde inzake gebruiksregels
- Verkeerde vooronderstelling dat problemen wel gesignaléerd zullen worden



Difficile d'estimer:

- Peu de confiance dans la compétence de l'installateur
- Incompétent dans la matière
- Supposition erronée qu'un problème éventuel sera signalé à temps

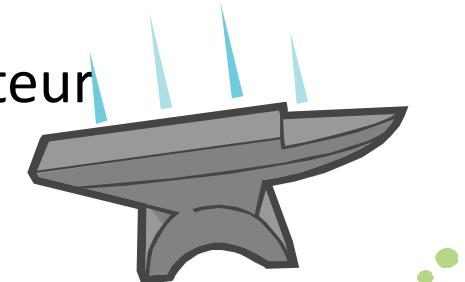

één probleemgebied: Expansie / Drukbehoud

- Variabele druk
  - voordrukverlies
  - te kleine vaten in wandketels
- Constante druk
  - SOMMIGE gecombineerde expansie / ongassingssystemen



un domaine à problèmes: Expansion / Maintien de pression

- Pression variable
  - Perte de pression de gonflage
  - Vases trop petites dans les chaudières murales
- Pression constante
  - CERTAINS systèmes d'expansion et de dégazage combinés



## Dank aan Nos remerciements à

- Aqualisys, Herk de Stad : **Eric Ladang**
  - de veldtesten
  - les essai de champ
- Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, studiegroep “Energie en duurzame ontwikkeling” : **Eddy Janssen, Roel Vandenbulcke, Havid ElKhaoui, Ward Denckens**
- IWT, Brussel : **Elsie De Clercq**
  - Voor de toelage voor het wetenschappelijk onderzoek
  - Pour les subventions de la recherche scientifique
- Verhaert, Kruibeke : **Koen Verhaert, Koenraad Rombaut, Patricia Van Reeth**
  - ontwikkeling en productie FT01
  - ontwikkeling Risycor X
  - Développement et production FT01
  - développement du Risycor X
- Mijn medewerkers, mes collaborateurs Resus / Sercal Belgium
  - Geert Vyncke, Lieve Swinnen**
- Illustraties / fotos : Aqualisys, Pneumatex, Verhaert, IWWU, AgriComfort

